



Lasting Connections

GUARDIAN⁵⁰



voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

voestalpine Böhler Welding Group GmbH
www.voestalpine.com/welding



Peter-Müller-Straße 14-14a
40468 Düsseldorf
Germany

Functions/ Spare Parts	4
English.....	6
Deutsch.....	8
Français	10
Polski.....	12
Italian	14
Español.....	16
Čeština	18
Suomi.....	20
Dansk	22
Magyar	24
Nederlands.....	26
Norsk	28
Português.....	30
Română	32
Русский	34
Slovenský.....	36
Svenska.....	38
Türkçe	40
中文	42
БЪЛГАРСКИ	44



Schutzstufentabelle
Shade level chart

Tableau des niveaux de protection
Tabella dei livelli di protezione

Welding process or related technique	amperes																			
	0.5	2.5	5	10	20	40	60	80	100	125	150	200	225	250	275	300	350	400	450	500
	8			9	10			11				12			13			14		
								10	11			12			13			14		
								10	11			12			13			14		
	8			9		10		11			12			13						
						10	11	12			13			14						
	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13			14					
	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	200	225	250	275	300	450
																				500

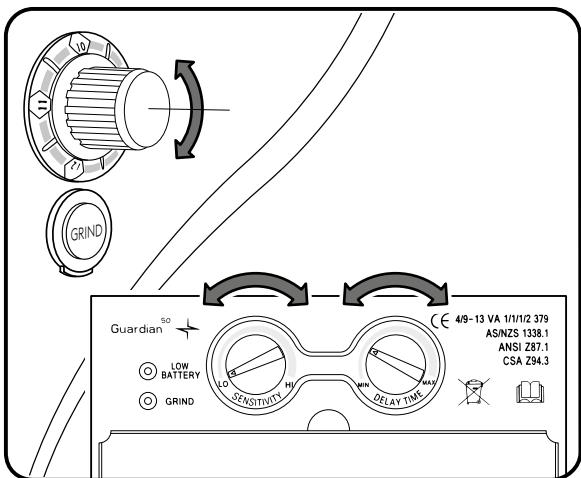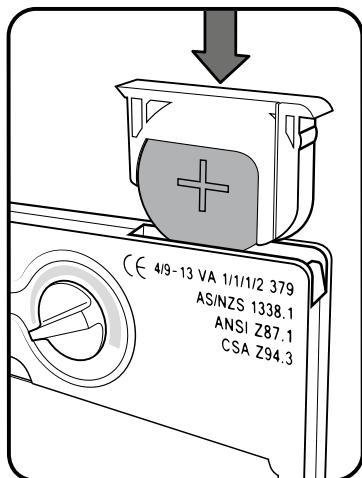

ITEM	PART NO.
*	32371
1	32423
2	32425
3	32443
5	32416
6	32406
4	32444
4	32445
4	32452
4	32456

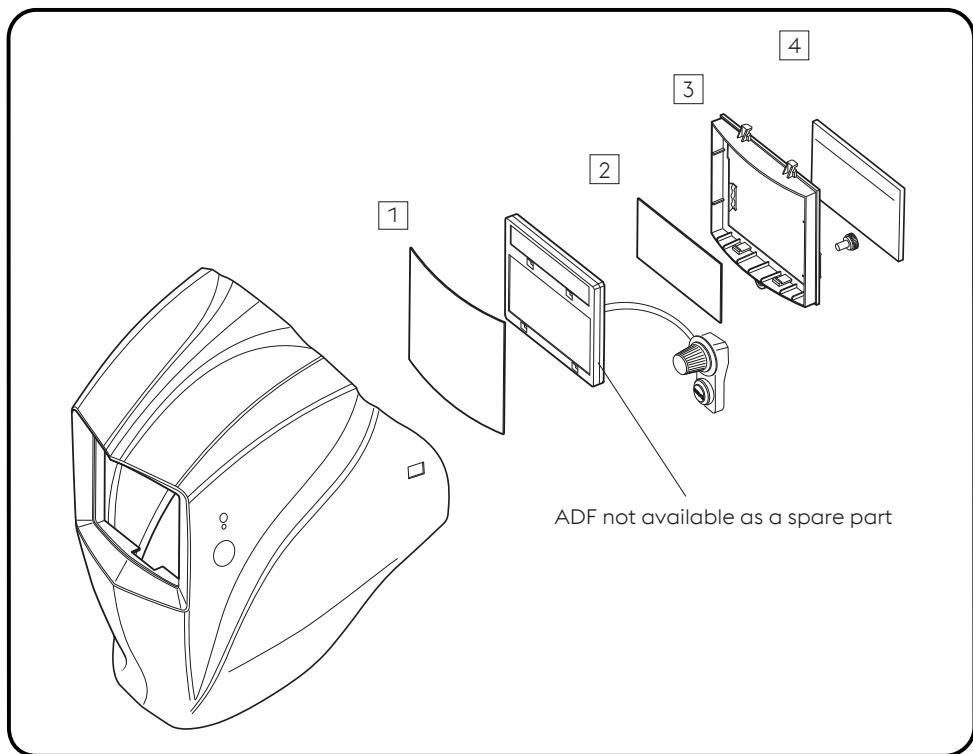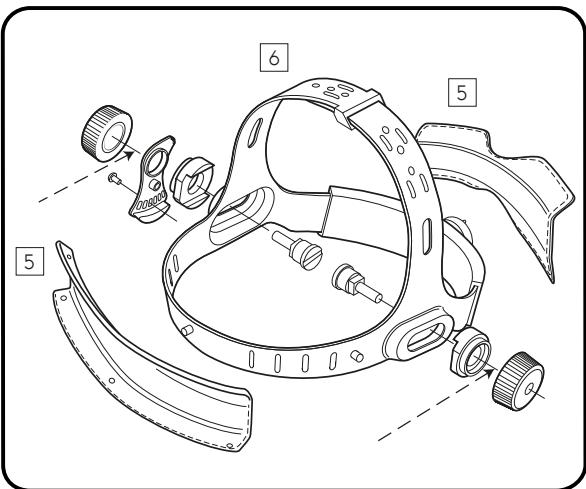

SAFETY WARNINGS - READ BEFORE USING



WARNING

Read & Understand All Instructions Before Using



Auto-Darkening welding helmets are designed to protect the eye and face from sparks, spatter and harmful radiation under normal welding conditions. The Auto-Darkening filter works automatically. It changes from light to dark state when the welding arc is struck, and it returns to the light state when welding stops.

The Auto-Darkening welding helmet comes assembled. However before it can be used, it must be adjusted to your personal preferences. Set it up for delay time, sensitivity and shade number for your application.

The helmet should be stored in a dry, cool and dark area and remember to remove the battery before long-time storage.



WARNING



- » This Auto-Darkening welding helmet is not suitable for laser welding.
- » Never place the helmet and Auto-Darkening filter on a hot surface.
- » Never open or tamper with the Auto-Darkening filter.
- » This Auto-Darkening welding helmet will not protect against severe impact hazards.
- » This helmet will not protect against explosive devices or corrosive liquids.
- » Do not make any modifications to either the filter or helmet, unless specified in this manual.
- » Do not use replacement parts other than those specified in this manual. Unauthorized modifications and replacement parts will void the warranty and expose the operator to the risk of personal injury.
- » Should this helmet not darken upon striking an arc, stop welding immediately and contact your supervisor or your dealer.
- » Do not immerse the filter in water.
- » Do not use any solvents on the filter screen or helmet components.
- » Use only at temperatures: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Storing temperature: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). The helmet

should be stored in a dry cool and dark area, when not using it for a long time.

- » Protect the filter from contact with liquid and dirt.
- » Clean the filter surface regularly; do not use strong cleaning solutions. Always keep the sensors and solar cells clean using a clean lint-free tissue.
- » Regularly replace the cracked / scratched / pitted front cover lens.
- » The materials which may come into contact with the wearer's skin can cause allergic reactions in some circumstances.
- » The ADF shall only be used in conjunction with the inner cover lens.
- » Eye-protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.
- » Toughened mineral filter oculars shall only be used in conjunction with a suitable backing ocular.
- » If the symbols F or B are not common to both the ocular and the frame, then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye-protection.

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING! Before using the helmet for welding, ensure that you have read and understood the safety instructions.

Information manual for the Böhler Welding protective helmets comply with Para 1.4 of Appendix II of the EC Regulations.

Böhler Welding helmets offers permanent protection against UV/IR rays, also face and eye protection against sparks caused by the welding process.

Do not look directly into the welding arc with unprotected eyes when the arc strikes. This can cause painful inflammation of the cornea and irreparable damage to the lens of the eye leading to cataracts.

RANGE OF APPLICATION

WARNING! Before using the helmet for welding, ensure that you have read and understood the safety instructions.

Böhler Welding helmets and welding filters can be used for most arc welding applications and for GTAW / TIG where stated. The welding filters provide protection against harmful UV- and IR-radiation according to the requirement for shade number marked on each passive of automatic (ADF) model; eye protection remains as long as the flip up is in the down position covering the vision.

The following chart is presented as a reference for the selection of the most suitable shade for the welding filter: (p.4)

Depending upon the application conditions, the next highest or next lowest protection level can be used.

The darker fields indicate those areas in where the corresponding welding process cannot be used.

Böhler Welding helmets are suitable for, but not limited to the following applications:

- » AC/DC pulses
- » Inverters WIG/TIG
- » Stick welding
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG protective gas electrodes

PREPARATION & OPERATION

Böhler Welding helmets are fully assembled and ready to be used after minor adjustments. All welding helmets are equipped with a comfortable headgear that can be adjusted for comfort: (p.5)

Rotate the adjustment knob at the rear of the headgear assembly to fit the user's head. There is adjustment on the top strap, longitudinal adjustment and angular adjustment.

Before commencing work please inspect carefully the welding helmet and ADF for any visible marks, cracks, pitted or scratched surfaces; damaged surfaces even on protection plates reduce vision impairment. If protection plates are scratched, damaged or built up with spatter please replace.

Welding helmets should not be dropped. Do not place heavy objects or tools on or inside the helmet as they might damage the components. If used with care, the welding filter requires no further maintenance during its lifetime.

SERVICING AND MAINTENANCE

Only clean the helmet with mild soap and water. Dry with a clean cotton cloth. The use of solvents is strictly prohibited, as they will damage the mask and filters. Scratched or damaged visors must always be replaced.

The user must make daily regular checks to ensure no damage is evident. Outer and inner visors are wear parts and must be replaced regularly with genuine certified universal spare parts.

We recommend a use period of 3-4 years. The duration of use depends on various features such as usage, cleaning, storage and maintenance. Frequency of inspections and replacement of damaged parts is recommended.

REPLACING THE OUTER LENS

1. Ensure that the helmet is always fitted with Böhler Welding approved outer and inner protection lens.
2. The protection lenses must be replaced when broken, damaged or covered with welding spatter to the extent that vision is impaired.
3. Outer and Inner protection lenses are wear parts and must be replaced regularly with genuine certified spare parts.
4. The outer protection lens is mounted from the back, see above illustration. (p.5)
5. The inner lens is mounted from the back into the locators on the auto darkening filter. Protection marked in accordance with this standard is only provided when all lens and retention components are installed according to the list of manufacturers instructions.
6. Change dark shade from 9 to 13 and grind mode as desired by using the variable adjustment knob. (p.4)
7. Adjust the Sensitivity Time as desired by using the variable adjustment knob. (p.4)
8. When the helmet is not used for 15 minutes the power will automatically shut-off. There is no OFF switch.

REPLACING THE ADF BATTERY

1. It is essential that when replacing the battery that it is mounted the correct way up as per the illustration. (p. 4)

TROUBLE SHOOTING

1. Not Switching – Stop welding immediately if the auto lens stays light and will not darken. Review the sensitivity recommendations and adjust sensitivity. Clean lens cover and sensors of any obstructions. Note! Make sure the sensors are clean and facing the arc; angles of 45° or more do not allow the arc light to reach the sensors.
2. Not switching – If the auto lens stays dark after the weld arc is extinguished, or the auto-lens stays dark when no arc is present. Fine-tune the sensitivity setting by making small adjustments to the control by turning it toward the 'Lo' setting. In extreme light conditions, it may be necessary to reduce the surrounding light levels.

During testing or use, in case of any malfunctioning, please suspend using it and contact your local sales agent.

ADF MARKING

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 - light state scale number
9 - lightest dark state scale number
13 - Darkest state scale number
VA - Manufacturers identification
1 - Optical class
1 - Diffusion of light class
1 - Variation in luminous transmittance class
2 - Angle of Dependence classification
379 - Number of the standard

Helmet Marking Explanation

EN175 B

EN175 - Is the standard number
B - Is medium energy impact rating

Cover lens markings

EN166 1 B

PARTS LIST (p.5)

Böhler Welding Helmet Complete - 32371	Dioptr +1,0 - 32444
Front Cover Lens - 32423	Dioptr +1,5 - 32445
Inside Cover Lens - 32425	Dioptr +2,0 - 32452
Lens Retainer with Screws - 32443	Dioptr +2,5 - 32456
Sweatband front and rear - 32416	
Headgear Complete - 32406	

CERTIFICATION & CONTROL LABELS

The Böhler Welding helmets and welding filters are tested for eye protection by the following notified body: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Test lab accredited by DAkkS D-PL-19590-02-00

Notified by the Central Authority of the Federal States for Safety Technologies (ZLS)
ZLS-NB-0156

We are therefore allowed to use the following marks:



EN379, EN175 B, EN166 B

European Conformity mark.

This confirms that the product fulfils the requirements of the Directive 89/686/ EWG

SICHERHEITSHINWEISS - VOR GEBRAUCH LESEN



WARNUNG

Machen Sie sich vor dem Gebrauch mit allen Anweisungen vertraut



Automatik-Schweißhelme dienen zum Schutz der Augen und des Gesichts vor Funken, Schweißspritzen und schädlichen Lichtstrahlen unter normalen Schweißbedingungen. Der sich automatisch verdunkelnde Filter (Auto-Darkening Filter, ADF) wird beim Entzünden des Lichtbogens automatisch dunkel und nach Unterbrechung der Schweißarbeiten wieder hell.

Der Automatik-Schweißhelm wird fertig montiert geliefert. Er ist vor der Benutzung jedoch vom Träger ordnungsgemäß einzustellen. Stellen Sie die Verzögerungszeit, Empfindlichkeit und Tönungsnummer entsprechend der Anwendung ein.
Bewahren Sie den Helm an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf, und entfernen Sie vor langfristigen Lagerungen die Batterien.



WARNUNG



- » Dieser Automatik-Schweißhelm eignet sich nicht für Laserschweißarbeiten.
- » Bringen Sie den Helm und den ADF niemals mit heißen Oberflächen in Berührung.
- » Öffnen oder verändern Sie den ADF auf keinen Fall.
- » Dieser Automatik-Schweißhelm schützt nicht vor schweren Stößen.
- » Dieser Helm bietet keinen Schutz vor Sprengkörpern oder ätzenden Flüssigkeiten.
- » Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Filter oder Helm vor, sofern diese nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angegeben sind.
- » Verwenden Sie ausschließlich die in diesem Handbuch angegebenen Ersatzteile. Unzulässige Änderungen oder Ersatzteile führen zum Erlöschen der Garantie und können eine Verletzungsgefahr für den Schweißer bilden.
- » Sollte sich dieser Helm bei Entzünden des Lichtbogens nicht verdunkeln, unterbrechen Sie den Schweißvorgang sofort, und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Händler.
- » Tauchen Sie den Filter nicht in Wasser.
- » Bringen Sie den Filtereinsatz oder die Helmkomponenten nicht mit Lösungsmitteln in Kontakt.
- » Verwenden Sie den Helm nur im folgenden Temperaturbereich: -5 °C bis +55 °C
- » Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C Lagern Sie den Helm an einem

- trockenen, kühlen und dunklen Ort, wenn Sie ihn über längere Zeit nicht benutzen.
- » Schützen Sie den Filter vor Kontakt mit Flüssigkeiten und Schmutz.
- » Reinigen Sie die Filteroberfläche regelmäßig. Verwenden Sie dabei keine starken Reinigungslösungen. Halten Sie die Sensoren und Solarzellen mit einem sauberen, fusselfreiem Tuch stets sauber.
- » Ersetzen Sie die Vorsatzscheibe, wenn diese Risse, Kratzer oder Löcher aufweist.
- » Beim Tragen des Helms können Materialien, die mit der Haut in Kontakt kommen, unter Umständen allergische Reaktionen hervorrufen.
- » Der ADF wird nur zusammen mit der inneren Vorsatzscheibe verwendet.
- » Wenn das Visier zum Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit über einer herkömmlichen Brille mit Sehstärke getragen wird, können darauf übertragene Stöße eine Verletzungsgefahr für den Träger darstellen.
- » Gehärtete Mineralfiltersichtscheiben dürfen nur in Verbindung mit passenden Hinterlegsscheiben verwendet werden.
- » Wenn Scheibe und Rahmen nicht beide mit den Symbolen „F“ oder „B“ gekennzeichnet sind, gilt für den gesamten Augenschutz die jeweils niedrigere Stufe.

GEBAUCHSANWEISUNG

WARNUNG! Machen Sie sich vor Gebrauch des Helms zum Schweißen unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

Das Informationshandbuch für den Böhler Welding Schweißhelm erfüllt die Anforderungen von Teil 1.4 im Anhang II der EG-Bestimmungen.

Der Böhler Welding Schweißhelm bietet dauerhaften Schutz vor UV- und Infrarotstrahlung und schützt Gesicht und Augen vor Schweißfunkeln.

Schauen Sie beim Zünden des Lichtbogens nicht mit ungeschützten Augen direkt in die Schweißstrahlen. Andernfalls kann es zu einer schmerhaften Entzündung der Hornhaut sowie zu irreparablen Schäden an der Augenlinse mit anschließender Trübung kommen.

ANWENDUNGSBEREICH

WARNUNG! Machen Sie sich vor Gebrauch des Helms zum Schweißen unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

Böhler Welding Schweißhelme und Schweißfilter eignen sich für die meisten Lichtbogenschweißarbeiten und, sofern angegeben, auch für TiG-Schweißarbeiten. Die Schweißfilter schützen vor gesundheitsschädlicher UV- und IR-Strahlung. Die Schutzwirkung richtet sich nach der auf jedem passiven und automatischen (ADF-) Modell angegebenen Tönungsnummer. Die Augenschutzwirkung hat Bestand, solange sich das Klappvisier in der unteren Stellung befindet und den Sichtbereich abdeckt.

Die folgende Tabelle dient als Entscheidungshilfe bei der Auswahl der geeigneten Tönung: (S.4)

Je nach Einsatzbedingungen kann auch die nächsthöhere oder nächstniedrigere Schutzstufe gewählt werden. Die grauen Felder kennzeichnen alle Bereiche, in denen die entsprechenden Schweißarbeiten nicht durchgeführt werden dürfen. Die Böhler Welding Schweißhelme sind für die folgenden Anwendungen geeignet, aber nicht darauf beschränkt:

- » Gepulstes Gleichstrom- und Wechselstromschweißen
- » WIG-/TiG-Schweißen
- » Stabschweißen
- » Schweißen mit Argon-Helium-Gemischen
- » MIG/MAG-Schweißen mit Schutzgas-Elektroden

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Der Schweißhelm Böhler Welding wird komplett montiert geliefert und ist nach geringfügiger Anpassung sofort einsatzbereit. Alle Schweißhelme haben ein bequemes Kopfband mit vier Einstellmöglichkeiten: (S.5)

Bringen Sie das Kopfband an, indem Sie die Knäufe einzeln herausziehen, den Gewindestift des jeweiligen Knäufs durch die größeren Öffnungen in der Seite des Helms führen und die Knäufe wieder festziehen. Durch Drehen an dem Stellknopf hinten am Kopfband können Sie das Kopfband an den Kopf des Trägers anpassen. Untersuchen Sie den Helm und den ADF vor Arbeitsbeginn auf sichtbare Kratzer, Risse, Löcher und sonstige Schäden. Beschädigte Oberflächen beeinträchtigen selbst auf Schutzplatten den Sichtschutz. Wenn eine Schutzplatte zerkratzt, beschädigt oder mit Spritzern besetzt ist, muss sie ersetzt werden.

Der Schweißhelm darf nicht zu Boden fallen. Legen Sie keine schweren Gegenstände (z. B. Werkzeug) auf oder in den Helm, da die Einzelteile dadurch beschädigt werden können. Bei ordnungsgemäßer Verwendung ist während der gesamten Lebensdauer keine weitere Wartung notwendig.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Den Schweißhelm Böhler Welding nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Mit einem trockenen Baumwolltuch abtrocknen. Keine Lösungsmittel verwenden, da sie Schäden an Maske und Filtern hinterlassen. Ein zerkratztes oder anderweitig beschädigtes Visier sofort ersetzen.

Der Anwender muss den Helm täglich einer Inspektion auf Schäden unterziehen. Beim Außen- und Innenvisier handelt es sich um Verschleißteile, die regelmäßig durch zertifizierte Universal-Originaleiteile zu ersetzen sind.

Wir empfehlen eine Nutzungsdauer von 2 bis 3 Jahren. Die tatsächliche Nutzungsdauer ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Handhabung, Reinigung, Lagerung, Pflege sowie Häufigkeit der Inspektionen und Erneuerungen (werden empfohlen).

ÄUSSERE VORSATZSCHEIBE ERSETZEN

1. Vergewissern Sie sich, dass der Helm eine äußere und innere Vorsatzscheibe hat.
2. Die Vorsatzscheiben müssen ersetzt werden, sobald sichtbehindernde Beschädigungen oder erhöhter Besatz mit Schweißspritzern feststellbar sind.
3. Bei der äußeren und inneren Vorsatzscheibe handelt es sich um Verschleißteile, die regelmäßig durch zertifizierte Originaleiteile zu ersetzen sind.
4. Die äußere Vorsatzscheibe wird von hinten eingesetzt (siehe Abbildung oben). (S.5)
5. Die innere Vorsatzscheibe wird von hinten in die Haltenasen am Automatikschweißfilter gesetzt. Die normgerecht angegebene Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn alle Vorsatzscheiben und Schutzkomponenten gemäß Herstelleranweisungen montiert wurden.
6. Mit dem Verstellknopf kann die Tönung zwischen Stufe 9 und 13 bzw. der Schleifmodus nach Bedarf verstellt werden. (S.4)
7. Empfindlichkeit und Aufhellzeit lassen sich nach Bedarf mit dem Verstellknopf einstellen. (S.4)
8. Bei Nichtgebrauch schaltet der Helm nach 15 Minuten selbst-tätig ab. Es gibt keinen Ausschalter.

WECHSEL DER ADF BATTERIE

1. Es ist wichtig das die Batterie mit der Kennzeichnung nach oben eingelegt wird. So wie in der Illustration dargestellt. (S.4)

PROBLEMBEHEBUNG

1. Keine Reaktion: Der Filter dunkelt beim Schweißen nicht ab, die Scheibe bleibt hell. Sofort die Schweißarbeiten abbrechen! Vorgaben zur Einstellung lesen und Empfindlichkeit anpassen. Vorsatzscheibe und Sensoren von Verunreinigungen befreien. Hinweis: Sicherstellen, dass die Sensoren sauber und auf den Lichtbogen gerichtet sind. Ab einem Winkel von 45 Grad wird der Lichtbogen nicht mehr von den Sensoren erfasst.
2. Keine Reaktion: Der automatische Filter hellt nach Erlöschen des Lichtbogens nicht auf oder bleibt abgedunkelt, obwohl kein Lichtbogen scheint. Empfindlichkeit durch geringfügiges Drehen in Richtung der Einstellung „Lo“ anpassen. Bei extremen Lichtverhältnissen muss eventuell die Umgebungshelligkeit angepasst werden. Wenn es bei Tests und Gebrauch zu Fehlfunktionen kommt, den Helm nicht mehr verwenden. Den Händler vor Ort kontaktieren.

KENNZEICHNUNG DES ADF

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4: Hellstufe
9: hellste Dunkelstufe
13: dunkelste Dunkelstufe
VA: Herstellerkennung
1: Optische Klasse
1: Streulichtklasse
1: Homogenitätsklasse
2: Klasse Winkelabhängigkeit
379: Normnummer

Erläuterung der Helmkennzeichnung

- EN175 B**
EN175: Normbezeichnung
B: mittlere Stoßenergie

Kennzeichnung der Vorsatzscheiben

EN166 1 B

STÜCKLISTE UND MONTAGE (S.5)

Böhler Welding Helm kompl. - 32371	Kopfband - 32406
Äußere Vorsatzscheibe - 32423	Dioptr. +1,0 - 32444
Innere Vorsatzscheibe - 32425	Dioptr. +1,5 - 32445
Objektivhalter mit Schrauben - 32443	Dioptr. +2,0 - 32452
Schweißband - 32416	Dioptr. +2,5 - 32456

ZERTIFIZIERUNG UND KONTROLLEN

Die Schweißfilter Böhler Welding werden von der folgenden akkreditierten Stelle geprüft: ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik.

Testlabor akkreditiert durch DAkkS D-PL-19590-02-00
Ernannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)
ZLS-NB-0156
Der Helm trägt daher folgende Kennzeichnungen:



EN379, EN175 B, EN166 B

EC-Kennzeichnung:
Diese bestätigt, dass das Produkt die Anforderungen
der Richtlinie 89/686/EWG erfüllt.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ - À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION



AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, lire et comprendre l'ensemble des instructions



Les masques de soudeur à assombrissement automatique sont conçus pour protéger les yeux et le visage des étincelles, des projections et des rayonnements dangereux dans des conditions de soudage normales. Le filtre à assombrissement automatique passe automatiquement de l'état transparent à l'état opacifié à l'amorçage de l'arc de soudage avant de revenir à l'état transparent une fois le soudage interrompu.

Le masque de soudeur à assombrissement automatique est fourni monté. Cependant, avant utilisation, il convient de l'ajuster à la morphologie de l'utilisateur. Réglér le délai, la sensibilité et le degré d'opacification en fonction de l'application.
Ranger le masque dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière et veiller à retirer la batterie en cas de stockage prolongé.



AVERTISSEMENT



- » Ce masque de soudeur à assombrissement automatique n'est pas adapté au soudage laser.
- » Ne jamais poser le masque ni le filtre à assombrissement automatique sur une surface chaude.
- » Ne jamais ouvrir ni modifier le filtre à assombrissement automatique.
- » Ce masque de soudeur à assombrissement automatique ne constitue pas une protection efficace contre les risques de chocs violents.
- » Ce masque ne protège pas contre les dispositifs explosifs ni les liquides corrosifs.
- » Ne pas modifier le filtre ni le masque sauf en cas d'instructions données dans le présent manuel.
- » Ne pas utiliser de pièces de rechange autres que celles indiquées dans le présent manuel. Toute modification ou utilisation non autorisée de pièces de rechange annule la garantie et expose l'utilisateur à des risques de blessures corporelles.
- » Si le masque ne s'assombrit pas à l'amorçage de l'arc, interrompre immédiatement le soudage et contacter le responsable ou le distributeur.
- » Ne pas plonger le filtre dans l'eau.
- » Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer l'écran du filtre ou les composants du masque.
- » Utiliser à des températures comprises entre -5 °C et +55 °C (23 °F et 131 °F) exclusivement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT! Avant d'utiliser le masque pour le soudage, veiller à bien lire et comprendre les instructions de sécurité.

Le manuel d'information des masques de soudeur Böhler Welding est conforme au paragraphe 1.4 de l'Annexe II des règlements CE. Les masques Böhler Welding offrent une protection constante contre les rayons UV/IR. Ils protègent également le visage et les yeux des étincelles provoquées par le processus de soudage.

Ne jamais regarder les arcs de soudure directement sans protections oculaires lorsque l'arc est amorcé. Le non-respect de cette consigne peut causer une inflammation douloureuse de la cornée et des lésions potentiellement irréversibles du cristallin susceptibles d'entraîner des cataractes.

DOMAINE D'APPLICATION

AVERTISSEMENT! Avant d'utiliser le masque pour le soudage, veiller à bien lire et comprendre les instructions de sécurité.

Les masques de soudeur et filtres de soudure Böhler Welding peuvent être utilisés pour la plupart des soudages à l'arc et TIG lorsque cela est indiqué. Les filtres de soudure offrent une protection contre les rayonnements UV et IR dangereux. Cette protection est adaptée au degré d'opacification indiqué sur chaque modèle de filtre à assombrissement automatique (ADF). L'utilisateur est protégé tant que la visière relevable est abaissée de sorte à préserver ses yeux.

Le tableau ci-dessous fait office de référence pour sélectionner le degré d'opacification le plus adapté au filtre de soudure: (p.4)

Selon les conditions de soudage, le degré de protection immédiatement supérieur ou inférieur peut également être utilisé. Les zones grisées correspondent aux cas où le procédé de soudage correspondant ne peut pas être employé.

Les masques de soudeur Böhler Welding sont notamment adaptés aux applications suivantes :

- » Impulsions CA/CC
- » Onduleurs WIG/TIG
- » Soudage à l'arc à l'électrode
- » Argon/Hélium
- » Soudage MIG/MAG

PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

Les masques de soudeur Böhler Welding sont entièrement assemblés et prêts à l'emploi une fois certains réglages mineurs effectués. Tous les masques de soudeur sont équipés d'un serre-tête confortable qui peut être réglé de quatre manières : (p.5)

Installer le serre-tête en retirant les trois molettes intégrées (une à la fois) et les remettre après avoir inséré chaque goujon dans les trous de plus grande taille situés sur les bords du masque. Faire tourner la molette de réglage à l'arrière du serre-tête de sorte à adapter l'ensemble à l'utilisateur.

Avant de commencer une tâche, veuillez contrôler le masque de soudeur et le filtre à assombrissement automatique avec soin à la recherche d'éventuelles marques visibles, de fissures et de surfaces présentant des rayures ou des éclats. Toute surface endommagée, même sur une plaque de protection, diminue la protection oculaire. Veuillez remplacer toute plaque de protection qui présenterait des rayures, des dommages ou une accumulation de projections.

Ne pas faire tomber les masques de soudeur. Ne pas poser d'objets ou d'outils lourds sur ou à l'intérieur du masque, car ils sont susceptibles d'endommager ses composants. Lorsqu'il est utilisé de façon appropriée, le filtre de soudure ne nécessite aucune autre intervention pendant sa durée de vie.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyer les masques Böhler Welding uniquement avec du savon doux et de l'eau. Sécher avec un chiffon de coton propre.

Remarque : il est strictement interdit d'utiliser des solvants, car ils endommagent le masque et les filtres. Toute visière rayée ou endommagée doit systématiquement être remplacée.

L'utilisateur doit procéder à des contrôles quotidiens réguliers pour vérifier l'absence de dommages visibles. Les visières extérieures et intérieures sont des consommables. Elles doivent être remplacées régulièrement à l'aide de pièces de rechange d'origine certifiées par Universal.

Il est conseillé d'utiliser ces produits pendant deux à trois ans. La durée d'utilisation dépend de divers facteurs tels que le type d'utilisation, le nettoyage, le stockage et l'entretien. Des inspections fréquentes et le remplacement des pièces endommagées sont recommandés.

REMPLACEMENT DE L'ÉCRAN EXTÉRIEUR

- S'assurer que le masque est toujours équipé d'un écran de garde extérieur et d'un écran de garde interne.
- Si ces écrans sont cassés, endommagés ou couverts de projections de soudage au point de nuire à la vision, ils doivent être remplacés.
- Les écrans de garde internes et extérieurs sont des consommables. Ils doivent être remplacés régulièrement à l'aide de pièces de rechange d'origine certifiées.
- L'écran de garde extérieur est positionné depuis l'arrière du masque (voir la figure ci-dessus). (p.5)
- L'écran de garde interne est positionné depuis l'arrière du masque dans les emplacements prévus à cet effet, sur le filtre à assombrissement automatique. La protection marquée conforme à cette norme est effective uniquement lorsque tous les écrans et les composants de fixation sont installés suivant la liste figurant dans les instructions du fabricant.
- Modifier le degré d'opacification de 9 à 13 et le mode de meulage en fonction des besoins à l'aide de la molette de réglage. (p.4)
- Ajuster la sensibilité et le délai en fonction des besoins à l'aide de la molette de réglage. (p.4)
- Lorsque le masque n'est pas utilisé, l'alimentation se coupe automatiquement au bout de 15 minutes. Il n'y a pas de bouton « ARRÊT » (« OFF »).

REMPLACEMENT DE LA PILE ADF

- Lorsque vous remplacez la batterie, il est essentiel que le montage soit effectué conformément à l'illustration. (p.4)

TROUBLE SHOOTING

- Ne s'allume pas: les lentilles à noircissement automatique restent claires et ne s'assombrissent pas lors du soudage. Arrêter le soudage immédiatement; consulter les recommandations relatives à la sensibilité et ajuster la sensibilité. Éliminer les éventuelles obstructions de l'écran de garde et des capteurs. Remarque : S'assurer que les capteurs sont propres et positionnés face à l'arc; si l'angle est égal ou supérieur à 45°, les capteurs ne peuvent pas détecter l'arc lumineux.
- Ne s'allume pas: les lentilles à noircissement automatique restent sombres après l'extinction de l'arc de soudure ou en l'absence d'arc. Ajuster finement le réglage de la sensibilité en rectifiant légèrement la position du bouton de commande: le tourner vers le réglage « Faible » (« Lo »). En cas de conditions de luminosité extrêmes, il peut être nécessaire de réduire les niveaux de luminosité ambients.

Si un dysfonctionnement est constaté lors de la vérification ou de l'utilisation du produit, veuillez cesser toute utilisation et contacter votre représentant local.

MARQUAGE DU FILTRE À ASSOMBRISSEMENT AUTOMATIQUE

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4: numéro d'échelon à l'état clair

9: numéro d'échelon à l'état foncé le plus clair

13: numéro d'échelon à l'état le plus foncé

VA: identification du fabricant

1: classe optique

1: classe de diffusion de la lumière

1: classe de variation du facteur de transmission dans le visible

2: classe de dépendance angulaire

379: numéro de la norme

Explication du marquage du masque

EN175 B

EN175: numéro de la norme

B: impact à moyenne énergie

Marquages de l'écran de garde

EN166 1 B

NOMENCLATURE DES PIÈCES ET MONTAGE DES MASQUES (p.5)

Böhler Welding Masque complet - 32371

Serre-tête - 32406

Écran de garde extérieur - 32423

Dioptrie +1,0 - 32444

Écran de garde interne - 32425

Dioptrie +1,5 - 32445

Retenue d'objectif avec vis - 32443

Dioptrie +2,0 - 32452

Bandeau - 32416

Dioptrie +2,5 - 32456

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES

Les caractéristiques de protection oculaire des filtres de soudure Böhler Welding sont testées par l'organisme notifié suivant: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratoire de test accrédité par DAkkS D-PL-19590-02-00

Notifié par la Central Authority of the Federal States for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Nous sommes donc autorisés à utiliser les marquages suivants:



EN379, EN175 B, EN166 B

Logo de conformité européenne.

Il confirme que le produit est conforme aux exigences de la Directive 89/686/EWG

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA



OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi.



Kaski spawalnicze z funkcją automatycznego przyśiemniania zostały opracowane w celu ochrony oczu i skóry przed iskrami, rozpryskami i szkodliwym promieniowaniem występującym w normalnych warunkach spawania. Filtr z funkcją automatycznego przyśiemniania zmienia stan z jasnego na ciemny po zажarzeniu tuku spawalniczego i wraca do stanu jasnego po zakończeniu spawania.

Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyśiemniania jest dostarczany w postaci zmontowanej. Niemniej jednak przed rozpoczęciem użytkowania należy go odpowiednio dostosować do użytkownika. Ustawić czas opóźnienia, czułość i stopień zaciemnienia według własnych potrzeb.

Kask należy przechowywać w suchych, chłodnych zaciemnionych pomieszczeniach. W przypadku długiego okresu przechowywania należy wyjąć akumulator.



OSTRZEŻENIE



- » Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyśiemniania nie jest przeznaczony do użytku przy spawaniu laserowym.
- » Nigdy nie umieszczać kasku i filtra z funkcją automatycznego przyśiemniania na gorącej powierzchni.
- » Nigdy nie otwierać ani nie modyfikować filtra z funkcją automatycznego przyśiemniania.
- » Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyśiemniania nie chroni przed niebezpieczeństwem związanym z uderzeniem.
- » Kask nie chroni przed urządzeniami wybuchowymi i cieciami żrącymi.
- » Nie dokonywać żadnych modyfikacji filtra lub kasku niewymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.
- » Nie używać części zamiennych innych niż określone w niniejszej instrukcji obsługi. Nieupoważniona modyfikacja lub nieoryginalne części zamiennie spowodują unieważnienie gwarancji i narząż operatora na odniesienie urazu.
- » Jeśli kask nie przyśiemni się po zажarzeniu tuku, należy natychmiast zakończyć spawanie i skontaktować się z przełożonym lub dealerem.
- » Nie zanurzać filtra w wodzie.
- » Nie stosować rozpuszczalników na osłonie filtra ani podzespołów kasku.
- » Używać wyłącznie przy temperaturach: -5°C ~ +55°C (23°F ~ 131°F).

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania kasku przy spawaniu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi kasków ochronnych dla spawaczy Böhler Welding jest zgodna z ustępem 1.4 załącznika II normy WE. Kaski Böhler Welding zapewniają stałą ochronę przed promieniowaniem UV/IR oraz zabezpieczają twarz i oczy przed iskrami w trakcie procesu spawania.

Na promieniowanie powstające podczas zажarzenia tuku należy patrzeć wyłącznie z użyciem środków ochrony wzroku. Ich brak może spowodować bolesne zapalenie rogówki i nieodwracalne uszkodzenie soczewek oczu prowadzące do zaćmy.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania kasku przy spawaniu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcję bezpieczeństwa.

Kaski i filtry spawalnicze Böhler Welding mogą być wykorzystywane w większości zastosowań związanych ze spawaniem tufkowym oraz spawaniem TIG (w określonych przypadkach). Filtry spawalnicze zapewniają ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR, zgodnie z wymogami dotyczącymi stopnia przyśiemniania, który zaznaczono na każdym z filtrów pasywnego modelu automatycznego (ADF); wzrok chroniony jest tak dugo, jak długo osłona pozostała opuszczona na oczy.

W poniższej tabeli przedstawiono najbardziej odpowiednie dla filtrów spawalniczych stopnie przyśiemnienia: (s.4)

W zależności od warunków związanych z danym zastosowaniem można użyć następnego najwyższego lub najniższego poziomu ochrony.

Ciemniejsze pola odpowiadają tym obszarom, w których nie można użyć odpowiedniego procesu spawania.

Zastosowania kasków spawalniczych Böhler Welding obejmują m.in.:

- » Spawanie pulsem prądem stałym i zmiennym
- » Spawanie metodą WIG/TIG
- » Spawanie gazowe
- » Spawanie w mieszance Hel-Argon
- » Spawanie w osłonie gazowej MIG/MAG

PRZYGOTOWANIE I EKSPLOATACJA

Kaski spawalnicze Böhler Welding są całkowicie zmontowane i gotowe do użycia po przeprowadzeniu drobnych regulacji. Wszystkie kaski spawalnicze są wyposażone w wygodną uprzóz, którą można regulować na cztery sposoby: (s.5)

Założyć uprzóz, usuwając gwintowane pokrętła (pajedynczo), a następnie przyzmocować z powrotem po przełożeniu każdego z gwintowanych kołków przez większe otwory po bokach kasku. Obrócić pokrętło regulacyjne z tyłu zespołu uprzóz kasku, aby dopasować go do głowy użytkownika.

Przed rozpoczęciem pracy ostrożnie sprawdzić kask spawalniczy i filtr ADF pod kątem widocznych ślądów, pęknięć, wyzłobień lub zarysowań na powierzchni; uszkodzone powierzchnie, nawet na przykładach ochronnych, ograniczają pole widzenia i zmniejszają poziom ochrony. Jeśli płytki ochronne są zarysowane, uszkodzone lub pokryte rozpryskami, należy je wymienić.

Należy chronić kaski spawalnicze przed upadkiem. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów ani narzędzi na kasku lub w jego wnętrzu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie poszczególnych elementów. Przeprowadzanie konserwacji filtra nie jest konieczne przez cały okres jego eksploatacji, jeśli jest on używany prawidłowo.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Czyścić kaski Böhler Welding wyłącznie delikatnym mydłem i wodą. Wycierać czystą bawełnianą szmatką.

Stosowanie rozpuszczalników jest zabronione – powoduje uszkodzenie maski i filtrów.

Należy zawsze wymieniać zarysowane lub uszkodzone wizjery.

Użytkownik musi codziennie sprawdzać kask pod kątem widocznych uszkodzeń. Zewnętrzne i wewnętrzne wizjery ulegają zużyciu i należy je regularnie wymieniać, zastępując oryginalnymi częściami zamiennymi z certyfikatem Universal.

Zalecamy wymianę co 2-3 lata. Długość okresu eksploatacji zależy od wielu czynników, takich jak stosowanie, czyszczenie, przechowywanie i konserwacja. Częstotliwość kontroli i wymiany uszkodzonych części (zalecana).

WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH SOCZEWEK OCHRONNYCH

- Dopilnować, aby kask był zawsze wyposażony w zewnętrzną i wewnętrzną szybkę ochronną.
- Szybki te należy wymienić, jeśli są pęknięte, uszkodzone lub pokryte rozpryskami spawalniczymi do tego stopnia, że oznaczenie jest pole widzenia.
- Zewnętrzne i wewnętrzne szybki ochronne ulegają zużyciu i należy je regularnie wymieniać, zastępując oryginalnymi, certyfikowanymi częściami zamiennymi.
- Zewnętrzne szybki ochronne wkładają się do tyłu, patrz powyższa ilustracja. (s.5)
- Wewnętrzne szybki wkładają się do tyłu do elementów mocujących na filtrze z funkcją automatycznego przyiemnienia. Odpowiedni stopień ochrony, oznaczony zgodnie z normą, jest zapewniany tylko wtedy, gdy wszystkie szybki i elementy mocujące zostały zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Mogą zmieniać przyiemnienie w zakresie od 9 do 13 i wręczają tryb szlifowania, w zależności od potrzeb, za pomocą pokrętła bezstopniowej regulacji. (s.4)
- Mogą regulować czułość i czas opóźnienia, w zależności od potrzeb, za pomocą pokrętła bezstopniowej regulacji. (s.4)
- Jeśli kask nie jest używany przez 15 minut, zasilanie zostanie automatycznie odłączone. Nie ma żadnego wyłącznika.

WYMIANA BATERII

- Należy zwrócić uwagę na właściwe zamocowanie baterii, postępując zgodnie z ilustracją. (s.4)

OZNACZENIA ADF

CE 4/9-13 YA 1/1/1/2 EN379

- 4 – oznaczenie stanu jasnego
- 9 – oznaczenie najjaśniejszego stanu przyiemnienia
- 13 – oznaczenie najciemniejszego stanu przyiemnienia
- VA – identyfikatory producentów
- 1 – klasa optyczna
- 1 – klasa rozpraszania światła
- 1 – zmiana klasz przepuszczalności światła
- 2 – klasa w zależności od kąta
- 379 – numer normy

Objaśnienie oznaczeń kasku

EN175 B

EN175 – numer normy

B – klasa uderzenia o średniej energii

Oznaczenia szybki ochronnej

EN166 1 B

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

- Brak przetaczania – podczas spawania nie działa funkcja automatycznego przyiemnienia (brak przyiemnienia). Należyinsta przerwać spawanie; Sprawdzić zalecenia czułości i przeprowadzić regulację. Dokładnie wyczyścić szybkę i czujniki. Uwaga! Należy upewnić się, że czujniki są czyste i skierowane przedem do łuku; dla kątów 45° i większych nie są dozwolone; światło zjarzenia łuku może nie docierać do czujników.
- Brak przetaczania – funkcja automatycznego przyiemnienia nie wyłącza się (filtr pozostaje przyiemny) po wygaszeniu łuku spawalniczego lub gdy łuk nie jest obecny. Dostosować czułość, delikatnie przekreślając pokrętło w kierunku ustawienia „Lo”. Gdy otoczenie jest wyjątkowo jasne, może być konieczne zmniejszenie oświetlenia. W przypadku jakiegokolwiek usterki podczas testowania lub używania należy zaprzestać używania kasku i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

LISTA CZĘŚCI - PRZYŁBICA SPAWALNICZA BÖHLER WELDING (s.5)

Böhler Welding Kompletny kask - 32371	Uporz - 32406
Przednia szybka ochronna - 32423	Dioptria +1,0 - 32444
Wewnętrzna szybka ochronna - 32425	Dioptria +1,5 - 32445
Uchwyt obiektywu ze śrubami - 32443	Dioptria +2,0 - 32452
Taśma ochronna - 32416	Dioptria +2,5 - 32456

OZNACZENIA KONTROLNE I CERTYFIKATY

Filtry spawalnicze Böhler Welding zostały przetestowane pod kątem ochrony oczu przez następujące organizacje: ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS D-PL-19590-02-00

Notyfikowane przez Central Authority of the Federal States for Safety Technologies (ZLS)
ZLS-NB-0156

W związku z tym mamy zezwolenie na używanie następujących oznaczeń:



EN379, EN175 B, EN166 B

Europejski znak zgodności
Potwierdza to zgodność produktu z wymogami
dyrektywy 89/686/EWG

AVVERTENZE DI SICUREZZA – LEGGERE PRIMA DELL’USO



AVVERTENZA

Leggere & comprendere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo



I caschi di saldatura auto-oscuranti sono progettati per proteggere gli occhi e il viso da scintille, schizzi e radiazioni nocive in normali condizioni di saldatura. Il filtro auto-oscurante passa automaticamente dallo stato chiaro allo stato scuro quando l'arco di saldatura è innescato e ritorna allo stato chiaro quando si interrompe la saldatura.

Il casco di saldatura auto-oscurante è fornito assemblato. Ma prima che possa essere usato, deve essere regolato in modo da adattarsi perfettamente all'utente. Impostare il ritardo, la sensibilità e il grado di oscuramento per la propria applicazione.

Il casco dovrebbe essere conservato in un'area asciutta, fresca e buia. Non dimenticare di rimuovere la batteria prima di uno stocaggio per molto tempo.



AVVERTENZA



- » Questo casco di saldatura auto-oscurante non è adatto per la saldatura laser.
- » Evitare di posizionare questo casco e il filtro auto-oscurante su una superficie calda.
- » Evitare di aprire oppure manomettere il filtro auto-oscurante.
- » Questo casco di saldatura auto-oscurante non proteggerà dai pericoli di forte impatto.
- » Questo casco non proteggerà dai dispositivi esplosivi oppure dai liquidi corrosivi.
- » Non modificare il filtro oppure il casco, a meno che non sia specificato nel presente manuale.
- » Non utilizzare pezzi di ricambio diversi da quelli specificati nel presente manuale. Le modifiche e i pezzi di ricambio non autorizzati faranno decadere la garanzia ed esporranno l'operatore al rischio di lesione personale.
- » Se questo casco non dovesse oscurarsi sull'innesto di un arco, smettere immediatamente di saldare e contattare il proprio supervisore oppure rivenditore.
- » Non immergere il filtro nell'acqua.
- » Non utilizzare alcun solvente sullo schermo del filtro oppure sui componenti del casco.
- » Usare solo alle temperature: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

- » Temperatura di stoccaggio: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Il casco dovrebbe essere conservato in un'area asciutta, fresca e buia quando non è utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- » Proteggere il filtro dal contatto con liquidi e sporco.
- » Pulire la superficie del filtro regolarmente; non utilizzare soluzioni detergenti aggressive. Tenere sempre i sensori e le celle solari pulite usando un panno pulito che non lascia pelucchi.
- » Sostituire regolarmente la lente di copertura frontale fessurata / graffiata / bucherellata.
- » I materiali che possono venire a contatto con la pelle di chi li indossa possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze.
- » Il filtro auto-oscurante deve essere utilizzato solo in combinazione con la lente di copertura interna.
- » I dispositivi che proteggono gli occhi dalle particelle ad alta velocità, indossati su occhiali oftalmici standard, possono trasmettere gli urti a chi li indossa, costituendo quindi una fonte di pericolo.
- » Gli oculari a filtro minerale temprato devono essere utilizzati solo in combinazione con un oculare di rinforzo adatto.
- » Se i simboli F o B non sono comuni all'oculare e al telaio, allora è il livello più basso che deve essere assegnato alla protezione oculare per assicurare una completa protezione degli occhi.

ISTRUZIONI PER L’USO

AVVERTENZA! Prima di utilizzare il casco per la saldatura, assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni di sicurezza.

Il manuale informativo per i caschi protettivi di saldatura Böhler Welding è conforme al par. 1.4 dell'Appendice II delle Norme CE. I caschi di saldatura Böhler Welding offrono una protezione permanente dai raggi UV/IR nonché la protezione facciale ed oculare dalle scintille causate dal processo di saldatura.

Non fissare direttamente i raggi di saldatura se gli occhi non sono protetti all'innesto dell'arco. Ciò può causare un'infiammazione dolorosa della cornea e danni irreparabili alla lente dell'occhio con conseguente cataratta.

GAMMA DI APPLICAZIONI

AVVERTENZA! Prima di utilizzare il casco per la saldatura, assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni di sicurezza.

I caschi di saldatura e i filtri di saldatura Böhler Welding possono essere utilizzati per la maggior parte delle applicazioni di saldatura ad arco e per TIG, laddove indicato. I filtri di saldatura offrono la protezione da radiazioni UV ed IR nocive secondo il requisito del grado di oscuramento contrassegnato su ciascun modello (filtro auto-oscurante) passivo oppure automatico; la protezione oculare permane finché il flip-up resta posizionato in basso in modo tale da coprire la visione.

Il grafico seguente è presentato come un riferimento per selezionare l'oscuramento più adatto per il filtro di saldatura: (p.4)

A seconda delle condizioni applicative è possibile utilizzare il livello di protezione successivo più alto oppure più basso. I campi più scuri corrispondono alle aree in cui il processo di saldatura corrispondente non può essere utilizzato.

I caschi di saldatura Böhler Welding sono adatti, ma non limitati alle seguenti applicazioni:

- » Impulsi CA/CC
- » Inverter TIG
- » Saldatura tramite bacchetta
- » Argon/elio
- » Elettrodi a gas protettivi MIG/MAG

PREPARAZIONE & FUNZIONAMENTO

I caschi di saldatura Böhler Welding sono completamente assemblati e pronti per l'uso dopo alcune regolazioni minori. Tutti i caschi di saldatura sono dotati di un comodo copricapo che può essere regolato per il comfort. (p.5)

Ruotare la manopola di regolazione presente sul retro dell'assieme del copricapo per adattarlo alla testa dell'utente. È possibile operare una regolazione sulla fascia superiore, in senso longitudinale oppure angolare.

Prima di cominciare un lavoro, ispezionare attentamente il casco di saldatura e il filtro auto-oscurante alla ricerca di eventuali segni visibili, fessure, superfici bucherellate oppure graffiate; le superfici danneggiate anche sulle piastre di protezione riducono la visione e compromettono la protezione. Se le piastre di protezione sono graffiate, danneggiate oppure piene di schizzi, procedere alla sostituzione.

I caschi di saldatura non dovrebbero essere lasciati cadere. Non posizionare oggetti oppure utensili pesanti sul casco oppure al suo interno in quanto potrebbero danneggiarne i componenti. Se utilizzato adeguatamente, il filtro di saldatura non richiede alcuna manutenzione ulteriore.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Pulire il casco solo con sapone neutro ed acqua. Asciugare con un panno di cotone pulito.

Osservare che l'utilizzo di solventi è severamente vietato in quanto arreca danni alla maschera e ai filtri.

Visiere graffiate oppure danneggiate devono essere sempre sostituite.

L'utente deve verificare regolarmente, su base quotidiana, a garanzia che nessun danno sia evidente. Le visiere esterne ed interne sono materiali di consumo e devono essere sostituite regolarmente con pezzi di ricambio universali certificati, originali.

Consigliamo un periodo di utilizzo pari a 3-4 anni. La durata di utilizzo dipende da diversi fattori, come per es. impiego, pulizia, stocaggio e manutenzione. Frequenza di ispezioni e sostituzione di parti danneggiate (consigliato).

SOSTITUZIONE DELLALENTE ESTERNA

- Assicurarsi che il casco sia sempre provvisto della lente di protezione esterna ed interna approvata da Böhler Welding.
- Queste lenti di protezione devono essere sostituite se rotte, danneggiate oppure ricoperte di schizzi di saldatura in misura tale da compromettere la visione.
- Le lenti di protezione esterne ed interne sono materiali di consumo e devono essere sostituite regolarmente con pezzi di ricambio certificati, autentici.
- La lente di protezione esterna è montata attraverso la parte posteriore, vedi la figura sopra. (p.5)
- La lente interna è montata attraverso la parte posteriore negli allungamenti presenti sul filtro auto-oscurante. La protezione conforme al presente standard è fornita solo quando tutti i componenti di lenti e fermi sono installati secondo la lista delle istruzioni del costruttore.
- Cambiare l'oscuramento da 9 a 13 e alla modalità Molatura, come desiderato, utilizzando la manopola di regolazione variabile. (p.4)
- Regolare il tempo di sensibilità come desiderato, utilizzando la manopola di regolazione variabile. (p.4)
- Quando il casco non è utilizzato per 15 minuti, l'alimentazione si disinsirisce automaticamente. Non vi è alcun interruttore OFF.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA ADF

- È fondamentale che quando si sostituisce la batteria, venga montata correttamente come da illustrazione. (p.4)

MARCATURA FILTRO AUTO-OSCURANTE

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 – Numero scala stato chiaro
- 9 – Numero scala stato scuro minimo
- 13 – Numero scala stato scuro massimo
- VA – Identificazione costruttore
- 1 – Classe ottica
- 1 – Diffusione della classe di luce
- 1 – Variazione nella classe di trasmissione luminosa
- 2 – Classificazione dipendenza angolare
- 379 – Numero dello standard

Spiegazione marcatura casco

EN175 B

EN175 – è il numero di standard

B – è il rating di impatto energetico medio

Marcature lente di copertura

EN166 1 B

IDENTIFICAZIONE GUASTI

- Mancata commutazione – Se la lente automatica resta chiara e non si oscura durante la saldatura. Interrrompere immediatamente la saldatura; Rivedere le raccomandazioni sulla sensibilità e regolarla. Rimuovere qualsiasi ostruzione dalla copertura della lente e dai sensori. Nota Bene! Assicurarsi che i sensori siano puliti e rivolti verso l'arco; angoli pari o superiori a 45° non consentono alla luce dell'arco di raggiungere i sensori.
- Mancata commutazione – Se la lente automatica resta scura allo spegnimento dell'arco di saldatura oppure se resta scura quando non è presente alcun arco.
Regolare finemente l'impostazione della sensibilità operando lievi aggiustamenti sul comando da ruotare verso l'impostazione 'Lo'. In condizioni di luce estrema può essere necessario ridurre i livelli di luce circostante.
Durante il collaudo oppure l'utilizzo, in presenza di qualsiasi malfunzionamento, sospenderne l'impiego e contattare l'agente di vendita locale.

ELENCO PEZZI & MONTAGGIO CASCO BÖHLER WELDING (p.5)

Casco Böhler Welding completo - 32371	Diottria +1,0 - 32444
Lente copertura anteriore - 32423	Diottria +1,5 - 32445
Lente copertura interna - 32425	Diottria +2,0 - 32452
Fermo lente con viti - 32443	Diottria +2,5 - 32456
Fascia sudore anteriore e posteriore - 32416	
Copricapo completo - 32406	

CERTIFICAZIONE & ETICHETTE DI CONTROLLO

I caschi di saldatura e i filtri di saldatura Böhler Welding sono testati per la protezione oculare dal seguente organismo certificato: ECS GmbH - European Certification Service Protezione per gli occhi e dispositivi di protezione individuale Protezione laser e metrologia ottica

Laboratorio di prova accreditato da DAkkS D-PL-19590-02-00

Notificato dall'Organismo

Federale Centrale Tedesco

per la Tecnica di Sicurezza (ZLS)

ZLS-NB-0156

Noi possiamo quindi utilizzare le seguenti marcature:

EN379, EN175 B, EN166 B



Marchio di conformità europea.

Conferma che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva

89/686/CEE

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD - LEER ANTES DE USAR



ADVERTENCIA

Debe leer y comprender todas las instrucciones antes del uso



Los cascos de soldadura de oscurecimiento automático están diseñados para proteger los ojos y la cara de las chispas, las salpicaduras y la radiación nociva bajo condiciones de soldadura normales. El filtro de oscurecimiento automático cambia automáticamente del estado claro al estado oscuro cuando se establece el arco de soldadura y vuelve al estado claro cuando se detiene la soldadura.

El casco de soldadura de oscurecimiento automático se entrega montado. Pero antes del uso se debe ajustar para adaptarse de forma adecuada al usuario. Establezca el tiempo de retraso, la sensibilidad y el nivel de oscurecimiento para su aplicación.

El casco debe almacenarse en un lugar seco, fresco y oscuro y recuerde retirar la batería si lo va a almacenar por un largo periodo de tiempo.



ADVERTENCIA



- » Este casco de soldadura de oscurecimiento automático no es adecuado para la soldadura por láser.
- » Nunca coloque este casco y el filtro de oscurecimiento automático sobre una superficie caliente.
- » Nunca abra o altere el filtro de oscurecimiento automático.
- » Este casco de soldadura de oscurecimiento automático no protege contra riesgos de impacto severos.
- » Este casco no protege contra dispositivos explosivos o líquidos corrosivos.
- » No realice ninguna modificación ni al filtro ni al casco, salvo que se especifique en este manual.
- » No utilice piezas de repuesto diferentes a las especificadas en este manual. Las modificaciones y las piezas de repuesto no autorizadas anulan la garantía y exponen al usuario a riesgos de lesiones personales.
- » Si este casco no se oscurecerá al establecer un arco, detenga la soldadura inmediatamente y contacte con su supervisor o su distribuidor.
- » No sumerja el filtro en agua.
- » No utilice ningún tipo de solvente en el filtro o componentes del casco.
- » Utilizar únicamente en el siguiente rango de temperaturas: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

- » Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). El casco debe almacenarse en un lugar seco, fresco y oscuro si no se va a utilizar por un largo periodo de tiempo.
- » Proteja el filtro para que no entre en contacto con líquidos y suciedad.
- » Limpie la superficie del filtro regularmente; no utilice agentes de limpieza fuertes. Mantenga los sensores y las células solares siempre limpias utilizando un paño limpio y sin pelusas.
- » Reemplace regularmente el cristal de protección frontal si está fisurado / rayado / picado.
- » Los materiales que pueden quedar en contacto con la piel del usuario pueden causar reacciones alérgicas bajo algunas circunstancias.
- » El filtro de oscurecimiento automático (ADF) solo debe utilizarse en combinación con el cristal de protección interior.
- » Los protectores oculares contra partículas de alta velocidad utilizados sobre gafas oculares estándar pueden transmitir impactos, por lo que representan un riesgo para el usuario.
- » Los oculares de filtro mineral endurecido solo deben utilizarse en combinación con un ocular de respaldo adecuado.
- » Si los símbolos F o B no son válidos tanto al ocular como al marco, entonces será el nivel más bajo el que deba asignarse a la protección ocular completa.

INSTRUCCIONES DE USO

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar el casco para la soldadura, asegúrese de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad.

El manual de información para los cascos protectores de soldadura Böhler Welding cumplen con las regulaciones CE, párrafo 1.4 del apéndice II.

Los cascos de soldadura Böhler Welding ofrecen protección permanente contra rayos UV/IR, también protección para la cara y los ojos contra chispas generadas durante el proceso de soldadura.

No mire directamente al rayo de soldadura al establecer el arco con los ojos desprotegidos. Esto puede causar la inflamación dolorosa de la cornea y daños irreparables en el cristalino, lo que puede conducir a cataratas.

CAMPO DE APLICACIÓN

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar el casco para la soldadura, asegúrese de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad.

Los cascos de soldadura y los filtros de soldadura Böhler Welding pueden utilizarse para la mayoría de las aplicaciones de soldadura por arco y para TIG si así se especifica. Los filtros de soldadura ofrecen protección contra la radiación nociva UV e IR según los requisitos del nivel de oscurecimiento especificado en cada modelo pasivo o automático (ADF); la protección ocular se mantiene mientras la protección frontal se encuentre plegada hacia abajo cubriendo la visión.

La siguiente tabla se presenta como referencia para la selección del nivel de oscurecimiento más adecuado para el filtro de soldadura: (p.4)

En función de las condiciones de aplicación se puede utilizar el siguiente nivel de protección más alto o más bajo.
Los campos más oscuros corresponden a las áreas en las cuales no se puede utilizar el proceso de soldadura correspondiente.

Los cascos de soldadura Böhler Welding son adecuados, pero no se limitan a las siguientes aplicaciones:

- » Impulsos AC/DC
- » Inversores WIG/TIG
- » Soldadura de varilla
- » Argón/helio
- » Electrodos de gas protector MIG/MAG

PREPARACIÓN Y OPERACIÓN

Los cascos de soldadura Böhler Welding se entregan completamente montados y están listos para el uso, tras realizar algunos ajustes mínimos. Todos los cascos de soldadura están equipados con un arnés confortable que se puede ajustar para mayor comodidad: (p.5)

Gire la perilla de ajuste en la parte trasera del casco para ajustarlo a la cabeza del usuario. Se puede ajustar mediante la correá superior, también longitudinal y angularmente.

Antes de comenzar el trabajo inspeccione cuidadosamente el casco de soldadura y el ADF para comprobar que no presenten marcas, fisuras, superficies picadas o rayadas; las superficies dañadas, incluso en las placas de protección, reducen la protección de la visión. Si las placas de protección están rayadas, dañadas o tienen salpicaduras, deben reemplazarse.

Procure que el casco de soldadura no se caiga. No coloque objetos o herramientas pesadas sobre o dentro del casco, ya que podrían dañar sus componentes. Si se utiliza de forma adecuada, el filtro de soldadura no requiere ningún tipo de mantenimiento especial durante su vida útil.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Limpie el casco únicamente con una jabón suave y agua. Séquelo con un paño limpio de algodón. Recuerde que el uso de solventes está estrictamente prohibido, ya que provocaría daños en la máscara y los filtros. Un visor rayado o dañado siempre debe reemplazarse.

El usuario debe realizar los controles diarios regulares para asegurarse de que no existen daños visibles. Los visores interior y exterior son componentes consumibles y deben reemplazarse regularmente con piezas de repuesto universales, genuinas y certificadas.

Recomendamos un periodo de uso de 3-4 años. La duración del uso depende de varios factores como el uso, la limpieza, el almacenamiento y el mantenimiento. Frecuencia de inspecciones y reemplazo de partes dañadas (recomendado).

SUSTITUCIÓN DEL CRISTAL EXTERIOR

1. Asegúrese de que el casco siempre esté equipado con cristales de protección interior y exterior aprobados por Böhler Welding.
2. Estos cristales de protección deben reemplazarse si presentan roturas, daños o están cubiertos de salpicaduras de soldadura afectando la visión.
3. Los cristales de protección interior y exterior son componentes consumibles y deben reemplazarse regularmente con piezas de repuesto genuinas y certificadas.
4. El cristal de protección exterior se coloca desde la parte posterior, véase la imagen superior. (p.5)
5. El cristal interior se coloca desde la parte posterior en los posicionadores sobre filtro de oscurecimiento automático. La protección indicada conforme a esta norma solo está dada si todos los cristales y componentes de retención están instalados según la lista de instrucciones del fabricante.
6. Cambie el nivel de oscurecimiento de 9 a 13 y a modo de rectificación según lo deseé utilizando la perilla de ajuste variable. (p.4)
7. Ajuste el tiempo de sensibilidad según lo deseé utilizando la perilla de ajuste variable. (p.4)
8. Si el casco no se utiliza durante 15 minutos, se apagará automáticamente. No dispone de un botón de apagado.

REEMPLAZANDO LA BATERÍA ADF

1. Es esencial que cuando se reemplace la batería, se monte en la forma correcta, como está en la ilustración. (p.4)

MARCADO ADF

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 - número de escala de estado claro
 - 9 - número de escala de estado oscuro más claro
 - 13 - número de escala de estado más oscuro
- VA - Identificación del fabricante
- 1 - Clase óptica
 - 1 - Difusión de la clase de luz
 - 1 - Variación en la clase de transmitancia lumínosa
 - 2 - Clasificación de dependencia angular
- 379 - número de la norma

Explicación del marcado del casco

EN175 B

EN175 – es el número de norma

B – Clasificación de impacto de energía medio

Marcado de los cristales de protección

EN166 1 B

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No conmuta - Si el cristal automático se mantiene claro y no se oscurece al soldar. Deje de soldar inmediatamente: Vuelva a leer las recomendaciones de sensibilidad y ajuste la sensibilidad. Limpie el cristal de protección y los sensores si presentan alguna obstrucción. ¡Nota! Asegúrese de que los sensores están limpios y enfrentados al arco; ángulos de 45° o superiores pueden evitar que la luz del arco alcance los sensores.
2. No conmuta - Si el cristal automático se mantiene oscuro después de extinguirse el arco de soldadura o el cristal automático se mantiene oscuro cuando no hay un arco presente. Realice un ajuste fino de la sensibilidad realizando pequeños ajustes del control girándolo hacia el ajuste «Lo». En condiciones de luz extremas, puede ser necesario reducir los niveles de luz del entorno.

Si durante las pruebas o el uso se presenta cualquier tipo de fallo, por favor suspenda el uso y contacte con su agente de venta local.

LISTA DE PIEZAS Y MONTAJE DEL CASCO BÖHLER WELDING (p.5)

Casco Böhler completo - 32371	Dioptria +1,0 - 32445
Cristal de protección frontal - 32423	Dioptria +1,5 - 32445
Cristal de protección interior - 32425	Dioptria +2,0 - 32452
Sujetadores de cristal con tornillos - 32443	Dioptria +2,5 - 32456
Banda de transpiración frontal y trasera - 32416	
Casco completo - 32406	

CERTIFICACIÓN Y ETIQUETAS DE CONTROL

La protección ocular de los cascos de soldadura y los filtros de soldadura Böhler Welding han sido comprobados por el siguiente organismo acreditado: ECS GmbH - Servicio de certificación europea para protección ocular y equipamiento de protección personal Protección láser y técnicas de medición ópticas

Laboratorio de pruebas acreditado por DAkkS D-PL-19590-02-00
Notificado por la autoridad central
de los Estados Federales
de tecnologías de seguridad (ZLS)
ZLS-NB-0156

Por lo tanto, estamos autorizados a utilizar los siguientes marcados:



EN379, EN175 B, EN166 B

Marcado de conformidad europea.

Esto confirma que el producto cumple con los requisitos de la directiva 89/686/ CEE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE



UPOZORNĚNÍ

Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny



Samostmívací svářecí kukly jsou určeny k ochraně očí a obličeje proti jiskrám, rozstřiku a škodlivému záření za normálních podmínek svařování. Samostmívací filtr automaticky ztmavne, jakmile vznikne elektrický oblouk, a opět zvesztí, jakmile svařování přestane.

Samostmívací svářecí kukla je dodávána sestavená. Než může být použita, musí být upravena tak, aby uživateli správně seděla. Podle použití nastavte časovou prodlouhu, citlivost a stupeň ztmavění. Kukla musí být skladována na suchém, chladném a temném místě; před dlouhotdobým skladováním nezapomeňte vymontovat baterii.



UPOZORNĚNÍ



- » Tato samostmívací svářecí kukla není vhodná pro svařování laserem.
- » Nikdy nepokládejte tuto kuklu a samostmívací filtr na horký povrch.
- » Samostmívací filtr nikdy neotevírejte ani ho nijak neupravujte.
- » Tato samostmívací svářecí kukla nechrání proti závojným rizikům nárazu.
- » Tato kukla nechrání proti výbušným zařízením a agresivním kapalinám.
- » Na kukle ani filtru neprovádějte žádné úpravy, není-li to přímo uvedeno v tomto návodu.
- » Nepoužívejte náhradní díly jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu. Nepovolené úpravy a náhradní díly mají za následek zrušení záruk a vystaví uživatele nebezpečí úrazu.
- » Jestliže filtr kukly po vzniku elektrického oblouku neztmavne, okamžitě přestaňte svařovat a kontaktujte svého nadřízeného nebo prodejce.
- » Neponárojte filtr do vody.
- » Na desku filtru a jiné části kukly nepoužívejte žádná rozpouštědla.
- » Používejte pouze při teplotách: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

NÁVOD K POUŽITÍ

VAROVÁNÍ! Před použitím kukly ke svařování se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili jste bezpečnostní pokyny.

Informační návod pro svářecí kukly Böhler Welding je v souladu s článkem 1.4 Dodatku II nařízení ES.

Svářecí kukly nabízejí trvalou ochranu proti UV/IR záření, ale také ochranu obličeje a očí proti jiskram způsobeným svařováním.

Nemáte-li chráněné oči, nedívajte se přímo na paprsky vzniklého svářecího oblouku. Může to způsobit bolestivý zářet rohovky a ne-vratné poškození očních čoček, které povede k zákalu.

ROZSAH POUŽITÍ

VAROVÁNÍ! Před použitím kukly ke svařování se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili jste bezpečnostní pokyny.

Svářecí kukly a filtry lze používat pro většinu případů svařování elektrickým obloukem a pro obloukové svařování ochranné atmosférou (TIG) tam, kde je to uvedeno. Svářecí filtry poskytují ochranu proti škodlivému UV a IR záření podle požadavku na stínění uvedeném na každém pasivním prvku automatického modelu filtru (ADF); ochrana očí zůstává funkční tak dlouho, dokud je hledí spuštěno dolů.

Následující tabulka uvádí reference k výběru nejhodnějších typů stínění svářecího filtru: (s.4)

V závislosti na podmírkách použití lze použít v pořadí další nejvyšší či nejnižší stupeň ochrany.

Tmavší políčka odpovídají těm oblastem, ve kterých nelze používat odpovídající svářecí proces.

Svářecí kukly jsou vhodné (nejen) k následujícímu použití:

- » Stejnosměrné/střídavé pulzy
- » Měniče WIG/TIG
- » Ruční obloukové svařování
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG elektrody s ochranným plymem

PŘÍPRAVA A PROVOZ

Svářecí kukly Böhler Welding jsou plně sestavené a po krátkém seřízení ihned připravené k použití. Všechny svářecí kukly jsou vybaveny pohodlným hlavovým postrojem, který lze snadno přizpůsobit uživateli: (s.5)

Otoče seřizovacím knoflíkem v zadní části hlavového postroje a upravte ho tak, aby dobře seděl na hlavě. K dispozici je seřízení horního popruhu, podděle seřízení a úhlové seřízení.

Než začnete pracovat, ráděně zkontrolujte svářecí kulku a samostmívací filtr, zda na nich nejsou patrné skvrny, skrábance, praskliny nebo jamky; poškozený povrch (i třeba jen na ochranných deskách) snižuje viditelnost a zhoršuje ochranu. Jsou-li ochranné desky poškrábané, poškozené nebo se na nich nahromadily nečistoty, vyměňte je.

Svářecí kulku nesmí spadnout na zem. Na kulku nebo do jejího vnitřku nevkládejte žádné těžké předměty nebo nástroje; může to poškodit její součásti. Je-li svářecí filtr používán správně, nepotřebuje během své životnosti žádnou další údržbu.

SERVIS A ÚDRŽBA

Kulku čistěte pouze vodou a jemným mýdlem. Osušte čistou bavlněnou utěrkou.

Upozorňujeme, že použití rozpouštědel je přísně zakázáno, protože může poškodit masku a filtry.

Poškrábaná nebo poškozená hledí musí být vždy vyměněna.

Uživatel musí provádět každodenní pravidelné kontroly, zda není zjedněně nějaké poškození. Vnější a vnitřní hledí jsou spotřební materiál a musí být pravidelně měněna za originální náhradní hledí Universal.

Doporučujeme dobu použití asi 3 až 4 roky. Doba použití závisí na různých faktorech, jako jsou používání, čištění, skladování a údržba. Frekvence kontroly výměna poškozených částí (doporučená).

VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SKEL

- Ujistěte se, že je kuka vždy vybavena vnějšími a vnitřními ochrannými skly schválenými společností Böhler Welding.
- Tato ochranná skla musí být vyměněna, jestliže jsou prasklá, poškozená nebo pokrytá svářecími nečistotami do takové míry, že to zhoršuje výhled.
- Vnější a vnitřní ochranná skla jsou spotřební materiál a musí být pravidelně měněna za originální, certifikované náhradní díly.
- Vnější ochranná skla se vkládají zezadu, viz obrázek výše. (s.5)
- Vnitřní ochranná skla se vkládají zezadu do držáků na samostmívacím filtru. Ochrana označená v souladu s touto normou je poskytována pouze tehdy, když jsou všechna skla a retenční součásti namontované podle pokynů v seznamu pokynů od výrobce.
- Seřizovacím knoflíkem podle potřeby změňte stínění z 9 na 13 a režim broušení. (s.4)
- Knoflíkem podle potřeby upravte časové nastavení citlivosti. (s.4)
- Pokud se kuka nepoužívá déle než 15 minut, automaticky se vypne. Není na ní žádný vypínač.

VÝMĚNA BATERIE ADF

1. Při výměně baterie je nutné ji nainstalovat správným směrem v souladu s obrázkem. (s.4)

ZNAČENÍ SAMOSTMÍVACÍHO FILTRU

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- číslo stupně světlého stavu
- číslo stupně nejsvětlejšího tmavého stavu
- číslo stupně nejmávšího stavu
- identifikace výrobce
- optická třída
- třída difuze světla
- kolisání třídy světelné propustnosti
- klasifikace úhlu závislosti
- číslo normy

Vysvětlivky ke značení na kukle

EN175 B

EN175 – je číslo normy

B – je hodnocení pro střední energii nárazu

Značení na krycích sklech

EN166 1 B

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1. Nespíná se – Jestliže automatický filtr zůstává světlý a při sváření netrvává. Okamžitě přeňte se svařováním: Přečete si doporučení k citlivosti a upravte ji. Očistěte kryt a senzory od nečistot. Poznámka! Ujistěte se, že jsou senzory čisté a natočené směrem k elektrickému obrouSKU, úhly 45° nebo více nedovolí, aby paprsky obrouSKU zasáhly senzory.
2. Nespíná se – Jestliže automatický filtr zůstává ve tmavém stavu i po ukončení svařování, nebo když není přítomný žádny obrouSKU. Dodaťte nastavení citlivosti tím, že uděláte malé úpravy ovládání otočením na nastavení „Lo“ (nízké). V extrémních světelních podmínkách může být nezbytné snížit úroveň světla v okolí.

V případě jakékoli poruchy během testování nebo používání a přeňte se kuku používat a kontaktujte místního prodejního zástupce.

SEZNAM DÍLŮ A MONTÁŽ KUKLY BÖHLER WEDLING (s.5)

Kuka Böhler Welding, kompletní - 32371

Dioptrie +1,0 - 32444

Přední krycí skla - 32423

Dioptrie +1,5 - 32445

Vnitřní krycí skla - 32425

Dioptrie +2,0 - 32452

Držák skel se šrouby - 32443

Dioptrie +2,5 - 32456

Potítko přední a zadní - 32416

Hlavový postroj, kompletní - 32406

CERTIFIKACE A KONTROLNÍ NÁLEPKY

Tyto svářecí kukly a filtry Böhler Welding jsou testovány jako ochrana očí následujícími oznamenými subjekty: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Testovací laboratoř akreditovaná DAkkS D-PL-19590-02-00

Oznámeno Centrálním úřadem spolkových zemí

pro bezpečnostní technologie (ZLS)

ZLS-NB-0156

Jste tedy oprávněni použít následující značky:

EN379, EN175 B, EN166 B



Evropská značka shody.

Ta potvrzuje, že produkt splňuje požadavky směrnice 89/686/EWG

TURVALLISUUSOHJEET – LUE ENNEN KÄYTÖÖ



VAROITUS

Lue ja tulkitse oikein kaikki ohjeet ennen käyttöö



Automaattisesti tumenttuvat hitsauskypärät ovat suunniteltu suojaamaan silmiä ja kasvoja kipinöiltä, roiskeilta ja vaaralliselta säteilyltä normaalaisissa hitsausolosuhteissa. Automaattisesti tumenttuvaa suodatin muuttuu automaattisesti kirkkaasta tummaan tilaan, kun hitsivalokaari on sytytetty ja palautuu kirkkaaseen tilaan hitsaustyön päättymisen jälkeen.

Automaattisesti tumenttuvaa hitsauskypärää toimitetaan koottuna eli käytövalmiina. Se on kuitenkin säädetettävä käyttäjälle kumolla sopivaksi. Aseta viiveaike, herkkyyks ja tummuusaste työsi mukaisesti.

Varastoii kypärän kuivassa, viileässä ja pimeässä sekä muista paistaa paristo ennen pitkäaikaisempaa varastointia.



VAROITUS



- » Tämä automaattisesti tumenttuvaa hitsauskypärää ei sovella la-serhissaukseen.
- » Älä koskaan aseta tätä kypäröö ja auto-tumenttavaa suodatin- ta kuumalle alustalle.
- » Eikoskaan saa avata tai muunella auto-tumenttavaa suodatin- ta.
- » Tämä automaattisesti tumenttuvaa hitsauskypärää ei suojaa vakavilta iskuvammoilta.
- » Tämä kypärä ei suojaa räjähdytävien laitteiden tai syövyttävien gineiden vammoilta.
- » Älä tee muutoksia suodattimeen tai kypärään, ellei sitä eritellä tässä käyttöohjeessa.
- » Käytä ainoastaan tässä käyttöohjeessa erityljä varaosia. Valttuuttamatottomat muutokset ja varaosat eliminoidut valmista- jan takuuvaustusta ja altistaa käyttäjän henkilökohtaisen vamman riskille.
- » Lopeta hitsaus heti, jos tämä kypärä ei tumentenna lasia, kun hitsavalokaari sytyy ja otta yhteyttä työnjohtajaasi tai kypärän toimittajaasi.
- » Älä upota suodatinta veteen.
- » Älä käytä liuotteita suodatinlasin tai kypärän osien puhdistukseen.
- » Käytä kypärää ainoastaan seuraavissa lämpötiloissa: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

KÄYTÖÖHJEET

VAROITUS! Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt varmuusohjeet ennenkuin käytät kypärää hitsauksessa.

Böhler Welding hitsaussuojakypärien käyttöohjeet ovat yhdenmuksiset EY-määräyksien pykälän 1.4 liite I:n mukaisesti. Böhler Welding hitsauskypärät antavat pysyvän suojan UV-/IR-säteilyä vastaan tummennusnumeroin mukaan mukaisesti; silmät ovat suojaatut niin kauan kuin taitettava lasikehys on silmä suojaavassa ala-asennossa.

Älä katso suoraan hitsivalokaareen suojaamattomin silmin, kun valokaari sytyy. Se voi aiheuttaa tuskallisen tulehdusen sarveisikalvossa ja parantumattoman vamman silmälinssiin, mikä voi johtaa harmaakaikiin.

KÄYTÖÖALUE

VAROITUS! Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt varmuusohjeet ennenkuin käytät kypärää hitsauksessa.

Böhler Welding hitsauskypäriä ja -suodattimia voi käyttää useimmissa valoakarihitsauksissa sekä TIG-hitsauksessa, kun sitä voidaan. Hitsaussuodattimet suojaavat vahingollisesta UV- ja IR-säteilyltä tummennusnumeroin mukaan mukaisesti. Tummennustaso on merkitys joka auto-suodattimen (ADF) takapuolelle; silmät ovat suojaatut niin kauan kuin avattava lasi on silmä perittävässä asennossa.

Alia olevassa taulukossa on hitsaussuodattimen tarkoituksenmukaisimmat tummennussuositukset: (s.4)

Toiseksi korkeinta tai toiseksi alinta suojetasoa voi käyttää käyttöölosuhteista riippuen.

Tummat osiot vastaavat alueita, joissa vastaavia hitsausprosesseja ei sovi käyttää.

Böhler Welding hitsauskypärät sopivat, mutta eivät rajoitu seuraaviin sovellutuksiin:

- » AC/DC-sykkeet
- » WIG/TIG-vaihtosuuntaajat
- » Puikkohitsaukseen
- » Argoni-/heliumikaasut
- » MIG/MAG-suojakaasulektrotit

VALMISTELU JA KÄYTÖT

Böhler Welding hitsauskypärät ovat täysin käyttövalmiit hienosäötöjen jälkeen. Jokaisessa hitsauskypärässä on mukava sisusta voi henkilökohtaisesti säätää: (s.5)

Kierrä säätönpussia sisusteen takaosassa henkilökohtaisen mukavuden mukaiseksi. Ylintä nauhaa voi säätää pitkittään ja poikittain.

Tarkasta hitsauskypärä ja auto-suodatin huolellisesti ennen käytöötä ja huomioi kaikki näkyvät vauriot ja säröt, kuoppaiset tai naarmuiset pinnat. Vaurioitunut pinta suojaalasisakin heikentää suojaa sekä vähentää näköalaa. Vaihda suojalasi, joka on naarmuinen, vaurioitunut tai istuvasti roiskeinen.

Hitsauskypärä ei saa pudottaa. Älä aseta raskaita esineitä tai työkaluja kypärän päälle tai sisälle, koska ne saattavat vaurioittaa kypärän rakenneosia. Hitsaussuodatin ei vaadi erityistä huoltoa elinaikanaan, jos sitä käytetään asianmukaisesti.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Puhdistaa kypärä ainoastaan miedolla saippualla ja vedellä. Kuivaa kypärä puhtaalla puuvillareivulla. Huomioi, että liuottimen käyttöön täysin kiellety, koska ne vahingoittavat suojaileseja sekä suodattimia. Naarmuiset ja viittuneet visiirit on vaihdettava.

Käyttöjän tulee päivittää varmistaakaa, ettei kypärä ole näkyvästi viottunut. Ulko- ja sisävisiirit ovat kulutustarvikkeita, jotka tasaisin välein on vaihdettava valtuuttetuihin Universal-varaosiin.

Suosittelemme 3-4:n vuoden maks. käyttöäkaa. Käyttöäika on monesta seikasta riippuvalainen, kuten käytöstä, puhtaanpidosta, varastoinnista ja hollossa. Tarkastuksien aikaväli ja varaojen vaihto (kuten on suositeltu).

ULOIMMAN LASIN VAIHTO

- Varmista, että kypärä aina on varustettu -hyväksyttyllä ulko- ja sisäsuojalasilla.
- Nämä suojalaisit on vaihdettava, jos ne ovat särkyneet, voituttu tai hitsiräiskellä peitetty niin, että läpinäkyvyys on heikentyynyt.
- Ulko- ja sisäsuojalaisit ovat kulutustarvikkeita, joita tasaisin välein on vaihdettava valtuuttetuihin varaoosiin.
- Ulompi suojalasi vaihdetaan kehyskseen takapuolelta, katso alla olevaa kuvaa. (s.5)
- Sisäsuojalaisiin vaihdetaan kehyskseen takapuolelta auto-tumennussuodattimen johdattimiin. Suojataso, joka on merkitty kysisen standardin mukaisesti, on päätevä ainoastaan, kun kaikki lasit ja kiinnitysosat ovat valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettu.
- Vaihda tummennus 9:stä 13:een sekä hiomamuotoon säätönpussia kiertämällä. (s.4)
- Säädä herkkysaika säätönupin kautta. (s.4)
- Kun kypärä ei ole käytössä, virta katkeaa automatisesti 15:sta minutin jälkeen. Kypärässä ei ole poiskytkentänappia.

ADF-PARISTON VAIHTO (AUTOMAATTINEN PIMENNYSFILITERI)

- Tärkeää on, että paristo vaihtaessa, se asennetaan oikeaan asentoon, kuten kuvassa. (s.4)

ADF-MERKINTÄ

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 – kirkkaan tilan asteikkonumerot
- 9 – kirkkaaimman tumman tilan asteikkonumerot
- 13 – tummimman tilan asteikkonumerot
- VA – Valmistajan tunnusmerkitä
- 1 – Optinen luokitus
- 1 – Valon hajauannusluokitus
- 1 – Valon läpäisy/poikkeaman luokitus
- 2 – Nökökulmariippuvaisuuuden luokitus
- 379 - Standardinumerointi

Kypärän merkintäselvennyys

EN175 B

- EN175 – Standardin numero
B – Medium energian kulutusluokitus

Suojaalasin merkintä

EN166 1 B

VIAN MÄÄRITYS

- Ei vaihda tummennusta – Jos automaattinen suojaalasi pysyy kirkkaana eikä tummene, kun hitsaus alkaa. Pysytyä hitsaus heti; Tarkista herkkyyssuoitusketset ja säädä herkkyyks. Puhdistaa lasisuosa ja anturit mahdollisista hiukkasia. Huom! Varmista, että anturit ovat puhtaat ja valokaaressa suunnatut; anturit eivät tunne valokaura yli 45:n asteen kulmassa.
- Ei vaihda tummennusta – Jos automaattinen suojaalasi pysyy tummmana, kun hitsaus on päättynyt tai se pysyy tummmana, kun valokaura ei ole läsnä. Hienosäädä herkkyyksä säätmällä säätönupissa vähän kerrallaan "Lo"-merkinnän suuntaan. Erittäin valoisissa olosuhteissa saatavaa ympäriöivän valon rajoittaminen olla tarkoitukseensa.

Älä käytä kypärää, jos se kokeilun tai käytön aikana ei toimi moitteettomasti ja ota yhteyttä paikalliseen myyntiosastoon.

KYPÄRÄN VARAOSATAULUKKO JA ASENNUS (s.5)

Täydellinen Böhler Welding-kypärä - 32371	Dioptria +1,0 - 32444
Kattava suojaalasi - 32423	Dioptria +1,5 - 32445
Sisäpuolinen suojaalasi - 32425	Dioptria +2,0 - 32452
Lasikehys ruuveineen - 32443	Dioptria +2,5 - 32456
Hikinauhan etu- ja takaosa - 32416	
Täydellinen kypäräsisuste - 32406	

VALTUUTUS JA TARKASTUSMERKINTÄ

Böhler Welding hitsauskypärä ja hitsaussuodattimet ovat tarkastettut silmien suojaajayystään seuraavissa valtuutetuissa tarkastuselmissä: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Testilaboratorio on DAkkS D-PL-19590-02-00-valtuutettu.

Central Authority of the Federal States
for Safety Technologies (ZLS)-certifiointi

ZLS-NB-0156

Nämä ollen saamme käyttää seuraavaa merkintää:



EN379, EN175 B, EN166 B

EN 379 yhdenmukaisuusratifiointi.
Tämä vahvistaa, että tuote vastaa
Direktiivi 89/686/EWG:n vaatimuksia

SIKKERHEDSANVISNINGER - LÆS FØR IBRUGTAGNING



ADVARSEL

Læs & forstå alle instruktioner før ibrugtagning



Svejsehjelme med automatisk nedblænding er konstrueret til at beskytte øjnene og ansigtet mod gnister, sprøjt og farlig stråling under normale svejsebetigelser. ADF-filtret skifter selvstændigt fra lys til mørk når lysbuen dannes og tilbage til lys når svejsningen stoppes.

Den automatiske svejsehjelm er samlet ved levering. Men før den kan tages i brug skal den indstilles, så den passer brugeren. Tæthedgraden, følsomheden og tæthedgraden skal indstilles, så de passer til den respektive arbejdsopgave.
Hjelmen bør opbevares et tørt, køligt og mørkt sted. Husk at fjerne batteriet, hvis hjelmen lægges væk i længere tid.



ADVARSEL



- » Denne automatiske hjelm er ikke egnet til lasersvejsning.
- » Placer aldrig denne hjelm og ADF-filtret på varme overflader.
- » ADF-filtret må aldrig åbnes eller manipuleres.
- » Denne automatiske hjelm er ikke egnet til at beskytte mod hårde slag og stød.
- » Denne hjelm beskytter ikke mod eksplosioner eller væskebrande.
- » Der må ikke foretages modifikationer på hverken filter eller hjelm, undtagen de i denne manual nævnte.
- » Der må ikke anvendes reserve- hhv. udskiftningsdele, undtagen de i denne manual angivne. Uautoriserede modifikationer eller udskiftningsdele medfører at garantien bortfalder og vil udsætte brugeren for risikoen for ulykker med personlig skade.
- » Hvis denne hjelm ikke blænder ned når en lysbue danner, stop omgående at sveje og kontakt din fararbejder eller forhandleren.
- » Filtrert må ikke lægges i vand.
- » Anvend aldrig oprensningssmidler for at rense hverken filter eller hjelmens komponenter.
- » Hjelmen må kun anvendes i temperaturområder mellem: -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

BETJENINGSVEJLEDNING

ADVARSEL! Før hjelmen anvendes til svejseformål skal det sikres, at sikkerhedsinstruktionerne er blevet læst og forstået.

Dokumentationen for Böhler Welding svejsehjelme er i overensstemmelse med pkt. 1.4 i bilag II af EU-forordningerne. Böhler Welding svejsehjelme yder permanent beskyttelse mod UV/IR-stråling og beskyttelse af ansigtet mod sprøjt fra svejseprocessen.

Kig aldrig ubeskyttet direkte ind i lysbuen. Dette kan medføre smerte fuld betændelse af hornhinden og uoprettelige skader på øjens linse med katarakter som følge.

ANVENDELSESOMRÅDE

ADVARSEL! Før hjelmen anvendes til svejseformål skal det sikres, at sikkerhedsinstruktionerne er blevet læst og forstået.

Böhler Welding svejsehjelme og svejsefiltre kan anvendes til de fleste lysbuesvejseopgaver og TIG-svejsning, hvis angivet. Svejsefiltrene giver beskyttelse mod skadelig UV- og IR-stråling i henhold til kravet om den tæthedgrad som er angivet på hver ADF-model; beskyttelse af øjnene er opretholdt så længe ADF-enheten er slæbt ned foran øjnene.

Efterfølgende tabel tjener som en reference for valg af de mest gængse indstillinger af tæthedgraden for svejsefiltret: (s.4)

Afhængigt af de aktuelle arbejdsværdier kan den næst højere hhv. lavere indstilling vælges.

De mørkere områder repræsenterer de områder, hvor den tilsvarende svejseproces ikke kan anvendes.

Böhler Welding svejsehjelme er egnet, men ikke begrænset til følgende anvendelser:

- » AC/DC-impuls svejsning
- » WIG/TIG-svejseinverter
- » Elektrodes svejsning
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG-beskyttelsesgass svejsning

FORBEREDELSE & BETJENING

Böhler Welding svejsehjelme leveres færdige til brug efter nogle få justeringer. Alle svejsehjelme er udstyret med et indstillelig hovedtøj: (s.5)

Drej knappen bag på hovedtøjet for at indstille det passende til brugerens hoved. Hovedremmen kan indstilles i både længde og vinkel.

Før påbegyndelse af svejseopgaver kontroller omhyggeligt svejsehjelmen og ADF-filtret for synlige mærker, spræk, tærringer eller ridse-de overflader; beskadigede overflader, også på beskyttelsesplader, reducerer øjenbeskyttelsen. Hvis beskyttelsesplader er ridset, beskadiget er fyldt med sprøjte bør de udskiftes.

En svejsehjelm må ikke falde på gulvet. Læg aldrig tunge emner eller værktøj på eller ind i hjelmen; disse kan beskadige hjelmens komponenter. Hvis filtret behandles omhyggeligt, behøver det ingen yderligere vedligeholdelse under dets levetid.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rens hjelmen kun med mild sæbe og vand. Tør den med en ren bomuldsklud. Husk, at anvendelse af oppløsningsmidler er strengt forbudt, da disse vil ødelægge masken og filtret. Ridsede eller beskadigede beskyttelsesglas skal altid udskiftes.

Brugeren skal foretage regelmæssige daglige kontroller for at sikre, at hjelmen ikke har nogen beskadigelser. Det ydre og indre beskyttelsesglas er forbrugsmaterialer og skal regelmæssigt udskiftes med originale certificerede universal reservedele.

Vi anbefaler en anvendelsestid på 3-4 år. Anvendelsestiden er afhængig af forskellige faktorer, som anvendelsesart, renholdelse, opbevaring og vedligeholdelse. Intervaller for inspektion og udskifning af beskadigede dele (anbefalinger).

UDSKIFTNING AF DET YDRE BESKYTTELSESGLAS

- Det bør sikres, at hjelmen altid er udstyret med originale indre og ydre beskyttelsesglas fra Böhler Welding.
- Disse beskyttelsesglas skal udskiftes hvis de er knækket, beskadiget eller fyldt så meget med svejseprojekt, at synet ikke længere er tilstrækkeligt.
- Det ydre og indre beskyttelsesglas er forbrugsmaterialer og skal regelmæssigt udskiftes med originale certificerede reservedele.
- Det ydre beskyttelsesglas indsættes bagfra, se illustration oven. (s.5)
- Det indre beskyttelsesglas indsættes bagfra og i holderne på ADF-filtret. Den iht. standarden oplyste beskyttelsesgrad opnås kun, hvis alle beskyttelsesglas og beskyttelseskomponenter er installeret jf. producenternes instruktioner.
- Skift tæthedgraden fra 9 til 13 og slibefunktion efter behov via justeringknappen. (s.4)
- Indstil følsomheden efter behov vha. indstillingeknappen. (s.4)
- Hvis hjelmen ikke anvendes i mere end 15 minutter vil strømforsyningen automatisk slukke. Der findes ingen slukketknap (Off).

UDSKIFTNING AF ADF-BATTERI

- Det er vigtigt, når batteriet udskiftes, at det sættes korrekt som vist på illustrationen. (s.4)

ADF-MÆRKNING

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 - lystæthed
 - 9 - laveste mørketæthed
 - 13 - højeste mørketæthed
- VA - producentens identifikation
- 1 - Optisk klasse
 - 1 - Lysspredningsklasse
 - 1 - Homogenitetsklasse
 - 2 - Vinkelegenskabsklasse
- 379 - Nummer for den relevante standard

Forklaring på hjelmmærkning

EN175 B

EN175 – er nummeret på standarden

B – symbol for modstand overfor høj hastighedspartikler

Mærkning på beskyttelsesglas

EN166 1 B

FEJLFINDING

- Skifter ikke tæthedgrad – hvis ADF-filtret forbliver lys og ikke skifter til mørk ved svejsning. Stop øjeblikket svejsearbejdet: Kontroller følsomhedsindstillingen og korrigér følsomheden om nødvendigt. Rens beskyttelsesglasset og sensorerne for snavs o.l. OBS! Kontroller, at sensorerne er rene og rettet mod lysbuen; med en vinkel på 45°eller mere vil lysbuen ikke nå sensorerne.
- Skifter ikke tæthedgrad – hvis ADF-filtret forbliver lys og ikke skifter til mørk ved svejsning eller hvis det forbliver mørkt efter at svejsningen er stoppet.
Finindstil følsomheden ved at foretage små justeringer ved at dreje knappen mod „Low“ (lavere). Under ekstreme lysforhold kan det blive nødvendigt at reducere lysets intensitet i omgivelserne.
Hvis der skulle opstå fejl under test eller anvendelse af produktet, stop anvendelsen og tag kontakt til den lokale forhandler.

KOMPONENTLISTE & SAMLING AF BÖHLER WELDING HJELM (s.5)

Böhler Welding-hjelm komplet - 32371	Dioptri +1,0 - 32444
Forreste beskyttelsesglas - 32423	Dioptri +1,5 - 32445
Indreste beskyttelsesglas - 32425	Dioptri +2,0 - 32452
Glasholder med skruer - 32443	Dioptri +2,5 - 32456
Svedbånd for bag - 32416	
Hovedtøj komplet - 32406	

CERTIFICERING & KONTROLMÆRKNINGER

Svejsehjelme og svejsefiltre fra Böhler Welding er testet mht. øjenbeskyttelse af følgende bemydgede organer: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Testlaboratorium akkrediteret af DAkkS D-PL-19590-02-00

Bemydget af Central

Authority of the Federal States

for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Vi er derfor godkendt til at anvende følgende mærkninger:



EN379, EN175 B, EN166 B

EC-mærkning (European Conformity mark).

Dette bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med kravene jf. direktivet 89/686/EØF

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK - OLVASSA EL HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT



VIGYÁZAT

Használatba vétel előtt olvassa el és értelmezze meg az összes utasítást!



Az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszkot úgy terveztük, hogy védeje a szemet és az arcot a szokásos hegesztési körülmenyek között előforduló szírkárból, fröccsenésekkel és káros sugárzásoktól. A sötétedő szűrő automatikusan világos (átlászó) állapotról sötétre vált, ha létrejön a hegesztőív, majd újra világos lesz, amint a hegesztés befejeződött.

Az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszkot összeszerelt állapotban szállítjuk. Használata előtt be kell állítani, hogy a viseléskor megfelelően illeszkedjen. Állítsa be a késleltetési időt, az érzékenységet és az árnyalat számát az adott alkalmazáshoz! A maszkot tárolja száraz, hűvös és sötét helyen, és hosszabb idejű tárolás előtt ne felejtse el kivenni belőle az elemeket hosszabb idejű tárolás előtt.



VIGYÁZAT



- » Az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszk nem használható lézerekhez.
- » Soha ne helyezze a maszkot és az automatikusan sötétedő szűrőt forró felületeire!
- » Soha ne nyissa fel és ne módositsa az automatikusan sötétedő szűrőt!
- » Ez az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszk nem nyújt védelmet erős ütések ellen.
- » Ez a maszk nem védi robbanásérzéketetől vagy korrozív folyadékoktól.
- » Ne módositsa se a szűrőt, se a maszket, kivéve ha ilyen módosítás szerepel ebben a kézikönyvben.
- » Ne használjon a kézikönyvben megadottakon kívül más cserealkatrészeket. Nem engedélyezett módosítások és cserealkatrészek érvénytelenségi garanciát, valamint személyi sérülés kockázatának terzi ki a maszk használóját.
- » Amennyiben a maszk nem sötétedik be a hegesztőív begyűjtésánál, akkor azonnal hagyja abba a hegesztést és forduljon feletteséhez vagy a kiskereskedőhöz.
- » Ne merítse a szűrőt vízbe!
- » Ne használjon oldószereket a szűrő ernyőjén vagy a maszk részein.
- » Csak az alábbi hőmérséklet tartományban használja a maszket: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VIGYÁZAT! Mielőtt hegesztésnél használná a maszket, előbb feltétlenül olvassa el és értelmezze a biztonsági utasításokat!

A Böhler Welding hegesztőmaszk tájékoztató kézikönyve megfelel az EC rendelet II. függeléke 1.4 bekezdésének.

A hegesztőmaszk állandó védelmet nyújt az UV/IR-sugarak ellen, valamint védi az arcot és a szemet a hegesztés során keletkező szíkraktól.

Ne nézzen közvetlenül a szem védelme nélkül a hegesztésnél keletkező elektromos ívre. Ez a szaruhártya fájdalmat gyulladását, és a szem-lencse gyógyíthatatlan, szürke hályog kialakulásához vezet károsodását okozhatja.

- » Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F). A maszkot száraz, hűvös és sötét helyen kell tárolni, ha azt hosszú időn át nem fogja használni.
- » Védje a szűrőt a vízzel és szennyeződéssel való érintkezéstől.
- » Rendszeresen tisztítsa meg a szűrő felületét. Ne használjon erős tisztítószereket! Az érzékelőket és a napelem cellákat mindig tartsa tisztán egy tisztá, nem foszló ronggyal.
- » Rendszeresen cserélje a repedezett/karcos/felületi hibás elülső fedőlencséket.
- » Azok az anyagok, amelyek a maszk viselőjének bőrével érintkezésbe kerülhetnek, bizonyos körülmenyek között allergiásreakciókat válthatnak ki.
- » Az ADF-maszket csak a belső fedőlencsékkel együtt szabad használni.
- » A nagy sebességű szemcsék ellen a szokványos gyógyászati szemüvegeken viselt szemvédők tövbőlhetők azütéseket, így veszélyes lehetnek a viselőjükre.
- » Ütésálló ásványi szűrők szemlencsék csak megfelelő hátsó szemlencsékkel együtt használhatók.
- » Ha az F vagy a B szimbólum nem egyezik meg a szemlencsén és a kereten, akkor a teljes szemvédő megoldás tekintetében az alacsonyabb szintet kell figyelembe venni.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

VIGYÁZAT! Mielőtt hegesztésnél használná a maszket, előbb feltétlenül olvassa el és értelmezze a biztonsági utasításokat!

A Böhler Welding hegesztőmaszok és hegesztő szűrök felhasználhatók a legtöbb ívegesztés munkahoz és TIG hegesztéshez is, ha ez meg van jelölve. A hegesztő szűrők védelmet biztosítanak a káros UV és IR-sugárzás ellen az egyes automatikus (ADF) modellekben megjelölt sötétedési fokozat követelmények szerint: a szem mindenkor védett marad, amíg a felhajtható pajzs le van ereszte és lefedi a látómezőt.

Az alábbi táblázat hivatkozásként szolgál a hegesztési szűrő legmegfelelőbb sötétedési fokozatának kiválasztásához: (o.4)

Az alkalmazási feltételektől függően a következő magasabb vagy a következő alacsonyabb védelmi szint használható. A sötétebb mezők csak a területeknek felelnek meg, amelyeken a megfelelő hegesztési folyamat nem használható.

A Böhler Welding hegesztőmaszok többek között a következő hegesztési eljárásokhoz használhatók:

- » AC/DC impulzushegesztés
- » WIG/TIG inverteres hegesztés
- » Hegesztőpálcás hegesztés
- » Argon/hélium
- » MIG/MAG védőgázos ívegesztés

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS

A Böhler Welding maszkokat teljesen összeszerelt állapotban szállítjuk és kisebb beállítás után felhasználásra készek. minden hegesztőmaszk kényelmes fejhevederrel van ellátva, amely beállítható, hogy a maszkat kényelmesen lehessen viselni: (o.5)

A fejhevedert a hátsó részén található beállító gomb elforgatásával lehet a felhasználó fejéhez igazítani. A felső pánt hossza és állandósága szabályozható.

A munka megkezdése előtt kérjük, gondosan ellenőrizze a hegesztőmaszkot és az automatikusan sötétedő szűrőt, hogy nincsenek-e rajtuk látható nyomok, repedések, felpattogások vagy karcos felületek; a sérült felületek még a védőlemezen is csökkenhetnek a látásromlás ellen védelmet. Ha a védőlemezek karcosak, sérültek vagy túl sok odafröccsent csepp gyűlt fel rajtuk, akkor cserélje ki őket.

Ne ejtse le a hegesztőmaszkot! Ne helyezzen nehéz tárgyat vagy szerszámokat a maszkkal, belejébe, ezek ugyanis kárt tehetnek a maszkrészeken. Ha megfelelően használja, akkor a hegesztőszűrő nem igényel karbantartást az élettartama alatt.

SZERVIZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A maszkat csak lágy szappannal vagy vízzel tisztítsa. Törölje szárazra tiszta pamutszövettel. Nefelejde, hogy oldószerek használata szigorúan tilos, mivel ezek károsítják a maszkkat és szűréket. Az összekarcolódott vagy sérült szemvédő pajzsot mindenki kell cserélni.

A felhasználónak minden nap rendszeresen ellenőriznie kell, hogy nincs-e elátható sérülés. A külső és belső szemvédő pajzs fogyóanyagnak számít és azokat rendszeresen cserélni kell eredeti tanúsított Universal tartály alkatrészekkel.

Használati időnek 3-4 évet javasolunk. A használati idő hossza különöző tényezőktől, például a használat módjáról, a tisztítástól, a tárolástól és a karbantartástól függ. Az ellenőrzések gyakorisága és a sérült alkatrészek cseréje (ajánlott).

A KÜLSŐ LENCSE CSERÉJE

- Gondoskodjon arról, hogy a maszk minden jóváhagyással rendelkező külső és belső védőlencsével legyen felszerelve.
- Ezeket a védőlencséket ki kell cserélni, ha eltörtek, megsérültek vagy a hegesztésből származó szétfröccsenő és a lencsékre tapadó cseppek gátolják a látást.
- A külső és belső védőlencse fogyóanyagnak számít és azokat rendszeresen cserélni kell eredeti tanúsított tartály alkatrészekkel.
- A külső védőlencsét hárulról kell behelyezni, lásd a fenti ábrát. (o.5)
- A belső védőlencsét hárulról kell behelyezni az automatikusan sötétedő szűrőn levő rögzítőkbe. Az ebben az előírásban szereplő védelem mértéke csak akkor biztosított, ha az összes lencse és rögzítő alkatrész a gyártó utasításában felsoroltak szerint lett beszerelve.
- A forgatható beállító gombbal állítsa be igény szerint a sötétedési fokozatot 9 és 13 között. (o.4)
- A „Sensitivity Time” (érzékelési idő) értékét a forgatható beállító gombbal állítsa be igény szerint. (o.4)
- Ha a maszket 15 percig nem használja, akkor az automatikusan kikapcsol. A maszon nincs kikapcsoló gomb.

A GOMBELEM CSERÉJE

- Fontos, hogy elemcserék az ábrának megfelelően helyezze be az elemet. (o.4)

ADF JELÖLÉSE

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- világos állapot jelző fokozatszám
- a legvilágosabb állapotot jelző fokozatszám
- legkötegeből állapot jelző fokozatszám
- A gyártó azonosítója
- Optikai osztály
- Fényszórási osztály
- Fényáteresztségi osztály változása
- Irányiszög érzékenység besorolása
- Szabvány száma

A maszkkal való használat megfelelő

EN175 B

EN175 – A szabvány száma

B – Közepes energiatakarékosági besorolás

Fedőlencséje

EN166 1 B

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Nem kapcsol be - Ha az automatikusan sötétedő lencse világos marad és nem sötétedik el hegesztésnél. Azonnal hagyja abba a hegesztést! Ellenőrizze az ajánlott érzékenységi beállítást és módosítsa az érzékenységet. Tisztítsa meg a fedőlencséket és az érzékelőket az esetleges szennyeződéstől. Ne felejtsen Győződjön meg arról, hogy az érzékelők tisztaak és a hegesztő lív felé néznek; ha 45 fokos vagy nagyobb szöglben állnak, akkor az ív fénye nem éri el az érzékelőket.

2. Nem kapcsol be - Ha az automatikusan sötétedő lencsé besödítése után marad az ív kioltás után is vagy ha a lencse akkor is besötétedik, ha nincs íjelen.

A kezelőgombot finoman, fokozatosan a „Lo” beállítás felé forgatva végezte el az érzékenység finombeállítását. Szélesítések megvillítési viszonyok között előfordulhat, hogy csökkenjen a lencsék a környezeti világítás szintjét.

Kipróbálás és használat közben, ha a maszk meghibásodik, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon a helyi értékesítési képviselőhöz.

ALKATRÉSZ- ÉS SZERELVÉNYLISTA, BÖHLER WELDING MASZK (0.5)

Teljes Böhler Welding maszk - 32371

Teljes fejpánt - 32406

Elülső fedőlencse - 32423

+1,0 dioptria - 32444

Belső fedőlencse - 32425

+1,5 dioptria - 32445

Lencsetartó csavarokkal - 32443

+2,0 dioptria - 32452

Homlokpánt, elülső és hátsó rész - 32416

+2,5 dioptria - 32456

TANÚSÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉSI CÍMKÉK

A Böhler Welding hegesztőmaszk és hegesztőszűrő által a szemnek biztosított védelmet a következő kijelölt szervezet vizsgála: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

A vizsgáló laboratóriumot akkreditálta: DAkkS D-PL-19590-02-00

A laboratóriumot kijelölte

a Szövetségi Államok

Biztonságtechnikai Központi Hatósága (ZLS)

ZLS-NB-0156

Ezért jogosultak vagyunk a következő jelölések használatára:



EN379, EN175 B, EN166 B

Európai megfelelőségi jelzés.

Ez igazolja, hogy a termék megfelel a 89/686/EGK irányelv előírásainak.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN - LEZEN VOOR GEBRUIK



WAARSCHUWING

Lees alle instructies vóór gebruik en zorg dat u deze begrepen hebt



Automatisch verduisterende lashelmen zijn ontwikkeld om de ogen en het gezicht te beschermen tegen vonken, spatten en schadelijke straling bij normale lasomstandigheden. De automatisch verduisterende filter wijzigt van lichte toestand naar donkere toestand wanneer de lasboog wordt ontstoken en keert terug naar lichte toestand wanneer het lassen stopt.

De automatisch verduisterende lashelm wordt volledig geassembleerd geleverd. Voordat hij kan worden gebruikt, moet hij worden afgesteld zodat hij goed past voor de gebruiker. Stel de vertragingstijd, de gevoeligheid en het kleurnummer in voor uw toepassing. De helm moet worden opgeslagen in een droge, koele en donkere ruimte. Denk eraan de batterij te verwijderen voor langdurige opslag.



WAARSCHUWING



- » Deze automatisch verduisterende lashelm is niet geschikt voor laser-lassen.
- » Plaats deze helm en de automatisch verduisterende filter nooit op een heet oppervlak.
- » Maak de automatisch verduisterende filter nooit open en breng er geen wijzigingen aan aan.
- » Deze automatisch verduisterende lashelm biedt geen bescherming tegen ernstige impact.
- » Deze helm biedt geen bescherming tegen explosies of corrosieve vloeistoffen.
- » Breng geen wijzigingen aan, noch aan de filter, noch aan de helm, tenzij dit wordt aangegeven in de handleiding.
- » Gebruik geen andere reserveonderdelen dan deze opgegeven in de handleiding. Ongemachtige wijzigingen en niet toegelaten reserveonderdelen zullen de garantie teniet doen en de gebruiker blootstellen aan risico's op persoonlijk letsel.
- » Wanneer deze helm niet verduistert zodra een lasboog wordt ontstoken, stop dan onmiddellijk met lassen en neem contact op met uw verantwoordelijke of uw dealer.
- » Dompel de filter niet onder in water.
- » Gebruik geen oplosmiddelen op het filterscherm of op onderdelen van de helm.
- » Gebruik de helm alleen bij temperaturen tussen: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Zorg dat u de veiligheidsinstructies hebt gelezen en dat u deze begrijpt voordat u de helm gebruikt om te gaan lassen.

De informatiehandleiding voor de beschermende Böhler Welding-lashelmen beantwoorden aan par. 1.4 van appendix II van de EG-regelgeving.

Böhler Welding-lashelmen bieden permanente bescherming tegen UV/IR-stralen, evenals gelaats- en oogbescherming tegen vonken veroorzaakt door het lasproces.

Kijk met onbeschermde ogen niet rechtstreeks naar de lasstralen wanneer de lasboog ontsteekt. Dit kan een pijnlijke ontsteking van het hoornvlies veroorzaken, evenals onherstelbare schade aan de ooglen, met cataract als mogelijk gevolg.

TOEPASSINGSBEREIK

WAARSCHUWING! Zorg dat u de veiligheidsinstructies hebt gelezen en dat u deze begrijpt voordat u de helm gebruikt om te gaan lassen.

Böhler Welding-lashelmen en -lasfilters kunnen worden gebruikt voor de meeste lastoepassingen, evenals voor TIG-lassen waar aangegeven. De lasfilters bieden bescherming tegen schadelijke UV- en IR-straling volgens de vereisten voor het kleurnummer gemarkeerd op elk passief of automatisch (ADF - auto darkening filter) model; de oogbescherming is geboden zolang het oplakscherm omlaag is geklappt en het zicht beschermt.

Onderstaande tabel dient als referentie voor de selectie van het meest geschikte kleurnummer voor de lasfilter: (p.4)

Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden kan het volgende hogere of lagere beschermingsniveau worden gebruikt.

De donkerdere velden vertegenwoordigen de gebieden waarin het betreffende lasproces niet kan worden gebruikt.

Böhler Welding-lashelmen zijn geschikt voor, maar niet beperkt tot, volgende toepassingen:

- » AC/DC-pulslassen
- » Inverter TIG-lassen
- » Lassen met beklede elektrode
- » Argon/helium
- » MIG/MAG-lassen

VOORBEREIDING & GEBRUIK

Böhler Welding-lashelmen zijn volledig geassembleerd en klaar voor gebruik na slechts enkele kleine aanpassingen. Alle lashelmen zijn uitgerust met een comfortabel binnenwerk dat voor meer comfort kan worden aangepast aan de hoofdformaat van de gebruiker: (p.5)

Verdraai de insteknop achteraan op het binnenwerk om de grootte aan te passen aan het hoofd van de gebruiker. Er is aanpassing mogelijk van de bovenriem, evenals een overlangse aanpassing en een hoekaanpassing.

Voor u het werk aanvat, inspecteert u de lashelm en de automatisch verduisterende filter zorgvuldig op zichtbare tekenen van barsten, krassen of beschadigingen door spatten; beschadigde oppervlakken, zelfs van de beschermglazen, kunnen al afbreuk doen aan de zichtbescherming. Als er beschermglazen bekraft of beschadigd zijn, of een ophoping van spatten vertonen, vervang deze dan.

Laat een lashelm nooit vallen. Plaats geen zware voorwerpen of gereedschap op of in de helm; dit kan de onderdelen ervan beschadigen. Indien er correct mee wordt omgegaan, vereist de lasfilter geen verder onderhoud voor de hele levensduur.

ONDERHOUD EN INSTANDHOUING

Reinig de helm alleen met milde zeep en water. Droog af met een propere doek.

Hou rekening mee dat het gebruik van oplosmiddelen strikt verboden is omdat deze het masker en de filters beschadigen.

Bekraste of beschadigde kijkglazen moeten altijd worden vervangen. De gebruiker moet dagelijks meerdere keren controleren of er geen schade is. De buitenste en binnenvaste kijkglazen zijn verbruiksgoeden en moeten regelmatig worden vervangen door originele, gecertificeerde universele reserveonderdelen.

Wij adviseren een gebruikspériode van 3-4 jaar. De gebruiksduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals gebruikintensiteit, reiniging, opslag en onderhoud. Regelmaat van inspecties en vervanging van beschadigde onderdelen (aanbevolen).

VERVANGEN VAN HET BUITENSTE KJKGLAS

1. Zorg ervoor dat de helm altijd is voorzien van een door Böhler Welding goedgekeurd buitenste en binnenvaste beschermglas.
2. Deze beschermglazen moeten worden vervangen indien gebroken, beschadigd of zodanig bedekt met lasspatten dat een goed zicht wordt belemmerd.
3. De buitenste en binnenvaste beschermglazen zijn verbruiksgoeden en moeten regelmatig worden vervangen door originele, gecertificeerde reserveonderdelen.
4. Het buitenste beschermglas wordt vanaf de achterkant geplaatst, zie bovenstaande afbeelding. (p.5)
5. Het binnenvaste glas wordt vanaf de achterkant geplaatst, in de houder op de automatisch verduisterende filter. De gemarkeerde bescherming overeenkomstig deze standaard is alleen gewaarborgd wanneer alle kijkglazen en bevestigingscomponenten geïnstalleerd zijn volgens de instructielijst van de fabrikant.
6. Verander het kleurnummer met behulp van de insteknop zoals gewenst van 9 naar 13 en de slijpstand. (p.4)
7. Stel de gevoeligheid in met de insteknop, zoals gewenst. (p.4)
8. Wanneer de helm gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Er is geen OFF-knop.

VERVANGEN VAN DE ADF-BATTERIJ

1. Het is absoluut noodzakelijk dat de batterij bij het vervangen op de juiste manier volgens de afbeelding wordt geplaatst. (p.4)

MARKERING AUTOMATISCH VERDUISTERENDE FILTER

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 - Schaalnummer voor heldere stand
- 9 - Schaalnummer voor helderder donker stand
- 13 - Schaalnummer voor donkerste stand
- VA - Identificatie van de fabrikant
- 1 - Optische klasse
- 1 - Lichtdiffusieklaasse
- 1 - Variatie van de lichtdoorlatendheidsklasse
- 2 - Classificatie van de kijkhoekafhankelijkheid
- 379 - Nummer van de norm

Verklaring helmmarkering

EN175 B

EN175 - is het nummer van de norm

B - is de specificatie voor bestendigheid tegen een impact met gemiddelde energie

Markeringen beschermglas

EN166 1 B

PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Schakelt niet - wanneer de automatische filter licht blijft en niet verduistert bij het lassen. Stop onmiddellijk met lassen: lees de gevoelighedsaanbevelingen opnieuw door en pas de gevoelighed aan. Reinig het beschermglas en de sensoren. Opmerking: Zorg ervoor dat de sensoren proper zijn en naar de lasboog toe gericht zijn; hoeken van 45° of meer kunnen ervoor zorgen dat het licht van de lasboog de sensoren niet bereikt.

2. Schakelt niet - wanneer de automatische filter donker blijft nadat de lasboog gedoofd is, of de automatische filter donker blijft wanneer er geen lasboog aanwezig is.
Regel de gevoelighedsinstelling minutieus af door kleine aanpassingen van de regelknop in de richting van de „Lo“-positie. In extreme lichtomstandigheden kan het nodig zijn om de intensiteit van het omgevingslicht te verlagen.
Bij storingen bij het testen of gebruiken van de helm dient u het gebruik te staken en contact op te nemen met uw lokale dealer.

LIJST MET ONDERDELEN & ASSEMBLAGE BÖHLER WELDING-LASHELM (p.5)

Böhler Welding-lashelm, compleet - 32371	Dioptrie +1,0 - 32444
Beschermglas van de voorkap - 32423	Dioptrie +1,5 - 32445
Beschermglas van de binnenkap - 32425	Dioptrie +2,0 - 32452
Kijkglashouder met Schroeven - 32443	Dioptrie +2,5 - 32456
Zweetband voor en achter - 32416	
Binnenwerk, compleet - 32406	

CERTIFICERING & KEURINGSLABELS

De lashelmen en lasfilters van Böhler Welding zijn als oogbescherming getest door de volgende instanties: ECS GmbH - European Certification Service - Oogbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen
Laserbescherming en optische meettechniek

Testlab erkend door DAkkS D-PL-19590-02-00
Aangemeld door de Duitse Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)
ZLS-NB-0156

Hierdoor is het ons toegestaan volgende markeringen te gebruiken:



EN379, EN175 B, EN166 B

Europees conformiteitslabel.

Dit bevestigt dat het product beantwoordt aan de vereisten van de richtlijn 89/686/EG.

SIKKERHETSADVARSLER - MÅ LESES FØR BRUK



ADVARSEL

Les og forstå alle instruksjoner før produktet brukes



Automatisk nedblendende sveisehjelmer er beregnet på å beskytte øynene og ansiktet mot gnister, sprut og skadelig stråling ved normale sveiseforhold. Det automatisk nedblendende lysfilteret vil automatisk endres fra lys til mørk tilstand når sveisebuen tennes, og vil gå tilbake til lys tilstand igjen når sveisingen stopper.

Den automatisk nedblendende sveisehjelmen leveres montert. Før den kan brukes, må den imidlertid justeres for å passe godt til brukeren. Still inn maskens forsinkelstørrelse, følsomhet og tettethetsgrad etter ditt bruksområde.

Hjelmen bør oppbevares på et tørt, kjølig og mørkt sted. Ved langvarig oppbevaring må batteriet fjernes.



ADVARSEL



- » Denne automatisk nedblendende sveisehjelmen egner seg ikke til lasersveising.
- » Denne hjelmen med det automatisk nedblendende lysfilteret må aldri plasseres på en varm flate.
- » Du må ikke åpne eller endre på det automatisk nedblendende filteret.
- » Denne automatisk nedblendende sveisehjelmen vil ikke beskytte mot harde støt.
- » Hjelmen vil ikke beskytte mot eksplosiver eller etsende væsker.
- » Ikke endre verken filteret eller hjelmen med mindre det spesifiseres i håndboken.
- » Ikke bruk andre reservedeler enn de som spesifiseres i denne håndboken. Uautoriserte endringer og reservedeler vil annullere garantien og utsette brukeren for risiko for personskade.
- » Dersom hjelmens lysfilter ikke blander ned (blir mørkere) etter at sveisebuen tennes, må du øyeblikkelig stoppe sveisingen og kontakte din overordnede eller din forhandler.
- » Ikke senk filteret i vann.
- » Ikke bruk løsemidler på lysfilteret eller hjelmens komponenter.
- » Brukes kun ved følgende temperaturer: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

BRUKSANVISNING

ADVARSEL! Før du bruker hjelmen til sveising, må du lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene.

Böhler Welding sveisehjelmer samsvarer med punkt 1.4 i vedlegg II til EU-forordningen.
Böhler Welding sveisehjelmer gir permanent beskyttelse mot ultrafiolette og infrarøde stråler, i tillegg til beskyttelse av øyne og ansikt mot gnister fra sveiseprosessen.

Ikke se direkte inn i sveisestrålene med ubeskyttede øyne når sveisebuen er tent. Dette kan gi smertefull betennelse på hornhinnene og kan gi ubotelig øyeskade som fører til katarakt.

BRUKSOMRÅDE

ADVARSEL! Før du bruker hjelmen til sveising, må du lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene.

Böhler Welding sveisehjelmer og lysfilter kan brukes til de fleste typer buesveising og også til TIG-sveising når dette er oppgitt. Sveisefiltere gir beskyttelse mot skadelige ultrafiolette og infrarøde stråler i samsvar med skjermningsnummeret på hver kant av de selvformørkende filtrene. Øynene beskyttes så lenge den vippebare delen av hjelmen er lukket og dekker øylene.

Følgende diagram er en referanse for valg av den mest passende tettethetsgraden for sveisefilteret: (s.4)

Avhengig av bruksforholdene kan beskyttelsesnivået rett under eller rett over benyttes.
De mørkere feltene henviser til områder der den tilsvarende sveiseprosessen ikke kan brukes.

Böhler Welding sveisehjelmer egner seg for, men er ikke begrenset til, følgene bruksområder:

- » AC/DC TIG-sveiseapparater
- » WIG/TIG-invertere
- » Elektrodesveising
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG gassbuesveising med inert dekkgass

KLARGJØRING OG BRUK

Böhler Welding sveisehjelmer er ferdigmonterte og klare til bruk etter mindre justeringer. Alle sveisehjelmer er utstyrt med komfortable hodebøyler som kan justeres for komfortabel tilpassning: (s.5)

Roter justerbryteren på baksiden av hodestroppen for å tilpasse hjelmen til brukerens hode. Deter en justering på den øverste bøylen, en lengdejustering og en vinkeljustering.

Før du begynner arbeidet må du inspisere sveisehjelmen og det automatisk nedblendende filteret for synlige merker, sprekker, riper eller groper på flatene. Skade på flatene, selv på dekkglass, reduserer sikten og reduserer beskyttelsen. Hvis dekkglassene ripes, skades eller bygger opp sprut, må de skiftes ut.

Sveisehjelmer bør ikke mistes ned. Ikke plasser tunge objekter eller verktøy på eller i hjelmen, da dette kan skade komponentene. Ved koriktig bruk krever ikke lysfilteret noen vedlikehold i løpet av sin levetid.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Hjelmen skal kun vaskes med mild såpe og vann. Tørk med en ren bomullsklut.

Merk deg at bruk av løsemidler er strengt forbudt, da de vil skade masken og filtrene.

Glass med riper eller skader må alltid skiftes.

Brukeren må sjekke hjelmen hver dag for synlige skader. Ytre og indre dekkglass er forbruksvarer som må skiftes jevnlig med originale og sertifiserte reservevedeler.

Vi anbefaler en brukspериode på 3–4 år. Brukspérioden avhenger av ulike faktorer som bruk, rengjøring, oppbevaring og vedlikehold. Hyppigheten av inspeksjoner og skifte av skadede deler (som anbefales).

SKIFTE AV DET YTRE GLASSET

1. Sørg for at hjelmen alltid utstyrer med Böhler Welding-godkjente ytre og indre dekkglass.
2. Disse dekkglassene må skiftes hvis de sprekker, skades eller dekkes av sveiseutsprut i slik grad at det hindrer sikten.
3. Ytre og indre dekkglass er forbruksvarer som må skiftes jevnlig med originale og sertifiserte reservevedeler.
4. Det ytre dekkglasset settes inn fra baksiden, som vist i illustrasjonen ovenfor. (s.5)
5. Det indre glasset settes inn fra baksiden i holderne på det automatisk nedblendende lysfilteret. Beskyttelsen som merkene indikerer oppnås når glass og holdere installeres i samsvar med produsentens instruksjoner.
6. Endre tethetsgraden fra 9 til 13 og slipemodus etter ønske med justerbryteren. (s.4)
7. Juster følsomheten ved å bruke justerbryteren. (s.4)
8. Når hjelmen ikke brukes i løpet av 15 minutter, slås strømmen automatisk av. Det er ingen AV-bryter.

BYTTE AV ADF BATTERIET

1. Det er viktig når du bytter batteriet, er det montert på riktig måte som i vist på instruksjonen. (s.4)

LYSFILTERMERKING

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 - Tethetsgrad, lys tilstand
- 9 - Laveste tethetsgrad, mørk tilstand
- 13 - Høyeste tethetsgrad, mørk tilstand
- VA - produsentens identifikasjon
- 1 - Optisk klasse
- 1 - Klasse for lysdiffusjon
- 1 - Klasse for lystransmisjonsfaktor
- 2 - Klasse for defleksjonsvinkel
- 379 - Standardens nummer

Forklaring på hjelmens merking

EN175 B

EN175 – Standardnummeret

B – Klassifisering for støt med middels energi

Merking på dekkglass

EN166 1 B

FEILSØKING

1. Hvis det automatisk nedblendende filteret forblir lyst og ikke blander ned ved sveising. Stopp sveisingen øyeblikkelig. Se anbefalingene for følsomhet og juster følsomheten. Rengjør dekkglass og sensorer. Merk! Påse at sensorene er rene og peker mot lysbuen. Vinkler på 45 grader eller mer kan gjøre at lyset fra sveisebuen ikke når frem til sensorene.

2. Hvis det automatisk nedblendende filteret forblir mørkt etter at sveisebuen er slukket, eller hvis det automatisk nedblendende er mørkt når det ikke er noen sveisebue. Fininnstill følsomheten ved å gjøre små justeringer med bryteren ved å dreie den mot innstillingen «Lo» (Lav). I ekstreme lysforhold kan det være nødvendig å redusere de omliggende lysforholdene.

Hvis du oppdager en funksjonsfeil ved testing eller bruk, må du innstille bruken og kontakte din lokale salgsrepresentant.

DELELISTE OG MONTERING - BÖHLER WELDING SVEISEHJELM (s.5)

Böhler Welding sveisehjelm, komplett - 32371	Diopter +1,0 - 32444
Ytre dekkglass - 32423	Diopter +1,5 - 32445
Indre dekkglass - 32425	Diopter +2,0 - 32452
Dekkglassholder med skruer - 32443	Diopter +2,5 - 32456
Svetebånd foran og bak - 32416	
Hodebøyler, komplett - 32406	

SERTIFISERING OG KONTROLLMERKING

Beskyttelsesgraden til Böhler Welding sveisehjelmer og lysfiltre har blitt testet av følgende tekniske kontrollorgan: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Testlaboratorium akkreditert av DAkkS D-PL-19590-02-00

Autorisert av ZLS

(Tysklands sentrale myndighet)

For sikkerhets teknologi)

ZLS-NB-0156

Vi har derfor tillatelse til å bruke følgende merking:



EN379, EN175 B, EN166 B

EC-merke (europeisk samsvar).

Dette bekrefter at produktet oppfyller kravene til direktiv 89/686/EWG.

AVISOS DE SEGURANÇA - LEIA ANTES DE UTILIZAR



AVISO

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar



As máscaras de solda com escurecimento automático são desenvolvidas para proteger os olhos e o rosto de faiscas, respingos e radiações nocivas sob condições normais de soldagem. A lente escurece automaticamente quando o arco de solda é aberto e retorna ao estado normal no término da soldagem.

A máscara de solda com escurecimento automático é fornecida montada. Porém, antes da utilização, ela deve ser ajustada de acordo com sua preferência. Configure o tempo de delay, a sensibilidade e o número do filtro para sua aplicação. A máscara deve ser armazenada em local seco, fresco e escuro, nunca se esquecendo de remover a bateria se a mesma for armazenada por longo período.



AVISO



- » Esta máscara de solda de escurecimento automático não é recomendada para soldagem a laser
- » Nunca coloque a máscara de solda em superfície quente
- » Nunca abra ou adultere o filtro de auto-escurecimento
- » Esta máscara de solda não serve de proteção contra impactos severos
- » Esta máscara não serve de proteção contra dispositivos explosivos ou líquidos corrosivos
- » Não modifique o filtro ou a máscara, exceto se especificado neste manual
- » Não utilize peças de reposição que não estejam especificadas neste manual. As modificações e peças de reposição não autorizadas anulam a garantia e expõem o operador ao risco de ferimentos pessoais
- » Se esta máscara não escurecer após a abertura do arco elétrico, interrompa a soldagem e imediatamente entre em contato com seu supervisor ou fornecedor
- » Não mergulhe a máscara na água
- » Não utilize quaisquer solventes no filtro ou nos componentes da máscara
- » Utilizar apenas em temperatura ambiente: -5°C ~ +55°C

INSTRUÇÕES DE USO

AVISO! Antes de utilizar a máscara de solda, certifique-se de que leu atentamente as instruções de segurança

O manual de instruções para as máscaras de solda Böhler Welding está em conformidade com o parágrafo 1.4 do Anexo II dos regulamentos da CE.

As máscaras de solda Böhler Welding oferecem proteção permanente contra os raios UV/IV, além da proteção facial e ocular contra as faiscas causadas pelo processo de soldagem.

Não olhe diretamente para o arco elétrico com a vista desprotegida. Isto pode causar inflamações dolorosas à córnea e danos irreversíveis ao cristalino, podendo resultar em catarata.

CAMPO DE APLICAÇÃO

AVISO! Antes de utilizar a máscara de solda, certifique-se de que leu atentamente as instruções de segurança.

As máscaras de solda Böhler Welding podem ser utilizadas na maioria das aplicações de soldagem à arco e TIG, quando recomendado. Os filtros de solda oferecem proteção contra as radiações UV e IV prejudiciais de acordo com os requisitos de cada grau de escurecimento; a proteção dos olhos permanece enquanto a viseira estiver abaixada.

O quadro a seguir é disponibilizado como referência para a seleção do grau de escurecimento mais adequado: (p.4)

Dependendo das condições de aplicação, pode ser utilizado o nível de proteção imediatamente mais alto ou imediatamente mais baixo.

Os campos mais escuros correspondem às áreas em que o processo de soldagem correspondente não pode ser utilizado. As máscaras de solda Böhler Welding são adequadas para as seguintes aplicações:

- » Impulsos CA/CC
- » Inversores
- » Soldagem com eletrodo revestido
- » Ar/He
- » MIG/MAG

PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO

As máscaras de solda Böhler Welding estão prontas para utilização após a realização de pequenos ajustes. Todas as máscaras são equipadas com um protetor de cabeça confortável que pode ser ajustado para maior conforto. (p.5)

Gire o botão de ajuste na parte traseira para ajustar o protetor à sua cabeça. Estão disponíveis um ajuste na alça superior, um ajuste longitudinal e um ajuste angular.

Antes de iniciar o trabalho, inspecione cuidadosamente a máscara de solda e o filtro de escurecimento para detectar marcas visíveis, trincas, superfícies corroídas ou arranhadas; as superfícies danificadas, mesmo nas placas de proteção, reduzem a proteção dos olhos. Se as placas de proteção estiverem riscadas, danificadas ou apresentarem acúmulo de respingos, substitua-as.

Não deixe a máscara de solda cair. Não coloque objetos pesados ou ferramentas dentro da máscara, uma vez que podem danificar seus componentes. Se utilizado corretamente, o filtro de escurecimento não requer manutenção durante toda sua vida útil.

ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

Limpe a máscara de solda somente com água e sabão neutro. Seque utilizando um pano de algodão limpo. O uso de solventes é estritamente proibido, já que estes provocam danos na máscara e nos filtros. As viseiras arranhadas ou danificadas devem ser substituídas.

O operador deve realizar verificações periódicas para garantir que não existem danos evidentes. As viseiras exteriores e interiores devem ser substituídas regularmente por peças de reposição certificadas. Recomendamos um período de utilização de 3-4 anos. O período depende de vários fatores como, por exemplo, a correta utilização, a limpeza, o armazenamento, a manutenção, a frequência das inspeções e da substituição de peças danificadas.

SUBSTITUIÇÃO DA LENTE EXTERNA

- Certifique-se de que a máscara está sempre equipada com lentes de proteção externas e internas aprovadas pela Böhler Welding.
- Estas lentes de proteção devem ser substituídas se estiverem partidas, danificadas ou cobertas com respingos, se a visão for prejudicada.
- As lentes de proteção externas e internas sofrerão desgaste com o tempo e devem ser substituídas regularmente por peças certificadas
- A lente de proteção externa é instalada por trás, ver a ilustração acima. (p.5)
- A lente interna é instalada por trás, no filtro de auto-escurecimento. A proteção assinalada de acordo com esta norma só é oferecida quando todas as lentes e componentes de retenção são instalados de acordo com a lista de instruções dos fabricantes.
- Mude a tonalidade de escuro de 9 para 13, e o modo de Desbaste conforme pretendido utilizando o botão de ajuste variável. (p.4)
- Ajuste o Tempo de Sensibilidade pretendido utilizando o botão de ajuste variável. (p.4)
- Quando a máscara de solda não for utilizada durante mais de 15 minutos, a alimentação desliga automaticamente. Não está disponível um interruptor para desligar.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

- É essencial que, na substituição, a bateria seja colocada de forma correta, conforme a ilustração. (p.4)

MARCAÇÕES NO FILTRO DE AUTO-ESCURECIMENTO

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 - número da escala de estado de luz
9 - número da escala de estado de escuro mais fraco
13 - número da escala de escuro mais forte
VA - Identificação do fabricante
1 - Classe ótica
1 - Difusão da classe de luz
1 - Variação na classe de transmissão luminosa
2 - Classificação ângulo de dependência
379 - Número da norma

Explicação da marcação do capacete

EN175 B

EN175 - É o número da norma

B - É uma classificação de impacto de energia média

Marcações das lentes de cobertura

EN166 1 B

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Não liga - Se a lente permanecer clara e não escurecer na abertura do arco. Pare de soldar imediatamente. Revenda as recomendações de sensibilidade e ajuste-a. Remova quaisquer obstruções na tampa da lente e nos sensores. Nota! Certifique-se de que os sensores estão limpos e voltados para o arco; ângulos de 45° ou mais não permitem que a luz do arco atinja os sensores.
- Não liga - Se a lente permanecer escura após o término da soldagem ou a lente ficar escura enquanto ainda não existe arco. Ajuste a configuração de sensibilidade fazendo pequenos ajustes no controle, girando-o para a configuração „Lo“ (Baixa). Em condições de luz extrema, pode ser necessário reduzir o nível de luz local. Durante o teste ou a utilização, em caso de mau funcionamento, suspenda a utilização e entre em contato com o agente de vendas local.

LISTA DE PEÇAS (p.5)

Máscara de solda Böhler Welding - 32371	Dioptria +1,0 - 32444
Lente da tampa frontal - 32423	Dioptria +1,5 - 32445
Lente interior da tampa - 32425	Dioptria +2,0 - 32452
Retentor de lente com parafusos - 32443	Dioptria +2,5 - 32456
Faixa para transpiração dianteira e traseira - 32416	
Protetor de cabeça completo - 32406	

ETIQUETAS DE CERTIFICAÇÃO E CONTROLE

A capacidade de proteção dos olhos das máscaras e filtros Böhler Welding é testada pelo seguinte órgão certificado: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung

Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratório de teste certificado pela DAkkS D-PL-19590-02-00
Notificado pela Central

Authority of the Federal States
for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Portanto, estamos autorizados a utilizar as seguintes marcas:



EN379, EN175 B, EN166 B

Marca Europeia de Conformidade.
Isto confirma que o produto cumpre os requisitos da
Diretiva 89/686/EWG

AVERTIZARE DE SECURITATE – A SE CITI ÎNAINTE DE UTILIZARE



AVERTIZARE

Citii și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de utilizare



Mastile de sudura care se închid în mod automat la culoare sunt proiectate să protejeze ochii și față împotriva scântelor, străpilor și a radiațiilor dăunătoare, în condiții normale de sudat. Filtrul care se închide automat la culoare de la starea deschis la starea închis când se realizează arcul de sudură și revine la culoarea deschisă atunci când arcul electric se oprește.

Masca de sudura care se închide automat la culoare este livrată însamblată. Dar, înainte de a putea fi utilizată, trebuie ajustată pentru a î se potrivi în mod adecvat utilizatorului. Setati durata de întârziere, sensibilitatea și numărul nuantei pentru aplicația dvs. Masca ar trebui să fie depozitată într-o zonă uscată, răcoroasă și întunecată și nu uitati să scoateți bateria înainte de depozitarea pe durate mai lungi de timp.



AVERTIZARE



- » Această masca de sudura care se închide automat la culoare nu este adecvată să fie utilizată pentru sudura cu laser.
- » Nu puneti niciodată această masca și filtrul care se închide la culoare pe o suprafață fierbinte.
- » Nu deschideți niciodată sau nu deranjați filtrul care se închide la culoare.
- » Această masca de sudura care se închide automat la culoare nu va proteja împotriva pericolilor cauzate de un impact sever.
- » Această masca nu asigură protecție împotriva dispozitivelor explozibile sau a lichidelor corozive.
- » Nu faceți niciun fel de modificări la filtru sau la masca, cu excepția cazului în care se specifică în acest manual.
- » Nu utilizați alte piese de înlocuire, în afara celor specificate în acest manual. Modificările neautorizate și piesele de înlocuire vor anula garanția și vor expune pe operatorul la riscul de vătămare corporală.
- » În cazul în care această masca nu se închide la culoare la inițierea unui arc electric, opriți-vă imediat din sudat și luați legătura cu supervisorul sau cu distribuitorul dvs.
- » Nu îmersați filtrul în apă.
- » Nu utilizați solventi pe ecranul filtrului sau pe componentele mastil.
- » A se utiliza doar la temperaturi de: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

AVERTIZARE! Înainte de a utiliza masca de sudura, asigurați-vă că ati citit și înțeles instrucțiunile de siguranță.

Manualul cu informații pentru mastile pentru sudori respectă paragraful 1.4 din Anexa II la Regulamentele CE.

Mastile de sudura oferă o protecție permanentă împotriva razelor UV/Rl, de asemenea, protecția feței și ochilor împotriva scântelor cauzate de procesul de sudură.

Când se formează arcul electric, nu vă uitați direct la razele provenite de la sudură, cu ochii neprotejați. Acest lucru poate cauza inflamarea dureroasă a corneei și deteriorarea ireparabilă a lentilelor ochilor, ceea ce conduce la cataractă.

GAMA DE APICARE

AVERTIZARE! Înainte de a utiliza masca de sudura, asigurați-vă că ati citit și înțeles instrucțiunile de siguranță.

Mastile de sudura Böhler Welding și filtrele de sudură pot fi utilizate pentru majoritatea aplicațiilor de sudură cu arc și pentru TIG, în cazurile în care acest lucru este precizat. Filtrele de sudură oferă protecție împotriva radiațiilor dăunătoare UV, și RI, în conformitate cu cerința referitoare la numărul de nuanță marcat pe fiecare pasiv al modelului automat (ADF); protecția ochilor rămâne atâtă timp cât dispozitivul de protecție sus este în poziția jos, acoperind vederea.

Graficul următor este prezentat ca referință pentru selecția nuanței celei mai adecvate pentru filtrul de sudură: (p.4)

În funcție de condițiile de aplicare, se poate utiliza următorul nivel cel mai ridicat sau cel mai redus de protecție.

Câmpurile mai întunecate corespund acelor zone în care nu se poate utiliza procesul corespunzător de sudură.

Mastile Böhler Welding sunt adecvate, dar nu sunt limitate la următoarele aplicări:

- » Pulsurile de curent AC/DC
- » Invertoarele WIG/TIG
- » Sudura cu bățul
- » Argon/Heliu
- » Electrozi cu gaz de protecție MIG/MAG

PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA

Mastile de sudură Böhler Welding sunt asamblate în totalitate și sunt gata de utilizat după niște ajustări minore. Toate mastile de sudură sunt dotate cu un dispozitiv de acoperire a capului care poate fi ajustat pentru a vă fi confortabil. (p.5)

Rotiți mânerul de ajustare din partea din spate a ansamblului dispozitivului de acoperire a capului, pentru a se potrivi cu diversele dimensiunile capului utilizatorului. Cureaua superioară poate fi reglată, ajustare pe longitudinală și ajustare unghiulară. Înainte de începerea lucrului, vă rugăm să inspectați cu atenție casca de sudură și ADF pentru orice semne vizibile, fisuri, neregularități sau suprafețe zgâriate; suprafețele deteriorate chiar și de pe plăcuțele de protecție reduc protecția împotriva deficiențelor de vedere. În cazul în care plăcuțele de protecție sunt zgâriate, deteriorate sau pline de stropi, vă rugăm să înluciți.

Mastile de sudură nu ar trebui să fie scăpătă. Nu puneti obiecte grele sau unelele pe sau în interiorul căștii, deoarece aceasta poate deteriora componentele. În cazul în care este utilizat în mod adecvat, filtrul de sudură nu mai necesită nicio întreținere pe durata de utilizare a sa.

REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE

Curătați masca doar cu săpun delicat și apă. Uscați cu ajutorul unei cărpăcură din bumbac. Vă rugăm să observați că este strict interzisă utilizarea solventilor, deoarece acestia vor deteriora masca și filtrele. Apărătoarele zgâriate sau deteriorate trebuie să fie înlocuite în mod curat și sunt îndreptăți către arc; unghiiurile de 45° sau mai mult nu permit ca lumina arcului să ajungă la senzori.

Utilizatorul trebuie să efectueze verificări zilnice regulate pentru a se asigura că nicio deteriorare nu este evidențiată. Apărătoarele exterioare și interioare sunt consumabile și trebuie să fie înlocuite în mod regulat cu piese de rezervă originale certificate Universal.

Recomandăm o perioadă de utilizare de 3-4 ani. Durata de utilizare depinde de diversi factori, precum utilizarea, curățarea, stocarea și întreținerea. Frevenția inspecțiilor și înlocuirea pieselor deteriorate (ceea ce este recomandat).

ÎNLOCUIREA LENTILELOR EXTERIOARE

1. Asigurați-vă că respectiva masca este întotdeauna echipată cu lentile de protecție exterioare și interioare aprobată de.
2. Aceste lentile de protecție trebuie să fie înlocuite dacă sunt sparte, deteriorate sau acoperite cu stropi de la sudură, în măsură în care prezintă deficiențe de vedere.
3. Lentilele de protecție exterioare și interioare sunt consumabile și trebuie să fie înlocuite în mod regulat cu piese de rezervă originale și certificate.
4. Lentilele de protecție exterioare sunt încărcate prin partea din spate, consultați ilustrația de mai sus. (p.5)
5. Lentilele interioare sunt încărcate prin partea posterioară în dispozitivele de locație de pe filtrul care se închide automat la culoare. Protecția marcată în conformitate cu acest standard este furnizată doar când toate lentile și componente de retenție sunt instalate în conformitate cu lista instrucțiunilor de fabricare.
6. Schimbați nuanța de culoare închisă de la 9 la 13 și modul de măcinare prin utilizarea mânerului cu reglare variabilă. (p.4)
7. Reglați durata de sensibilitate, prin utilizarea mânerului cu reglare variabilă. (p.4)
8. Când casca nu este utilizată timp de 15 minute, alimentarea se va opri în mod automat. Nu există niciun buton de OPRIRE (OFF).

ÎNLOCUIRE BATERIE ADF

1. Este esențial ca la înlocuire bateria să fie montată corect, conform ilustrației. (p.4)

MARCAJUL ADF

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 – număr scală stare culoare deschisă
- 9 – număr scală stare culoare întunecată
- 13 – Număr scală stare culoare cea mai închisă
- VA – Identificarea producătorului
- 1 – Clasa optică
- 1 – Clasa de difuzie a luminii
- 1 – Variația în clasa de transmisie luminoasă
- 2 – Unghiau clasificării de dependință
- 379 – Numărul standardului

Explicația marcării căștii

EN175 B

- EN175 – este numărul standardului
B – Este clasa impactului mediu de energie

Marcajele lentilelor capacului

EN166 1 B

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

1. A nu se comuta – În cazul în care lentilele rămân deschise și nu se vor întuneca când se sudează. Opriti-vă imediat din sudat; Revizuiți recomandările referitoare la sensibilitate și reglați sensibilitatea. Curătați capacetele lentilelor și senzorii, să nu existe obstrucții. Observație! Asigurați-vă că senzorii sunt curați și sunt îndreptăți către arc; unghiiurile de 45° sau mai mult nu permit ca lumina arcului să ajungă la senzori.
2. A nu se comuta – În cazul în care lentilele rămân întunecate după stingeră arcului de sudură sau lentilele automate rămân întunecate când nu este prezent niciun arc. Reglați fin setarea referitoare la sensibilitate, prin marcarea reglașelor mici la comandă, prin rotirea acestora către setarea "Redus" ("Lo"). În condiții de lumină extremă, este posibil să fie necesară reducerea nivelurilor de lumină ambientală.

Pe durata testării sau utilizării, în caz de defecțiuni, vă rugăm să vă opriți din utilizare și să luați legătura cu agentul dvs. de vânzare de pe plan local.

LISTA CU PIESE ȘI MASCA BÖHLER WELDING ANSAMBLU (p.5)

Masca Böhler Welding completă - 32371	Dioptrii +1,0 - 32444
Lentile capac frontal - 32423	Dioptrii +1,5 - 32445
Lentile capac interior - 32425	Dioptrii +2,0 - 32452
Dispozitiv de fixare lentile cu suruburi - 32443	Dioptrii +2,5 - 32456
Husă de protecție în fată și în spate - 32416	
Echipamentul de acoperit capul complet - 32406	

CERTIFICAREA ȘI ETICHETELE DE CONTROL

Mastile de sudură și filtrele de sudură Böhler Welding sunt testate pentru protecția ochilor, de către următorul organism notificat: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laborator de testare acreditat de DAkkS D-PL-19590-02-00
Notificat de Central

Authority of the Federal States for Safety Technologies
(ZLS – Autoritatea Statelor Federale pentru Tehnologiiile referitoare la Siguranță)
ZLS-NB-0156

Prin urmare, permitem utilizarea următoarelor mărci:



EN379, EN175 B, EN166 B

Marca de conformitate europeană.

Prin aceasta, se confirmă că produsul îndeplinește cerințele Directivei 89/686/ EWG

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ

Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием



Сварочные маски с автоматическим затемнением предназначены для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного излучения при нормальных условиях сварки. Фильтр с автоматическим затемнением переключается из светлого режима в темный автоматически, при возбуждении дуги, и снова переходит в светлый режим по завершении сварки.

Сварочная маска с автоматическим затемнением поставляется в собранном виде. Однако перед использованием ее необходимо отрегулировать для точного соотношения времени задержки, показатель чувствительности и показатель уровня затемнения самостоятельно. Маску необходимо хранить в сухом, прохладном и темном месте. Не забывайте извлекать батарею перед длительным хранением.



ВНИМАНИЕ



- » Сварочная маска с автоматическим затемнением не подходит для лазерной сварки.
- » Не кладите маску и фильтр с автоматическим затемнением на горячую поверхность.
- » Не вскрывайте фильтр с автоматическим затемнением и не нарушаите его целостность.
- » Сварочная маска с автоматическим затемнением не обеспечивает защиту от угроз, связанных с сильным ударным воздействием.
- » Сварочная маска не обеспечивает защиту от взрывных устройств или едких жидкостей.
- » Не вносите изменения в конструкцию фильтра или маски, не описанные в данном руководстве.
- » Используйте только те сменные детали, которые указаны в настоящем руководстве. В случае не регламентированных изменений конструкции и использования неразрешенных сменных деталей гарантия станет недействительной, а оператор подвергнется опасности травмирования.
- » Если маска не переключается в режим затемнения при зажигании дуги, необходимо немедленно остановить сварочные работы и обратиться к своему руководителю или торговому представителю.
- » Не погружайте фильтр в воду.
- » Не допускайте контакта фильтра или маски с растворителями

- » Температура хранения: от -20 до +70° С (от -4 до +158° F). Если маска не используется в течение длительного времени, ее необходимо хранить в сухом, прохладном и темном месте.
- » Не допускайте попадания жидкости и грязи на фильтр.
- » Регулярно чистите поверхность фильтра. Не используйте сильно действующие чистящие растворы. Постоянно поддерживайте чистоту датчиков и фотодатчиков с помощью чистой безворсовой ткани.
- » Выполняйте регулярную замену переднего защитного стекла при обнаружении трещин, царапин или углублений на его поверхности.
- » При определенных обстоятельствах материалы, соприкасающиеся с кожей оператора, могут вызывать аллергическую реакцию.
- » Фильтр с автоматическим затемнением (ADF) необходимо использовать только вместе с внутренним защитным стеклом.
- » Надевать средства защиты глаз поверх офтальмологических очков не рекомендуется.
- » Окуляры с фильтром из упрочненного минерального материала необходимо использовать только вместе с подходящим основным окуляром.
- » Если обозначения Г или В не нанесены как на окуляр, так и на рамку, то уровень полной защиты глаз следует определить как более низкий.

Правила пользования

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Руководство с информацией о защитных сварочных масках Böhler Welding соответствует положениям параграфа 1.4 дополнения II Регламента Европейской комиссии. Сварочные маски Böhler Welding обеспечивают постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также защищают лицо и глаза от искр, возникающих в процессе сварки.

Не смотрите прямо на лучи света во время сварки без использования защитных средств для глаз. Это может привести к болезненному воспалению роговой оболочки глаза и необратимому повреждению хрусталика глаза, вызывающему катаракту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Сварочные маски и фильтры Böhler Welding могут использоваться для большинства способов дуговой сварки, в т.ч. для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) в определенных случаях. Сварочные фильтры обеспечивают защиту от огневого УФ-излучения и ИК-излучения в соответствии с требуемым показателем уровня затемнения, обозначенным на каждом компоненте пассивной защиты автоматической модели (фильтр с автоматическим затемнением ADF). Защита глаз сохраняется, пока подъемная передняя часть находится в нижнем положении и закрывается видимую область.

Приведенная ниже таблица содержит справочную информацию для выбора наиболее подходящего уровня затемнения для сварочного фильтра: (стр. 4)

В зависимости от условий применения может использоваться более высокий или более низкий уровень защиты. Темные области показывают диапазон режимов на которых выполняются соответствующий процесс сварки не рекомендуется. Сварочная маска Böhler Welding подходит для указанной области применения, но не ограничивается ей.

ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сварочные маски Böhler Welding полностью собраны и готовы к использованию после небольших регулировок. Все сварочные маски оснащены удобным наголовником, который можно отрегулировать: (стр. 5)

поворните регулировочный винт сзади наголовника для подгонки под размеры головы оператора. Имеются приспособления для продольной и угловой регулировок, а также регулировочное приспособление на верхнем ремешке. Перед началом работы внимательно осмотрите сварочную маску и фильтр автоматическим затемнением для выявления заметных отверстий, трещин, углублений или царапин на поверхности. Повреждения на поверхностях защитных пластины приводят к снижению защиты. Защитные пластины необходимо заменять, если на них образовались царапины, повреждения или наслоения брызг.

Сварочные маски нельзя бросать. Неразмешайте тяжелые предметы или инструменты на маске либо внутри нее, поскольку они могут повредить ее компоненты. При надлежащем использовании сварочного фильтра дополнительное техническое обслуживание не требуется на протяжении всего срока службы.

ХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для очистки маски используйте только слабый мыльный раствор и воду. Вытирайте сухой чистой хлопковой тканью. Обратите внимание, что использование растворителей категорически запрещено, поскольку они вызывают повреждения маски и фильтров. Щитки необходимо заменять, если на них есть царапины либо повреждения. Пользователь должен выполнять ежедневные регулярные проверки, чтобы гарантировать отсутствие заметных повреждений. Внешние и внутренние щитки представляют собой расходные

детали, которые необходимо регулярно заменять оригиналными, сертифицированными и универсальными запасными деталями.

Рекомендуемый срок использования составляет 3-4 года. Продолжительность использования зависит от различных факторов, таких как характер использования, очистка, хранение и техническое обслуживание, частота осмотров и замена поврежденных деталей (рекомендуется).

ЗАМЕНА ВНЕШНЕГО ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА

1. Мaska должна быть всегда оснащена внешними и внутренними защитными стеклами, утвержденными компанией Böhler Welding.
2. Если эти защитные стекла разбиты, повреждены или покрыты слоем сварочных брызг до такой степени, что нарушается зрительное восприятие, их необходимо заменить.
3. Внешние и внутренние защитные стекла представляют собой расходные детали, которые необходимо регулярно заменять оригиналными и сертифицированными запасными деталями.
4. Внешнее защитное стекло вставляется сзади (см. изображение выше). (стр. 5)
5. Внутреннее защитное стекло вставляется сзади в фиксаторы на фильтре с автоматическим затемнением. Уровень защиты, обозначенный в соответствии со стандартом, обеспечивается только в том случае, если все защитные стекла и крепления установлены согласно требованиям и инструкции производителя.
6. Изменяйте уровень затемнения с 9 до 13 и при необходимости переключайтесь в режим для шлифовальных работ с помощью подвижной регулировочной головки. (стр. 4)
7. По желанию настройте параметр Sensitivity Time (Регулировка чувствительности по времени) с помощью подвижной регулировочной головки. (стр. 4)
8. Если маска не используется в течение 15 минут, питание отключается автоматически. Выключателя нет.

ЗАМЕНА ADF БАТАРЕИ

1. Установка батареи осуществляется в соответствии с рисунком. (стр. 4)

МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ (ADF)

CE 4/9-13 YA 1/1/1/2 EN379

- 4: значение на школе для светлого режима
9: значение на школе для наиболее светлого из темных режимов
13: значение на школе для наиболее темного режима
YA: идентификация производителя
1: класс оптики
1: класс рассеяния света
1: класс изменения коэффициента пропускания света
2: классификация угла зависимости
379: номер стандарта

Пояснения к маркировке маски

EN175 B

EN175 –номер стандарта

B – класс защиты от высокоскоростных частиц со средней энергией
Маркировочные знаки на защитном стекле

EN166 1 B

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Не выполняется переключение: если защитное стекло с автоматическим срабатыванием остается светлым и не затемняется во время сварки. Незамедлительно остановите сварочные работы: ознакомьтесь с рекомендациями относительно чувствительности и отрегулируйте ее уровень. Очистите защитное стекло и датчики от всех загрязнений. Обратите внимание! Убедитесь в том, что датчики очищены и повернуты передней частью к дуге. Если угол составляет 45° или более, свет дуги не достигнет датчиков.
2. Не выполняется переключение: если защитное стекло с автоматическим срабатыванием остается темным после гашения сварочной дуги либо остается темным, когда нет дуги. Выполните точную настройку чувствительности. Для этого осуществите незначительную регулировку с помощью элемента управления, повернув его сторону положения Lo (Низкая). Условиях слишком яркого окружающего освещения может понадобиться снижение его яркости. Если во время тестирования или использования возникла какая-либо неисправность, приостановите использование и обратитесь к местному торговому представителю.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И МАСКА BÖHLER WELDING В СБОРЕ (стр. 5)

Маска Böhler Welding в собранном виде - 32371

Переднее защитное стекло - 32423

Внутреннее защитное стекло - 32425

Фиксатор стекла с винтами - 32443

Налобная лента (передняя и задняя части) - 32416

Наголовник в собранном виде - 32406

Диоптрии: +1,0 - 32444

Диоптрии: +1,5 - 32445

Диоптрии: +2,0 - 32452

Диоптрии: +2,5 - 32456

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

Сварочные маски/фильтры Böhler Welding испытаны на эффективность защиты глаз таким уполномоченным органом: ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Испытательная лаборатория с аккредитацией DAkkS D-PL-19590-02-00

Уполномочено Центральным органом земель по технике безопасности (ZLS)
ZLS-NB-0156

В связи с этим нам разрешено использовать такие знаки:



EN379, EN175 B, EN166 B

Знак соответствия требованиям ЕС.

Это подтверждение того, что

продукт соответствует требованиям Директивы 89/686/ECC

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA – PREČÍTAJTE SI ICH PRED POUŽITÍM



VAROVANIE

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a pochopite ich obsah



Samostmievacie zváračské prílby sú určené na ochranu očí a tváre pred iskrami, strelkujúcim roztaveným materiálom a škodlivým žiareniom pri normalných podmienkach zvárania. Samostmievaci filter sa pri aktivácii elektrického oblúka automaticky zmení zo svetlého stavu na tmavý a po skončení zvárania sa vráti do svetlého stavu.

Samostmievacia zváračská prílba sa dodáva zmontovaná. Pred použitím sa však musí nastaviť tak, aby správne posúvala na razmeru používateľa. Nastavte čas oneskorenia, citlosť a číslo odťieňa pre vašu aplikáciu.

Prílbu skladajte na suchom, chladnom a tmavom mieste a pred dlhodobým uskladnením nezabudnite vybrať batériu.



VAROVANIE



- » Táto samostmievacia zváračská prílba nie je vhodná na zváranie laserom.
- » Prílbu ani samostmievací filter nikdy nedávajte na horúce povrchy.
- » Nikdy neotvárajte samostmievací filter ani s ním nemanipulujte.
- » Táto samostmievacia zváračská prílba neposkytuje ochranu pred silnými nárazmi.
- » Táto prílba neposkytuje ochranu pred výbušnými zariadeniami ani korozivnými kvapalinami.
- » Nerobte žiadne úpravy na filteri ani na prílbe, ak to nie je uvedené v tomto návode.
- » Nepoužívajte iné náhradné diely ako tie uvedené v tomto návode. Nepovolené úpravy a používanie iných náhradných dielov bude mať za následok zrušenie záruky a pre používateľa môže vzniknúť riziko poranenia.
- » Ak pri aktivácii elektrického oblúka prílba nestmavne, okamžite prestanete zvárať a obráťte sa na svojho nadriadeného alebo predajcu.
- » Filter neponárajte do vody.
- » Nepoužívajte žiadne rozpuštadlá na plochu filtra ani na komponenty prílby.
- » Používajte iba pri nasledujúcich teplotách: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

NÁVOD NA POUŽITIE

VAROVANIE! Pred použitím zváračskej prílby si prečítajte bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste porozumeli ich obsahu.

Používateľská príručka pre ochranné zváračské prílby Böhler Welding spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1.4 prílohy II nariadenia ES. Zváračské prílby ponúkajú trvalú ochranu pred ultrafialovým/infračerveným žiareniom a chránia tvár a oči pred iskrami vznikajúcimi počas procesu zvárania.

Nepozerajte sa priamo do oblasti zvárania s nechránenými očami, keď sa aktivuje elektrický oblúk. Môže to spôsobiť bolestivý zápal rohovky a trvalé poškodenie očnej šošovky, ktoré môže viesť k sivému zákalu.

ROZSAH POUŽITIA

VAROVANIE! Pred použitím zváračskej prílby si prečítajte bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste porozumeli ich obsahu.

Zváračské prílby a zváračské filtre Böhler Welding sa môžu vo väčšine prípadov používať pri oblúkovom zváraní a TIG, ak je tento spôsob uvedený. Zváracie filtre poskytujú ochranu pred škodlivým ultrafialovým a infračerveným žiareniom podľa požiadaviek pre číslo odťieňov vyznačených na každom pasívnom automatickom modeli (ADF). Ochrana zraku je zabezpečená, pokým je štít sklopený v dolnej polohu zakrývajúcej výhľad.

V nasledujúcej tabuľke sú ako referencia uvedené výbery najvhodnejšieho odťieňa zváracieho filtra: (s.4)

V závislosti od podmienok použitia sa môže použiť ďalšia najvyššia alebo najnižšia úroveň ochrany.

Tmavšie polia zodpovedajú oblastiam, v ktorých sa zodpovedajúci proces zvárania nemôže používať.

Zváračské prílby sú vhodné (okrem iného) na nasledujúce použitie:

- » Impulzy AC/DC
- » Meniče WIG/TIG
- » Zváranie pomocou elektród
- » Argón/Hélium
- » Elektródy s ochrannou atmosférou MIG/MAG

PRIprava a prevádzka

Zváračské prílby sú po menších nastaveniach plne zostavené a pripravené na použitie. Všetky zváračské prílby sú vybavené pohodlným postrojom na hlavu, ktorý sa dá nastaviť na pohodlné nosenie: (s.5)

Otáčajte nastavovacím gombíkom na zadnej strane postroja na prispôsobenie nastavenia na veľkosť hlavy používateľa. K dispozícii je nastavenie na hornom pdse, pozdĺžne nastavenie a uhlcové nastavenie.

Pred začiatom prác dôkladne skontrolujte zváračskú prílbu a ADF, či nie sú badateľné viditeľné známky poškodenia, trhliny, prieplubiny alebo poškrabanie povrchy. Dokonca aj poškodený povrch na ochranných platiach znižuje viditeľnosť. Ak sú ochranné platne poškrabané, poškodené alebo pokryté nečistotami, vymeňte ich. Zváračské prílby sa nesmú vystavovať nárazom. Na prílbu alebo dovnútrom prílby nekladte ľahké predmety ani náradie, pretože sa môžu poškodiť ďalšie komponenty. Ak sa zváračský filter správne používa, nevyžaduje sa žiadna ďalšia údržba počas celej životnosti zariadenia.

Servis a údržba

Prílbu čistite len použitím jemného roztoku mydla a vody. Dosucha utrite čistou bavlnenou utierkou.

Upozorňujeme, že použitie rozpušťadiel je prísně zakázané, pretože môžu poškodiť masky a filtre.

Poškrabané alebo poškodené zorníky sa musia vždy vymeniť.

Používateľ musí vykonávať pravidelné denné kontroly s cieľom uistíť sa, že nie je badateľné žiadne poškodenie. Vonkajšie a vnútorné zorníky sú spotrebny materiál a musia sa pravidelne vymieňať za originálne certifikované univerzálné náhradné diely.

Odporúčaný čas používania je 3 – 4 roky. Dĺžka používania závisí od rôznych faktorov, ako je spôsob používania, čistenie, skladovanie a údržba. Frekvenčná kontrola výmena poškodených dielov (odporúčané).

Výmena vonkajšieho zorníka

- Uistite sa, že prílba je vždy vybavená schváleným vonkajším a vnútorným ochranným zorníkom od spoločnosti .
- Tieto ochranné zorníky sa musia vymeniť, ak sú rozbité, poškodené alebo pokryté odpadovými materiálmi vznikajúcimi počas zvárania v takej miere, že je narušená viditeľnosť.
- Vonkajšie a vnútorné ochranné zorníky sú spotrebny materiál a musia sa pravidelne vymieňať za originálne certifikované náhradné diely.
- Vonkajší ochranný zorník sa vkladá cez zadnú stranu, pozrite si obrázok vyššie. (s.5)
- Vnútorný zorník sa vkladá cez zadnú stranu do lokátorov na samostmievacom filtri. Ochrana vyznačená v súlade s touto normou je zabezpečená iba vtedy, keď sú všetky zorníky a upveľvodiacie komponenty nainštalované podľa pokynov výrobca.
- Podľa potreby zmeňte tmavý odtieň v rozmedzí 9 až 13 a režim brúsenia pomocou variabilného nastavovacieho regulátora. (s.4)
- Podľa potreby nastavte čas citlivosti pomocou variabilného nastavovacieho regulátora. (s.4)
- Ak sa prílba 15 minút nepouživa, napájanie sa automaticky vypne. Nie je k dispozícii žiadny vypínač napájania.

Výmena ADF baterie

- Je doležité, aby bateria pri výmene bola namontovaná správne podľa obrázku. (s.4)

OZNAČENIE ADF

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 – číslo stupnice svetlosti

9 – číslo stupnice najsvetlejšieho tvarového stavu

13 – číslo stupnice najtmavšieho stavu

VA – identifikácia výrobcu

1 – optická trieda

1 – trieda difúzie svetla

1 – trieda kolísania priestupnosti svetla

2 – klasifikácia uhlovej závislosti

379 – číslo normy

Vysvetlenie označenia prílby

EN175 B

EN175 – číslo normy

B – klasifikácia odolnosti pri náraze so strednou energiou

Označenia krycieho zorníka

EN166 1 B

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Neprepíná – ak automatický zorník zostáva svetlý a nestmaví sa pri zváraní. Okamžite prestanite zvárať: Pozrite si odporúčania pre citlivosť a nastavte citlivosť. Vyčistite krycí priezor a snímače od všetkých nečistôt. Upozornenie! Uistite sa, že snímače sú čisté a nasmerované na oblúk. Uhly 45° alebo väčšie môžu spôsobiť, že sa svetlo oblúka nedostane k snímačom.

2. Neprepíná – ak automatický zorník zostane po zhasnutí oblúkového svetla tmavý alebo automatický zorník zostáva tmavý, keď nie je prítomné žiadne obľúkové svetlo. Jenne upravte nastavenie citlivosti tak, že vykonáte drobné nastavenia ovládača otáčaním smerom k nastaveniu „Lo“. V extrémne svetlých podmienkach možno bude potrebné znížiť úroveň okolitého osvetlenia. V prípade zistenia akékoľvek poruchy počas testovania alebo používania prestanite výrobok používať a obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu.

ZOZNAM DIELOV A ZOSTAVENIE PRÍLBY BÖHLER WELDING (s.5)

Kompletná prílba Böhler Welding - 32371

Dioptrie +1,0 - 32444

Predný krycí priezor - 32423

Dioptrie +1,5 - 32445

Vnútorný krycí priezor - 32425

Dioptrie +2,0 - 32452

Držák priezoru so skrutkami - 32443

Dioptrie +2,5 - 32456

Predný a zadný pásna zachytávanie potu - 32416

Kompletná prílba - 32406

CERTIFIKAČNÉ A KONTROLNÉ ŠTÍTKY

Zváračské prílby a zváračské filtre Böhler Welding boli testované na ochranu očí nasledujúcim certifikačným úradom: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung

Laserschutz und Optische Messtechnik

Skúšobné laboratórium akreditované DAkkS D-PL-19590-02-00

Certifikované Centrálnym úradom spolkových krajín

pre bezpečnostné technológie (ZLS)

ZLS-NB-0156

Z tohto dôvodu sme oprávnení používať nasledujúce označenia:



EN379, EN175 B, EN166 B

Európske označenie zhody.

Toto označenie udáva, že výrobok spĺňa požiadavky smernice 89/686/EWG

SÄKERHETSVARNINGAR - LÄS INNAN ANVÄNDNING



VARNING

Läs och förstå alla instruktioner innan användning



Auto-Darkening nedbländade svetshjälmar är utformade för att skydda ögat och ansikte mot gnistor, sprut och skadlig strålning under normala svetsförhållanden. Auto-Darkening nedbländade mörkningsfilter ändras automatiskt från ljus tillstånd till mörkt tillstånd när svetsbågen slår mot, och den återgår till ljus tillstånd när svetsningen upphör.

Auto-Darkening nedbländade svetshjälmar levereras monterade.
Men innan hjälmen används, måste den justeras för att exakt passa användaren. Ställ in för fördröjningstid, känslighet och skuggnummer för användning.
Hjälmen ska förvaras i ett torrt, kallt och mörkt område och kom ihåg att ta bort batteriet före lagring i lång tid.



VARNING



- » Denna Auto-Darkening nedbländade svetshjälm är inte lämplig för lasersvetsning.
- » Placer aldrig denna hjälm och Auto-Darkening nedbländade filter på en het yta.
- » Öppna aldrig eller manipulera med Auto-Darkening nedbländande filter.
- » Denna Auto-Darkening nedbländade svetshjälm skyddar inte mot allvarliga stötar
- » Denna hjälm skyddar inte mot explosiva anordningar eller frätande vätskor.
- » Gör inga ändringar på filtret eller hjälmen, om detta inte specificeras i denna bruksanvisning.
- » Använd inte andra reservdelar än de som anges i denna bruksanvisning. Obehöriga ändringar och reservdelar kommer att upphäva garantin och utsätta operatören för risk för personska-dia.
- » Om denna hjälm inte blir mörkare när du slår en svetsbåge, sluta svetsa omedelbart och kontakta din handledare eller din åter-försäljare.
- » Sänk inte ned filtret i vatten.
- » Använd inga lösningsmedel på filterskärmen eller hjälmkompo-nenterna.

- » Använd endast vid temperaturerna: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Lagringstemperatur: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Hjälmen ska förvaras i ett torrt, kallt och mörkt område, när den inte används under lång tid.
- » Skydda filtret mot vätska och smuts.
- » Rengör filterytan regelbundet; använd inte starka rengöringslösningar. Håll alltid sensorerna och solcellerna rena med en ren, luddfri duks.
- » Byt regelbundet ut den spruckna / repade / håliga frontlock.
- » Material som kan komma i kontakt med bärarenas hud kan orsaka allergiska reaktioner under vissa omständigheter.
- » Det automatiskt nedbländande filtret ska endast användas i samband med det inte linsskyddet.
- » Ögonskydd mot höghastighetspartiklar som bärts över vanliga glasögon kan överföra effekter och därmed skapa risk för bäraren.
- » Förtäcka mineralfibrer får endast användas tillsammans med ett lämpligt uppbackningsokular.
- » Om symbolerna F eller B inte är vanliga för både okularet och ramen, är det den lägre nivån som ska tilldelas hela ögonskyddet.

BRUKSANVISNING

VARNING! Innan du använder hjälmen för svetsning, se till att du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Bruksanvisningen för Böhler Welding svettskyddshjälmar överens-stämmer med punkt 1.4 i bilaga II till EG-förordningarna. Böhler Welding svetshjälmar erbjuder permanent skydd mot UV / IR-strålning, även ansikts- och ögonskydd mot gnistor orsakade av svetsprocessen. Titta inte direkt på svetsstrålarna med oskyddade ögon när bågen träffar. Detta kan orsaka smärtsam inflammation i hornhinnan och obotlig skada på ögonlinsen som leder till grå starr.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

VARNING! Innan du använder hjälmen för svetsning, se till att du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Böhler Welding svetshjälmar och svetsfilter kan användas för de flesta bögsvetsningsapplikationer och för TIG där det anges. Svets-filten skyddar mot skadliga ultraviolet och infraröd strålning enligt kravet för avskärningsnumreringar som är märkt på varje sida av de nedbländade filtren; Ögonen skyddas så länge som den vippbara delen av hjälmen täcker över ögonen.

Följande diagram är en referens för valet av den lämpligaste nyansen av svetsfilter: (s.4)

Beroende på användningsförhållanden kan nästa högsta eller nästa lägsta skyddsniivå användas. De mörkare fältens motsvarar de områden där motsvarande svetsprocess inte kan användas.

Böhler Welding svetshjälmar är lämpliga men inte begränsade till följande tillämpningar:

- » AC/DC TIG svetsaggregat
- » WIG/TIG-inverterare
- » Elektrodsvetsning
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG gasbågesvetsning med inert täckglas

FÖRBEREDELSE & DRIFT

Böhler Welding svetshjälmar är fullt monterade och redo att användas efter mindre justeringar. Alla svetshjälmar är utrustade med en bekväml huvudkorg som kan justeras för komfort. (s.5)

Vrid justeringsskruven på baksidan av huvudkorgen för att passa in användarens huvud. Det finns justering på översta korgen, längsgående justering och vinkeljustering

Innan du börjar jobba, inspektera noggrant svetshjälmen och den automatiskt nedbländade svetshjälmen för eventuella synliga märken, sprickor, håligheter eller repade ytor. Skadade ytor även på skyddsglaset reducerar syn och skydd. Om skyddsglasen är repade, skadade eller nedstänkta, byt ut dem.

Svetshjälmar bör inte släppas eller tappas ned. Placer inte tunga föremål eller verktyg på eller inuti hjälmen eftersom de kan skada komponenterna. Vid korrekt användning kräver svetsfilter inget ytterligare underhåll under sin livstid.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Rengör bara hjälmen med mild tvål och vatten. Torka med en ren bomullsduk.

Observera att användning av lösningsmedel är strängt förbjuden, eftersom de kommer att skada masken och filtren. Skrapade eller skadade glas måste alltid bytas ut.

Användaren måste göra dagliga regelbundna kontroller för att säkerställa att det inte finns någon skada. Ytter och inre skyddsglas är förbrukningsvaror och måste bytas ut regelbundet med äkta certifierade universella reservdelar.

Vi rekommenderar en användningsperiod på 3-4 år. Användningstiden beror på olika faktorer som användning, rengöring, lagring och underhåll. Inspektionsfrekvens och ersättning av skadade delar (som rekommenderas).

BYTE AV DET YTTRÉ GLASET

- Kontrollera att hjälmen alltid är utrustad med Böhler Welding-godkänd ytter- och innerskyddsglas.
- Dessa skyddsglas måste bytas ut om de är brutna, skadade eller belagda med svetsloppor i den utsträckning synfältet försämrar.
- Ytter och inre skyddsglas är förbrukningsvaror och måste bytas ut regelbundet med äkta certifierade universella reservdelar.
- Det ytter skyddsglaset sätts in genom baksidan, se ovanstående illustration. (s.5)
- Det inte glaset sätts in genom baksidan i hållarna på det automatiska nedbländade ljusfiltret. Skydd som är märkt enligt denna standard ges endast när alla glas- och hållarkomponenter är installerade enligt tillverkarens instruktionslista.
- Ändra täthetsgraden från 9 till 13 och slipo efter önskat läge med hjälp av inställningsknappen. (s.4)
- Justera känsligheten efter önskemål med hjälp av inställningsknappen. (s.4)
- När hjälmen inte används i 15 minuter stängs strömmen automatiskt av. Det finns ingen AV knapp.

BYTA UT ADF BATTERI

- Det är viktigt när du byter batteri, att det är monterat på rätt sätt enligt bilden. (s.4)

ADF MARKING

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 – Täthetsgrad, ljusit läge
 - 9 – Lågsta täthetsgrad, mörkt läge
 - 13 – Högsta täthetsgrad, märkt läge
- VA - tillverkarens identifikation
1 - Optisk klass
1 - Klass för ljusdiffussion
1 - Klass för ljusgenomsläplighet
2 - Klass för deflektionsvinkel
379 - Standardens nummer

Hjälms märkningsförklaring

EN175 B

EN175 – Standardnummer

B – Klassificering för stöt med energi

Märkningar på skyddsglas

EN166 1 B

FELSÖKNING

- Ingen koppling – om det automatiskt nedbländade filtret förblir ljus och inte bländar ned vid svetsning. Stoppa svetsningen omedelbart; Granska känslighetsrekommendationerna och justera känsligheten. Rengör glasskyddet och sensorer från eventuella hinder. Notera! Se till att sensorerna är rena och vända mot svetsbågen; vinklar på 45° eller mer tillåter inte svetsbågens ljus att nå sensorerna.
- Ingen koppling - om det automatiskt nedbländade filtret förblir mörkt efter att svetsbågen är släckt, eller om det automatiskt nedbländade filtret förblir mörkt när ingen svetsbåge är närvanande.

Finjustera känslighetsinställningen genom att göra små justeringar med brytaren genom att vrinda den mot inställningen „Lo“ 8/läg (Vid extrema ljusförhållanden kan det vara nödvändigt att minska omgivande ljusnivåer.

DELLISTA & MONTERING BÖHLER WELDING SVETSHJÄLML (s.5)

Böhler Welding svetshjälm, komplett - 32371	Dioptri +1,0 - 32444
Skyddsglas fram - 32423	Dioptri +1,5 - 32445
Skyddsglas insida - 32425	Dioptri +2,0 - 32452
Skyddsglashållare med skruvar - 32443	Dioptri +2,5 - 32456
Svettband fram och bak - 32416	
Huvudkorg komplett - 32406	

CERTIFIKAT OCH KONTROLLMÄRKNING

Böhler Welding svetshjälmar och svetsfilter är testade för ögonskydd av följande tekniska kontrollfirma: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Test laboratorium godkänt av DAkkS D-PL-19590-02-00

Anmält av den centrala

Myndigheten i USA

för säkerhetsteknologi (ZLS)

ZLS-NB-0156

Därför tillåts vi att använda följande märkningar:



EN379, EN175 B, EN166 B

Europeisk konformitetsmärkning (EC-märkning).
Detta bekräftar att produkten uppfyller kraven
i direktivet 89/686/EWG

GÜVENLİK UYARILARI - KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN



UYARI

Kullanmadan Önce Tüm Talimatları Okuyun ve Anlayın.



Otomatik kararan kaynak maskeleri, normal kaynak koşulları altında gözü ve yüzü kivilcim, cırçır ve zararlı radyasyondan korumak için tasarlanmıştır. Otomatik kararan filtre (ADF), kaynak arkası olduğunda aydınlatır durumdan karanlık duruma otomatik olarak değişir ve kaynak işlemi durdurduğunda aydınlatır duruma geri döner.

Otomatik kararan kaynak maskesi montajlanmış olarak teslim edilir. Ancak kullanılmadan önce, kullanıcıya düzgün bir şekilde uyarlanması sağlanmak üzere ayarlanmalıdır. Uygulanmanız için gecikme süresi, duyarlılık ve ton numarasını ayarlayın.

Maske kuru, serin ve karanlık bir bölgede saklanmalıdır ve uzun süreli saklamadan önce batarayı çıkarmayı unutmayın.



UYARI



- » Bu otomatik kararan kaynak maskesi, lazer kaynak işlemi için uygun değildir.
- » Bu maskeyi ve otomatik kararan filtreyi asla sıcak bir yüzeyin üzerine koymayın.
- » Otomatik kararan filtreyi asla açmayın veya kuralamayın.
- » Bu otomatik kararan kaynak maskesi, şiddetli darbe tehlikelerine karşı korumayacaktır.
- » Bu maske, patlayıcılarla veya aşındırıcı sıvılara karşı korumayacaktır.
- » Bu kullanım kılavuzunda belirtildiği sürece滤re veya maske de herhangi bir değişiklik yapmayın.
- » Bu kullanım kılavuzunda belirtilenlerin dışında yedek parçalar kullanmayın. İzinsiz değişiklikler ve yedek parçalar garantiyi geçersiz kıracak ve operatörü kişisel yaralanma riski ile karşı karşıya bırakacaktır.
- » Arkası olduğunda bu maskenin kararmaması halinde, kaynak işlemini hemen durdurun ve amiriniz veya bayınız ile iletişime geçin.
- » Filtreyi suya daldırmayın.
- » Filtre eleğii veya maske bileşenlerinin üzerinde herhangi bir solvent kullanmayın.
- » Sadece aşağıdaki sıcaklıklarda kullanın: -5°C ~ +55°C (23°F ~ 131°F).

KULLANIM TALİMATLARI

UYARI! Kaynak için maskeyi kullanmadan önce, güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Böhler Welding kaynakçı koruyucu maskeler için bilgi kılavuzu, EC Düzenlemelerine eit Ek II'nin Paragraf 1.4'ü ile uyumludur. kaynak maskeleri, UV/IR ışınlarına karşı kalıcı koruma ve aynı zamanda kaynak işleminin neden olduğu kivilcimlara karşı yüz ve göz korumasını sağlar.

Arkası olduğunda kaynak ışıklarına cıplak gözle direkt olarak bakmayın. Bu, korneanın ağırlı bir şekilde iltihaplanmasına ve göz merceklerinden giderilemez hasara neden olarak kataraktta yol açabilir.

UYGULAMA YELPAZESİ

UYARI! Kaynak için maskeyi kullanmadan önce, güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Böhler Welding kaynak maskeleri ve kaynak filtreleri, arkı kaynak uygulamalarının birçoğu ve belirtildiğinde TIG için kullanılabilir. Kaynak filtreleri, otomatik (ADF) modelin pasif bileşenlerinin her biri üzerine işaretlenen ton numarasının gerektirdiği şekilde zararlı UV ve IR radyasyonuna karşı koruma sağlar; kaldırılabilir kapak görüşü kapatacak şekilde aşağı pozisyonda olduğu sürece göz koruması gerçekleştiriliyor.

Aşağıdaki tablo, kaynakfiltresi için en uygun tonun seçilmesine yönelik bir referans olarak sunulmuştur: (s.4)

Uygulama koşullarına bağlı olarak, bir alt veya bir üst koruma seviyesi kullanılabilir.

Daha koyu alanlar, ilgili kaynak işleminin kullanılmadığı alanlara karşılık gelir.

Böhler Welding kaynak maskesi aşağıdaki uygulamalar için uyundur ancak bunlarla sınırlı değildir:

- » AC/DC darbeleri
- » WIG/TIG invertörleri
- » Manuel metal ark kaynağı
- » Argon/Helyum
- » MIG/MAG koruyucu gaz elektrotları

HAZIRLAMA & ÇALIŞTIRMA

Böhler Welding kaynak maskeleri tamamen montajlamıştır ve küçük bir ayardan sonra kullanıma hazırlıdır. Tüm kaynak maskeleri, konfor için ayarlanabilen rahat bir başlıkla donatılmıştır. (s.5)

Kullanıcının kafasına uygun hale getirmek için başlık düzeneğinin arkasındaki ayarlama düşmesini döndürün. Üst kayışın üzerinde boylamsal ayarlama ve açısal ayarlama imkanı bulunmaktadır.

İşe başladmadan önce, lütfen kaynak maskesi veya ADF'de gözle görünür herhangi bir işaret, çatlak, karıncalanmış veya çizilmiş yüzey olup olmadığını dikkatlice kontrol edin; koruma plakalarının üzerinde bile olsa zarar görmüş yüzeyler görüş imkanını ve korumayı azaltır. Koruma plakaları çizilmişse, zarar görmüşse veya cürf birikimi olmuşsa lütfen değıştirin.

Kaynak maskeleri döşürülmelidir. Bileşenlere zarar verme ihtimali nedeniyle maskenin üzerine veya içine ağır nesneler veya aletler koymayın. Düzgün bir şekilde kullanılması halinde, kaynak filtresi kullanım ömrü boyunca ilave bakım gereklitzemz.

SERVİS VE BAKIM

Maskeyi sadece hafif sabun ve suyla temizleyin. Temiz bir pamuklu bezle kurulayın.

Maskeye ve filtrelere zarar verecek olması nedeniyle lütfen solvent kullanımının kesinlikle yasak olduğunu dikkate alın.

Çizilmiş veya zarar görmüş vizörler, her zaman değiştirilmelidir.

Kullanıcı, gözle görülebilir herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için günlük düzenli kontroller yapmalıdır. Dış ve iç vizörler tüketim maddelerilerine ve orijinal sertifikali evrensel yedek parçalarla düzenli olarak değiştirilmelidir.

3-4 yıllık bir kullanım periyodu tavsiye ediyoruz. Kullanım süresi, kullanım, temizleme, saklama ve bakım gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Kontrollerin sıklığı ve zarar görmüş kışmaların değiştirilmesi (tavsiye edilir).

DİS LENSİN DEĞİŞİRTLİMESİ

1. Maskenin, daima Böhler Welding onaylı dış ve iç koruma lensiyile donatıldığından emin olun.
2. Bu koruma lensleri, kırılmaları, zarar göremeleri veya görüntüye zarar verecek boyutta kaynak cürfümleri kaplanmaları halinde değiştirilmelidir.
3. Dış ve iç koruma lensleri tüketim maddelerideri ve orijinal sertifikali yedek parçalarla düzenli olarak değiştirilmelidir.
4. Dış koruma lensi arkadan takılır, bkz. yukarıdaki çizim. (s.5)
5. İç lens, otomatik karara filtrodeki konumlayıcılar arkadan takılır. Bu standartla uyumlu olarak belirlenen koruma, sadece tüm lensler ve tutma bileşenleri imalatçının talimat listesine göre takıldığından sağlanır.
6. Değişken ayarlama düğmesini kullanarak kararma tonunu istenilen şekilde 9 ila 13'e ve temasla modunu değiştirin. (s.4)
7. Değişken ayarlama düğmesini kullanarak duyarlılığı süresini istenilen şekilde ayarlayın. (s.4)
8. Maske 15 dakika kullanılmadığında, güç otomatik olarak kapanacaktır. Herhangi bir KAPATMA anahtarı yoktur.

ADF PİLİNI DEĞİŞİTRİNİZ

1. Pilin değiştirirken, resimde olduğu gibi doğru bir şekilde monte edilmesi önemlidir. (s.4)

ADF İŞARETLEMESİ

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 - aydınlatık durum ölçek numarası
- 9 - en açık karanlık durum ölçek numarası
- 13 - en karanlık durum ölçek numarası
- VA - İmalatçı kimliği
- 1 - Optik sınıfı
- 1 - Işık yayılma sınıfı
- 1 - Işık geçişgenlik değişkenliği sınıfı
- 2 - Açı bağımlılığı sınıfı
- 379 - Standart numarası

Maske İşaretleme Açıklaması

EN175 B

EN175 – standart numarasıdır

B – orta enerji darbe oranıdır

Kapak lens işaretləri

EN166 1 B

SORUN GİDERME

1. Geçiş Yapmıyor – Kaynak yaparken otomatik lensin aydınlatık kalması ve kararmaması durumunda. Kaynak işlemi hemen durdurun: Duyarlılık təsvirlerini inceleyin ve duyarlılığı ayarlayın. Lens kapağını ve sensörleri engelleyen bir şey varsa temizleyin. Not! Sensörlerin temiz olduğundan ve arka baktından emin olun; 45°lik veya daha büyük bir açı, arkasıının sensörlerle ulaşmasına izin vermeye bilir.
2. Geçiş yapmıyor – Kaynak arkı söndürülükten sonra otomatik lensin karanlık kalması veya herhangi bir çök bulunmadığında otomatik lensin karanlık kalması durumunda. Kontrolü „Lo“ ayarına doğru yavaşça çevirerek duyarlılık ayarını həssaslaşdırın. Aşını aydınlatık ortamlarda çevredekı ışık seviyelerinin azaltılması gereklidir. Test etme veya kullanım sırasında herhangi bir arızaya durumda, lütfen maskeyi kullanmayı bırakın ve yerel satış temsilcisiliyle iletişime geçin.

BÖHLER WELDING MASKE PARÇA LİSTESİ & DÜZENEK (s.5)

Tüm Böhler Welding Maske - 32371

Tüm Başlık - 32406

On Kapak Lensi - 32423

+1,0 Diyoptri - 32444

İç Kapak Lensi - 32425

+1,5 Diyoptri - 32445

Vidalı Lens Tutucu - 32443

+2,0 Diyoptri - 32452

Ter bandı ön ve arka - 32416

+2,5 Diyoptri - 32456

SERTİFİKASYON & KONTROL ETİKETLERİ

Böhler Welding kaynak maskeleri ve kaynak filtreleri, aşağıdaki onaylanmış kurum tarafından göz koruması için test edildi: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

DAkkS D-PL-19590-02-00 tarafından onaylanmış test laboratuvarı Federal Eyaletler Güvenlik Teknolojileri Merkezi Otörüsü (ZLS) tarafından onaylanmıştır ZLS-NB-0156 Bu nedenle aşağıdaki işaretleri kullanma iznimiz bulunmaktadır:



EN379, EN175 B, EN166 B

Avrupa Uygunluk işaretü.

Bu işaret, ürünün 89/686/EWG no.lu direktifin gerekliliklerini karşıladığından doğrudır

安全警告 - 请在使用前阅读



警告

使用前必须阅读和理解所有说明



自动变光焊帽用于在正常焊接条件下保护眼睛和面部免受火花、飞溅和有害辐射的伤害。当焊弧引燃时，自动变光滤光镜自动从亮态变为暗态，当焊接停止时，恢复为亮态。

自动变光焊帽出厂前已完成组装。但在使用前，必须进行调整以确保完全适合使用者。根据应用情况设置延迟时间、灵敏度和遮光号。

焊帽应储存在干燥、阴凉及较暗的环境中。长期储存前，切记拆除电池。



警告



- » 本自动变光焊帽不适用于激光焊接。
- » 严禁将焊帽和自动变光滤光镜放置于高温表面上。
- » 严禁打开或损坏自动变光滤光镜。
- » 自动变光焊帽对严重的冲击危害无防护作用。
- » 本焊帽对爆炸装置或腐蚀性液体无防护作用。
- » 不得对滤光镜或焊帽进行任何改动，除非本手册另有规定。
- » 不得使用本手册未规定的更换件。未经授权的改动或更换件将导致保修失效，并使操作者面临身体受伤的危险。
- » 如果焊帽在焊弧引燃时未变为暗态，应立即停止焊接，并联系您的主管或经销商。
- » 不得将滤光镜浸入水中。
- » 不得在滤光镜或焊帽部件上使用任何溶剂。
- » 使用温度：-5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F)。

- » 储存温度：-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F)。长时间不用时，应将焊帽储存在干燥阴凉及较暗的环境中。
- » 防止滤光镜接触液体和灰尘。
- » 定期清洁滤光镜；不得使用强力清洗液。使用干净的无绒纸巾来始终保持传感器和太阳能电池清洁。
- » 定期更换有裂纹/划损/凹痕的外保护片。
- » 可能与操作者皮肤接触的材料在某些情况下会导致过敏反应。
- » 自动变光滤光镜 (ADF) 必须配用内保护片。
- » 如果在普通眼镜上佩戴防四处乱飞颗粒的护目镜，则可能会传递导致操作者受伤的冲击力。
- » 坚韧的矿物滤光镜必须配用合适的内保护片。
- » 如果镜片与框架的标记符号不是同为 F 或 B，则表示整个护目镜具有较低的防护等级。

使用说明

警告！ 使用焊帽进行焊接前，确保已阅读并理解了安全须知。

伯乐焊接防护帽的信息手册符合 EC 法规附录 II 第 1.4 条的规定。伯乐焊帽对紫外线/红外线具有永久防护性能，也可保护面部和眼睛免受焊接过程中所产生的火花的伤害。

当焊弧引燃时，如果未佩戴护目装置时，不可直视焊接弧光。这可能导致痛苦的角膜炎症和晶状体的不可逆损伤，从而诱发白内障。

适用范围

警告！ 使用焊帽进行焊接前，确保已阅读并理解了安全须知。

伯乐焊帽和焊接滤光镜可用于大多数电弧焊和符合规定的氩弧焊。焊接滤光镜可根据自动变光滤光镜上标注的遮光号要求按照自动模式被动变光来提供对有害紫外线和红外线的防护：在翻盖处于下位挡视线时，始终给眼睛提供保护作用。

下图所示为焊接滤光镜最合适的选择参考：(4 ページ)

根据应用条件，可使用下一个最高或下一个最低的防护等级。

黑色区域对应不可使用相应焊接工艺的领域。

伯乐焊帽适用于但不限于以下应用：

- » 交直流脉冲焊
- » 使用逆变器的 WIG/TIG 焊
- » 焊条焊接
- » 氢/氦混合焊
- » MIG/MAG 消耗电极式气体保护焊

准备与操作

伯乐焊帽出厂前已完成装配，经过略微调整后就可使用。所有焊帽都配有舒适的头盔，头盔可调整舒适度：(5 ページ)

可旋转头盔后面的调整旋钮使其适合使用者头部。可进行顶部头带调整、纵向调整和视角调整。

开始工作前，请仔细检查焊帽和自动变光滤光镜是否有任何可见痕迹、裂纹、麻点或划伤表面；防护板上的损伤表面会降低可视度，影响防护性能。如果防护板存在划痕、损坏或积聚焊渣，请更换。

注意避免焊帽掉落。不可将重物和工具放在焊帽上面或里面，否则可能会导致焊帽部件损坏。如果使用得当，焊帽在其使用寿命内无需进行任何维护。

保养与维护

只允许使用刺激性不强的肥皂和水清洁焊帽。使用干净的棉布擦干。请注意，严禁使用溶剂，否则可能会损坏面罩和滤光镜。必须更换有划损或损坏的保护面罩。

用户必须进行每日定期检查，以确保及时发现损坏。内外保护面罩是耗材，必须使用经过认证的原厂通用备件定期更换。

我们推荐的使用期限为 3-4 年。使用期限取决于不同的状况，例如：使用、清洁、储存和维护。检验频率和易损件的更换（推荐）

保护片的更换

- 必须确保焊帽始终安装有经过批准的伯乐内外保护片。
- 如果这些保护片因发生断裂、损坏或覆盖了焊渣而导致视力受影响，则必须更换。
- 内外保护片是耗材，必须使用经过认证的原厂备件定期更换。
- 外保护片从后侧安装，见上图。(5 ページ)
- 内保护片从后侧安装到自动变光滤光镜的定位框中。只有当所有镜片和定位件都按照制造商说明安装后，才能提供符合本标准的保护性能。
- 使用无级调整旋钮可根据需要在 9 到 13 范围内更改遮光等级并可更改磨削模式。(4 ページ)
- 可根据需要使用无级调整旋钮调节敏感时间。(4 ページ)
- 焊帽在不使用的状态下，电源将在 15 分钟后自动切断。无关闭开关。

更换ADF电池

- 按图示安装正确的方法更换电池是很重要的 (4 ページ)

自动变光滤光镜的标识

CE 4/9-13 VA 1/1/1/2 EN379

- 4 - 亮态等级号
- 9 - 最低暗态等级号
- 13 - 最高暗态等级号
- VA - 制造商识别符
- 1 - 光学等级
- 1 - 光漫射等级
- 1 - 光透射率变化等级
- 2 - 视角效应类别
- 379 - 标准号

焊帽标识说明

EN175 B

EN175 – 标准号

B – 中等能量冲击等级

保护镜片标识

EN166 1 B

故障排除

- 不变暗 – 焊接时自动变光镜片保持亮态，不变为暗态。立即停止焊接：检查推荐的灵敏度，并调整灵敏度。清除保护镜片和传感器上的所有障碍物。注意！确保传感器干净和朝向焊弧；如果传感器角度为 45° 或以上，将导致弧光无法到达传感器。
- 不变亮 – 焊弧熄灭后，自动变光镜片保持暗态或当没有焊弧时，自动变光镜片保持暗态。
微调灵敏度设置，方法是稍微将控制器调向“低”位。在极亮条件下，可能需要降低周围环境的光线亮度。
在测试或使用过程中，如果发生任何故障，请暂停使用并联系本地经销商。

自伯乐焊帽零部件清单 (5 ページ)

整个伯乐焊帽 - 32371

头带总成 - 32406

外保护片 - 32423

放大镜 +1,0 - 32444

内保护片 - 32425

放大镜 +1,5 - 32445

固定框 - 32443

放大镜 +2,0 - 32452

前后吸汗棉 - 32416

放大镜 +2,5 - 32456

认证与审核标签

伯乐焊帽和滤光镜经过以下认证机构的眼防护测试：

ECS GmbH - European Certification
Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

经过 DAkkS D-PL-19590-02-00 认证的测试实验室

经过德国安全技术 认证中心 (ZLS) 认证

ZLS-NB-0156

因此，我们被允许使用以下标志：



EN379, EN175 B, EN166 B

欧盟符合性标志。

这证明该产品符合指令 89/686/ EEC 的要求

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ

Прочетете и разберете всички инструкции преди употреба



Шлемовете за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър са предназначени да предпазват очите и лицето от искри, пръски и вредно излъчване при нормални условия на заваряване. Автоматично затъмняващият се филтър се променя автоматично от светъл в тъмен, когато заваръчната дъга се запали, и отново в светъл, когато заваряването спре.

Шлемът за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър пристига слоблен. Но преди да може да се използва, трябва да се настрои така, че да е подходящ за потребителя. Настройте за време за заваряване, чувствителност и номер на затъмняване за вашето приложение.

Шлемът трябва да се съхранява на сухо, хладно и тъмно място и трябва да не забравяйте да извадите батерията преди дълъг период на съхранение.



ВНИМАНИЕ



- » Тази шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър не е подходящ за лазерно заваряване.
- » Никога не поставяйте този шлем и автоматично затъмняващия се филтър на гореща повърхност.
- » Никога не отваряйте и не манипулирайте автоматично затъмняващия се филтър.
- » Този шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър не предпазва от опасности със сериозни последствия.
- » Този шлем не ви предпазва от заваривни устройства или корозивни течности.
- » Не правете никакви модификации нито на филтъра, нито на шлема, освен ако не са посочени в това ръководство.
- » Не използвайте резервни части освен посочените в това ръководство. Неотворените модификации и резервни части ще анулират гаранцията и ще изложат оператора на риск от нараняване.
- » Ако тази шлем не потъмнеши при запалването на дъга, незабавно спрете заваряването и се обрнете към вашия ръководител или търговец.
- » Не потапяйте филтера във вода.
- » Не използвайте разтворители върху филтерния екран или компонентите на шлема.
- » Използвайте само при температури: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

- » Температура на съхранение: -20 °C ~ 70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Шлемът трябва да се съхранява на сухо хладно и тъмно място, когато не се използва дълго време.
- » Защитите филтера от контакт с течност и мърсотия.
- » Почиствайте повърхността на филтера редовно. Не използвайте силни почистващи разтвори. Винаги дръжте сензорите и съльзовите клетки чисти, като използвате чисто тъкан без мъх.
- » Редовно подменяйте напуканите, надрасканите, надупчените екрани на предните копали.
- » Материалите, които могат да влязат в контакт с кожата на ползвателя, могат да причинят алергични реакции при някои обстоятелства.
- » Автоматично затъмняващият се филтър (ADF) се използва само в комбинация с екрана на вътрешния капак.
- » Протекторите за очи срещу високоскоростни частици, носени над стандартни офталмологични очила, могат да пренасят удари, като по този начин създават опасност за потребителя.
- » Закалените очуляри с минерален филтър се използват само в комбинация с подходящите подкрепящи очуляри.
- » Ако символите F или B не са общи както за очите, така и за рамката, то за пълната защита на очите се изисква по-ниското ниво.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! Преди да използвате шлема за заваряване, уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите за безопасност.

Информационният ръчник за предпазните шлемове за заваряване „отговоря на изискванията на параграф 1.4 от допълнение II към Правилата на ЕО. Защитните шлемове на Böhler Welding предлагат постоянна защита срещу UV/IR лъчи, както и защита на лицето и очите от искри, причинени от процеса на заваряване.

Не гледайте директно заваръчните лъчи с незашитени очи, когато дъгата се запали. Това може да причини болезнено възпаление на роговицата и непоправимо увреждане на окото, водещо до катаракта.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Преди да използвате шлема за заваряване, уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите за безопасност.

Заваръчните шлемове и заваръчните филтри на Böhler Welding могат да се използват за повечето приложения за електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов инертен газ (TIG), където е посочено. Заваръчните филтри осигуряват защита срещу вредно ултравиолетово и инфрачервено излучване в съответствие с изискването за номера на засечване, отблизо на всеки пасиен автоматичен (ADF) модел. Защитата на очите остава, докато повдигащият се еcran е в долната позиция, покривайки очите.

Следната диаграма е представена като справка за избора на най-подходящия цвет за заваръчния филтър: (стр. 4)

В зависимост от условията на приложения може да се използва следвашото ной-високо или ной-ниско ниво на защита. По-тъмните полета съответстват на тези области, в които не може да се използа съответният процес на заваряване.

Защитните шлемове Böhler Welding са подходящи, но не се ограничават до следните приложения:

- » Импулси на променлив ток / постоянен ток
- » Инвертори WIG/TIG
- » Ръчно електродъгово заваряване
- » Аргон/хелий
- » Защитни газови електроди MIG/MAG

ПОДГОТОВКА И РАБОТА

Заваръчните шлемове на Böhler Welding са напълно сглобени и готови за употреба след малки корекции. Всички заваръчни шлемове са оборудвани с удобен оглавник, който може да се регулира за удобство: (стр. 5).

Завъртете копчето за настройка в задната част на оглавника, за допълнителната настройка на оглавника.

Преди да започнете работата, моля проверете внимателно заваръчната каска и ADF филър за видими белези, покукани, изпъкнали или надраскани повърхности. Повредените повърхности дори върху защитните пластини на малкият опасност от увреждане на зренето. Ако защитните пластини са надраскани, повредени или върху тях са се натрупали заваръчни пръски, трябва да ги смените.

Шлемовете за заваряване не трябва да се изпускат. Не поставяйте текки предмети или инструменти върху или вътре в шлема, тъй като могат да повредят компонентите. Ако се използва правилно, заваръчният филър не е изиска по-нататъшна поддръжка по време на животния цикъл.

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте шлема само с мек сапун и вода. Изсушавайте с чиста памучна тъкан.

Моля, имайте предвид, че употребата на разтворители е строго забранена, тъй като те ще повредят маската и филърите.

Надрасканите или повредени вънзоръчни пръски се сменят. Потребителят трябва да извърши ежедневни редовни проверки, зад гарантита, че няма видими повреди. Външните и вътрешните визори за консумативи и трябва да се подменят редовно с оригинални сертифицирани универсални резервни части.

Препоръчвате периодично употреба от 3-4 години. Продължителността на употреба зависи от различни фактори като употреба, почистване, съхранение и поддръжка. Честота на инспекциите и подмяната на повредени части (препоръчително).

СМЯНА НА ВЪНШНИТЕ ЕКРАНИ

1. Уверете се, че шлемът винаги е снабден с одобрен от външен и вътрешен защитен еcran.
2. Тези защитни екрани трябва да бъдат подменени, ако са скучени, повредени или покрити със заваръчни пръски до степен, в която се нарушува зренето.
3. Външните и вътрешните защитни екрани са консумативи и трябва да се подменят редовно с оригинални сертифицирани резервни части.
4. Външният защитен еcran се зарежда на гърба, вижте илюстрацията по-горе. (стр. 5)
5. Вътрешният еcran се зарежда на гърба в локализаторите на автоматично затъняващия се филър. Защитата, маркирана в съответствие с този стандарт, се предоставя само когато всички компоненти на екраните и задържащите елементи са инсталирани съгласно списъка с инструкциите на производителя.
6. Променете тъмния нюанс от 9 на 13 и режима на шлейфче според желанието с помощта на копчето за регулиране. (стр. 4)
7. Нагласете времето на чувствителност, като използвате копчето за регулиране. (стр. 4)
8. Когато шлема не се използва в продължение на 15 минути, захранването автоматично ще се изключи. Няма копче за изключване.

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА.

1. При смяна на батерията да се спазва задължително показаната схема. (стр. 4)

МАРКИРАНЕ НА ADF

CE 4/9-13 YA 1/1/1/2 EN379

- 4 – Номер на светлинната скала
- 9 – Най-слабият номер на затъмнение на светлинната скала
- 13 – Най-силният номер на затъмнение на светлинната скала
- YA – Идентификация на производителя
- 1 – Оптичен клас
- 1 – Дифузия на светлинния клас
- 1 – Вариация в класа на светлопропускливост
- 2 – Класификация на ъгъла на зависимост
- 379 – Номер на стандарта

Обяснение на маркировката на шлема

EN175 B

EN175 – е стандартният номер

B – е класификацията за средно енергийно въздействие

Маркировки на екраните на капаците

EN166 1B

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Липса на превключване – Ако автоматичният еcran остане светъл и не потънява при заваряването. Спрете незабавно заваряването: Прегледайте препоръките за чувствителност и регулирайте чувствителността. Почиствате екраните на капациите и сензорите за всякакви пречиствания. Заделжка! Уверете се, че сензорите са чисти и са обрнати към дъгата. Щълките от 45° или повече не позволяват на дъгата да достигне сензорите.
2. Без превключване – Ако автоматичните екрани останат тъмни след загасяването на заваръчната дъга или автоматичният еcran останат тъмни, когато няма дъга. Регулирайте внимателно настройката на чувствителността, като направите малки настройки на контрола, като го завъртите към настройката „Lo“. При екстремни условия на светлина може да е необходимо да се намаят нивата на заобикалящата светлина.

В случай на неизправност при тестване или използване, моля, преустановете използването на устройството и се свържете с местния агент по продажбите.

СПИСЪК НА ЧАСТИ И МОНТАЖ НА ШЛЕМА НА BÖHLER WELDING (CTP. 5)

Цялостен шлем на Böhler Welding - 32371	Диоптър +1,0 - 32444
Екрани на предния капак - 32423	Диоптър +1,5 - 32445
Екрани на вътрешния капак - 32425	Диоптър +2,0 - 32452
Захващане на екраните с винтове - 32443	Диоптър +2,5 - 32456
Лента против изпотяване - 32416	
Цялостен оглавник - 32406	

ЕТИКЕТИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И КОНТРОЛ

Заваръчните шлемове Böhler Welding и заваръчните филтри се тестват за защита на очите от следния сертифициран орган: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Тестова лаборатория, акредитирана от DAkkS D-PL-19590-02-00
Нотифицирана от Централния орган на федералните щати за технология и безопасност (ZLS)

ZLS-NB-0156

Затова можем да използваме следните знаци:



EN379, EN175 B, EN166 B

Европейски знак за съответствие.

Това потвърждава, че продуктът отговаря на изискванията на директива 89/686/EEC

